

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL

TRABAJO DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCION DELTITULO DE:

## INGENIERO CIVIL

EVALUACIÓN DE CORREDORES VIALES MEDIANTE EL METODO PAVER Y PLANTEAMIENTO DE UN MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ARTERIAS PRINCIPALES DE INGRESO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Autores:

CARLOS MAURICIO MANYA MONAR ALEX PATRICIO NARANJO MORA

Director: Ing. Oscar Paredes

Riobamba – Ecuador 2015 Los miembros del Tribunal de Graduación del proyecto de investigación de título: Evaluación de Corredores Viales mediante el Método Paver y Planteamiento de un Mantenimiento Integral de las Arterias Principales de Ingreso a la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo presentado por: Carlos Mauricio Manya Monar y Alex Patricio Naranjo Mora y dirigida por el Ing. Oscar Paredes. Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final del proyecto de investigación con fines de graduación escrito en la cual se ha constatado el cumplimiento de las observaciones realizadas, remite la presente para uso y custodia en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería de la UNACH.

Para constancia de lo expuesto firman:

Ing. Oscar Paredes
DIRECTOR DEL PROYECTO

Ing. Víctor Velásquez PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Alexis Martínez MIEMBRO DEL TRIBUNAL

### AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN

"La responsabilidad de las opiniones, comentarios y críticas emitidas en el trabajo de investigación con el tema "Evaluación de Corredores Viales mediante el método Paver y planteamiento de un mantenimiento Integral de las Arterias principales de ingreso a la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo", nos corresponde exclusivamente a: Carlos Manya Monar, Alex Naranjo Mora y al director del proyecto Ing. Oscar Paredes; y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad Nacional de Chimborazo.

#### **AGRADECIMIENTO**

El presente trabajo de tesis en primer lugar quisiera agradecer a Dios por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, porque tú hiciste realidad este sueño anhelado.

A la insigne Universidad Nacional de Chimborazo, y por ende a la Escuela de Ingeniería Civil, quien nos acogió para formarnos como profesionales íntegros comprometidos con la sociedad.

A todos los maestros que durante toda esta carrera universitaria han aportado con sus conocimientos, su experiencia, su motivación, muchos de ellos su amistad sincera y ese fervor inmenso de amar a la Ingeniería como lo hice desde el primer día, de manera especial al Ing. Óscar Paredes, Director de Tesis, quién con sus directrices hizo posible realizar un proyecto de gran valor científico.

Carlos Mauricio Manya Monar

#### **AGRADECIMIENTO**

Expreso mi más sincero agradecimiento a todos quienes de una u otra manera aportaron para alcanzar este logro muy importante en mi vida, de manera especial a mis padres por su apoyo incondicional, familia y amigos que con palabras de aliento supieron motivarme para culminar con éxito la carrera. A mis docentes que con su amor a la enseñanza me guiaron e inculcaron esa pasión por la Ingeniería, y en forma particular al docente y amigo Ing. Oscar Paredes director de tesis quien fue un apoyo muy importante en este largo camino para poder alcanzar esta meta.

Alex Patricio Naranjo Mora.

#### **DEDICATORIA**

A mis padres, gracias a su infinito amor, ejemplo y confianza incondicional que me brindaron siempre, fue la motivación que necesité para que mi sueño y el suyo se haga realidad, los amo con todo mi corazón y gracias a Dios por enviarlos a mi vida, me hacen inmensamente feliz cada día.

A Sonia, Paola, Karla y Mamá Rosita, mis primeros amores.

A ti Ñaño Jorge, no importaba día y hora, siempre has estado junto a mí cuando te he necesitado y con mis padres formas ese trípode de mi vida.

Y por último, pero nunca menos importante, a ti mi Emilia Mireya, gracias por brindarme todo tu amor, lo necesité para llegar a la meta, tú eres parte de esto, Te Amo Negrita.

Los Amo A Todos.

Carlos Mauricio Manya Monar

#### **DEDICATORIA**

A Dios, por haberme dado una segunda oportunidad de vida. A mi padre y a mi madre que han sido mi apoyo incondicional, me han sabido inculcar buenos valores y han hecho de mí una buena persona, por nunca dejarme solo en los peores momentos, por haberme ayudado a levantarme con mucho amor y sacrificio cuando yo ya me había dado por vencido, gracias a ustedes pude salir adelante y sigo luchando por volver a ser el mismo de antes, todo esto va por ustedes con inmenso amor.

A quien dios puso en mi camino como un ángel para ayudarme, Paty Heredia una excelente persona y gran amiga, que ha sido un pilar fundamental para volver a levantarme y ser quien soy. Finalmente a quien estoy seguro es un angelito que me acompañará y cuidara toda la vida, me hubiese gustado tanto que hoy estés conmigo, siempre estarás en mi mente y mi corazón Alex Joaquín.

Alex Patricio Naranjo Mora.

#### **RESUMEN**

Las vías que en conjunto forman las redes viales, son las que permiten satisfacer la necesidad prioritaria del ser humano y el mundo moderno, que es disponer de una infraestructura de transporte que permita llegar a todos los lugares de un territorio.

En nuestro país, en las últimas dos décadas, los organismos del estado han creado varias alternativas para que este proceso no se vea afectado, creando distintos planes de mantenimiento en la mayor parte de las vías del territorio, los mismos que no han tenido el éxito esperado, por el contrario, nuestras vías han llegado al punto de deterioro severo, encontrándonos en la actualidad en un escenario exclusivamente de reconstrucción de la red vial, siendo necesario que se realicen actividades de conservación.

Es por ello que la investigación se la realizó para determinar el estado actual de las vías motivo de estudio permitiéndonos tener ya un registro del mismo y a partir de este poder brindar nuevos aportes y criterios a la Gestión de Mantenimiento Vial, aplicado a Instituciones que se dedican a la Administración Vial, proponiendo un Plan de Mantenimiento Integral que ayudará a preservar las distintas arterias principales de acceso a la ciudad de Riobamba, reduciendo los costos de mantenimiento permitiendo optimizar los recursos invertidos, mejorando los niveles de servicio y produciendo la reactivación social y económica de los usuarios.

Conservar una vía en condiciones óptimas, mediante intervenciones con acciones de mantenimiento rutinario y periódico implica para las Instituciones Administradoras de redes viales un ahorro significativo, comparando con vías a las cuales no se las ha realizado mantenimiento alguno y han permanecido en un total abandonado hasta el punto de su deterioro, los mismos que sólo se pueden corregir con la reconstrucción o rehabilitación integral de la vía.



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERIA CENTRO DE IDIOMAS



Lic. Edison Salazar C.

07 de Abril del 2015

DOORDINADOR

#### SUMMARY

Pathways that together are forming the road networks, allow to satisfy the priority need of the human being and the modern world, which is to have a transport infrastructure to get anywhere of a territory.

In our country, in the last 2 decades, the government institutions have created several alternatives to prevent the affectation of this process by creating different maintenance plans in most of the roads of the territory, which haven't had the espected success, on the contrary, our roads have reached the point of severe deterioration, today we are in a stage exclusively of reconstruction of road network, being a need to have conservation activities.

For this reason, the investigation was carried out to determinate the current state of the roads, allowing us to have a register of it and from this point, criteria and new contributions to the Road Maintenance Management could be provided applied to institutions that have to do with the road administration, proposing a plan of comprehensive maintenance wich will help to preserve the different principal access ways to Riobamba city, reducing the maintenance costs and allowing to optimize the resources invested, improving the level of services and producing social and economic reactivation of the users.

Preserving a path in optimal conditions, through interventions with routine maintenance actions means a great saving to the administering institutions, comparing with ways that never received any maintenance and has remained in a total abandon to the point of its deterioration, which can only be corrected with the total reconstruction or rehabilitation of the road.

#### INTRODUCCION

En el Ecuador, y en general en los países en vías de desarrollo, la falta de una adecuada Gestión de conservación vial, ha producido que las redes viales tengan un ciclo "fatal" de la vía, que incluye la construcción, su abandono, el deterioro excesivo, colapso y su reconstrucción.

Este ciclo "fatal" de la vía, afecta directamente a los usuarios, los cuales ven reflejarse los daños de la vía en el aumento de los costos de operación vehicular, de la misma manera, los recursos de las Instituciones Administradoras de las redes viales, las cuales de no actuar en el momento justo y con actividades necesarias, se ven obligadas a futuro a realizar mayores gastos para mantener las vías en niveles de servicio aceptables, llegando a los extremos de realizar una rehabilitación o reconstrucción dependiendo el grado de deterioro.

En la presente investigación, se analizó las 6 vías de ingreso a la ciudad de Riobamba, la cual servirá como modelo, para aplicar una adecuada gestión de conservación vial, que permitirá reducir los costos de mantenimiento vial y además un oportuno mantenimiento.

Realizamos investigaciones de campo para obtener información base, en referencia al estado actual de la vía, realizando un inventario vial, para posteriormente analizar, evaluar y diagnosticar.

De igual manera se consultó e investigó bibliográficamente, sobre Sistemas de Gestión vial, niveles de conservación vial, sistemas de mediciones e inventario vial, utilizados a nivel nacional e internacional, que son aportes importantes en esta investigación.

Para desarrollar la investigación, se realizó en seis capítulos, los cuales forman parte integral del cuerpo de la tesis, donde vamos ampliando cada escenario investigado y que aporta al tema. En la primera parte de la investigación, se formula el problema de investigación, que es la falta de un adecuado plan de mantenimiento vial, el cual aporte a la reducción de los costos del mismo.

Se recopila la información referente al tema de investigación, antecedentes, criterios de mantenimiento vial, ciclos de la vida de los caminos, inventarios viales, aspectos por los que se

deteriora la vía, importancia de la conservación, planes existentes, niveles de actuación, sistemas de gestión, modalidades de aplicación, ahorro de costos de mantenimiento, sus distintas metodologías a nivel de Latinoamérica, se recopiló información sobre los costos de mantenimiento vial, su frecuencia de intervención y niveles de acuerdo a las condiciones de la vía.

Se presenta la metodología aplicada, modalidad de la investigación, niveles y tipo, determinación de la población y muestra, el plan de recopilación de datos y procesamiento de la información.

Se expone el análisis e interpretación de resultados, donde exponemos un análisis crítico de los datos obtenidos en referencia al inventario vial, tráfico del proyecto, indicadores del estado del pavimento, tareas de mantenimiento rutinario, periódico, dando una interpretación de los datos y verificando la hipótesis.

Exponemos las conclusiones y recomendaciones sobre la Evaluación de los Corredores Viales, aplicado a las 6 vías de ingreso de la ciudad de Riobamba para que el mismo funcione de forma eficiente.

Finalmente, se plantea la propuesta, explicando, el modelo de gestión de conservación vial, que permite la reducción significativa del mantenimiento vial.

Se presentan los distintos anexos, que forman parte de la investigación, y complementan al cuerpo de la tesis, exponiendo cuadros, gráficos y notas de interés.

El fin fundamental de este proyecto es demostrar como un adecuado mantenimiento periódico de las 6 vías en estudio disminuye considerablemente el costo de realizar un tratamiento completo de las mismas, es así que aproximadamente \$ 2.500.000,00 de dólares resulta invertir en las vías para una reparación completa mientras que con nuestra propuesta con una cantidad aproximada de \$650.000 dólares obtenemos unas vías en un estado y servicialidad óptima para un periodo de 5 años.

## **INDICE GENERAL**

## **CAPITULO 1**

## **EL PROBLEMA**

1.1. TEMA I	DE INVESTIGACIÓN	1
1.2. PLANT	EAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.2.1. CO	NTEXTUALIZACIÓN	1
1.2.2. AN	ÁLISIS CRÍTICO	2
1.2.3. PR	OGNOSIS	3
1.2.4. FO	RMULACION DEL PROBLEMA	3
1.2.5. IN	TERROGANTES	3
1.2.6. DE	LIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN	3
1.2.6.1.	CONTENIDO	3
1.2.6.2.	ESPACIAL	4
1.2.6.3.	TEMPORAL	4
1.3. JUSTIF	ICACION	4
1.4. OBJETI	VOS	5
1.4.1. OB	JETIVO GENERAL	5
1.4.2. OB	JETIVOS ESPECIFICOS	5
	CAPITULO 2	
	MARCO TEORICO	
2.1. ANTEC	EDENTES INVESTIGATIVOS	6
2.2. FUNDA	MENTACION FILOSOFICA	6
2.3. FUNDA	MENTACIÓN LEGAL	6
2.4. CATEG	ORIAS FUNDAMENTALES	7
2.4.1. SU	PRAORDINACION DE VARIABLES	7
2.4.2. DE	FINICIONES	8
2.4.2.1.	DEFINICIÓN DE CARRETERA	8
2.4.2.2.	CONSERVACIÓN VIAL	9
2.4.2.2.1.	CICLO DE VIDA "FATAL" DE LOS CAMINOS	9
2.4.2.2.2.	FASES DE DETERIORO DE LA VÍA	10
2.4.2.2.3.	CICLO DE VIDA DESEABLE	12
2.4.2.2.4.	CICLO DE VIDA FATAL Y DESEABLE DE UNA CARRETERA	13

	2.4.2.3.	INVENTARIO Y EVALUACION VIAL	15
	2.4.2.4.	TRÁFICO	16
	2.4.2.5.	ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA VÍA	17
	2.4.2.6.	ACCIÓN DEL MEDIO SOBRE LA CARRETERA	17
	2.4.2.7.	CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO	18
	2.4.2.8.	DEFECTOS EN LOS DISEÑOS VIALES	18
	2.4.2.9.	DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN	18
	2.4.3. S	SISTEMA PAVER	19
	2.4.3.1.	INSPECCIÓN VISUAL	19
	2.4.3.2.	GUÍAS PARA DIVIDIR UN TRAMO EN SECCIONES	20
	2.4.3.3.	DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS	21
	2.4.3.4.	SELECCIÓN DE MUESTRAS	22
	2.4.3.5.	SELECCIÓN DE MUESTRAS ADICIONALES	23
	2.4.3.6.	IDENTIFICACION DE FALLAS	23
	2.4.3.7.	CALCULO DEL PCI	23
	2.4.3.7.1.	CALCULO DEL PCI DE UNA MUESTRA	23
	2.4.3.7.2.	CALCULO DEL PCI DE UNA SECCIÓN	25
	2.4.3.8.	CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA FALLA	25
2.5.	HIPOTE	SIS	26
2.6.	SEÑAL	AMIENTO DE VARIABLES	26
2.	6.1. VA	RIABLE INDEPENDIENTE	26
2.	6.2. VA	RIABLE DEPENDIENTE	26
		CAPITULO 3	
		METODOLOGIA	
3.1.	ENFOQ	UE INVESTIGATIVO	27
3.2.	MODAL	LIDAD BASICA DE LA INVESTIGACION	27
3.	2.1. INV	/ESTIGACION DE CAMPO	27
3.	2.2. INV	/ESTIGACION DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICA	27
3.3.	NIVEL (	O TIPO DE INVESTIGACION	27
3.4.	POBLA	CION Y MUESTRA	28
3.	4.1. PO	BLACION:	28
3.	4.2. MU	JESTRA:	28
3.5.	OPERAG	CIONALIZACION DE VARIABLES	29

VARIABLE INDEPENDIENTE29
VARIABLE DEPENDIENTE29
AN DE RECOLECCION DE INFORMACION31
AN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION41
CAPITULO 4
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
JÁLISIS DE RESULTADOS42
ALUACIÓN FUNCIONAL DE LA VÍA42
VÍA RIOBAMBA – QUITO (LONGITUD ANALIZADA: 4 500.00 m)
1. VÍA RIOBAMBA – QUITO (LONGITUD ANALIZADA: 4 500.00 m)43
2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL NGRESO A RIOBAMBA)50
3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA QUITO – RIOBAMBA" RIL DE INGRESO A RIOBAMBA)51
4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE RESO A RIOBAMBA)52
5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA TO – RIOBAMBA53
6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) RETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE RESO A RIOBAMBA)54
7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL IMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA QUITO – SAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)68
8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL IMENTO (PCI) DE LA VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A SAMBA)68
9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL ALIDA DE RIOBAMBA)69
10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUAYAQUIL – BAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)70
11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE DA DE RIOBAMBA)71
12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) RETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA RIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)72

PA	2.1.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL AVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA QUITO – OBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)86
PA	2.1.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL AVIMENTO (PCI) DE LA VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE OBAMBA)86
	2.1.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA QUITO — OBAMBA87
	2.1.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA QUITO – OBAMBA88
4.2	2.1.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA QUITO – RIOBAMBA92
4.2.2.	VÍA RIOBAMBA – GUAYAQUIL (LONGITUD ANALIZADA = 4 500 m)95
4.2	2.2.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – GUAYAQUIL95
	2.2.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA ARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)102
	2.2.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUAYAQUIL – OBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)103
	2.2.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA ARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)104
	2.2.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA JAYAQUIL – RIOBAMBA105
CA	2.2.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) ARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA ARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)106
PA	2.2.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL AVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – OBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)121
PA	2.2.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL AVIMENTO (PCI) DE LA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A OBAMBA)121
	2.2.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA ARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)122
	2.2.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUAYAQUIL – OBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)123
	2.2.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA ARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)124

4.2.2.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PC CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMB (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)12	A
4.2.2.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)14	_
4.2.2.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DRIOBAMBA)	E
4.2.2.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA GUAYAQUIL RIOBAMBA14	
4.2.2.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍ GUAYAQUIL – RIOBAMBA (AMBOS SENTIDOS)14	
4.2.2.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA14	14
4.2.3. VÍA RIOBAMBA – SAN LUIS (LONGITUD ANALIZADA = 2 510 m)14	17
4.2.3.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – SAN LUIS14	
4.2.3.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA SAN LUIS – RIOBAMB (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)15	
4.2.3.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA SAN LUIS RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)15	
4.2.3.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRI DE INGRESO A RIOBAMBA)15	
4.2.3.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍ SAN LUIS – RIOBAMBA (AMBOS SENTIDOS)15	
4.2.3.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PC CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRI DE INGRESO A RIOBAMBA)15	ΙL
4.2.3.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA SAN LUIS RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)	_
4.2.3.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO RIOBAMBA)	A
4.2.3.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA SAN LUIS – RIOBAMB (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)17	
4.2.3.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA SAN LUIS RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)17	

4.2.3.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)176
4.2.3.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)177
4.2.3.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA SAN LUIS - RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)
4.2.3.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)
4.2.3.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA SAN LUIS - RIOBAMBA
4.2.3.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA SAN LUIS - RIOBAMBA194
4.2.3.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA195
4.2.4. VÍA RIOBAMBA – CHAMBO (LONGITUD ANALIZADA = 2 790 m)198
4.2.4.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – CHAMBO198
4.2.4.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)205
4.2.4.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA CHAMBO - RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)206
4.2.4.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)207
4.2.4.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (AMBOS SENTIDOS)208
4.2.4.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)209
4.2.4.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA CHAMBO - RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)222
4.2.4.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)222
4.2.4.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)223

4.2.4.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA CHAMBO - RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)224
4.2.4.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRII DE SALIDA DE RIOBAMBA)22:
4.2.4.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRII DE SALIDA DE RIOBAMBA)220
4.2.4.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEI PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA CHAMBO RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)239
4.2.4.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEI PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DI RIOBAMBA)239
4.2.4.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA CHAMBO - RIOBAMBA240
4.2.4.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA CHAMBO RIOBAMBA24
4.2.4.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA CHAMBO – RIOBAMBA243
4.2.5. VÍA RIOBAMBA – PENIPE (LONGITUD ANALIZADA = 4 500 m)240
4.2.5.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – PENIPE24
4.2.5.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRII DE INGRESO A RIOBAMBA)25%
4.2.5.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA PENIPE - RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)254
4.2.5.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DI INGRESO A RIOBAMBA)25:
4.2.5.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)250
4.2.5.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DI INGRESO A RIOBAMBA)25
4.2.5.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEI PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA PENIPE RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)27
4.2.5.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEI PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)27

4.2.5.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRII DE SALIDA DE RIOBAMBA)272
4.2.5.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA PENIPE - RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)273
4.2.5.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)274
4.2.5.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DI SALIDA DE RIOBAMBA)275
4.2.5.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEI PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA PENIPE - RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)289
4.2.5.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEI PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DI RIOBAMBA)289
4.2.5.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA PENIPE - RIOBAMBA290
4.2.5.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA PENIPE - RIOBAMBA
4.2.5.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA PENIPE – RIOBAMBA295
4.2.6. VÍA RIOBAMBA – GUANO (LONGITUD ANALIZADA = 4 500 m)298
4.2.6.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – GUANO298
4.2.6.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)
4.2.6.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUANO - RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)
4.2.6.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DI INGRESO A RIOBAMBA)30°
4.2.6.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)308
4.2.6.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DI INGRESO A RIOBAMBA)309
4.2.6.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEI PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUANO - RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)32

4.2.6.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN D PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO RIOBAMBA)	) A
4.2.6.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA GUANO – RIOBAM (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)	
4.2.6.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUANO RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)	
4.2.6.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL SALIDA DE RIOBAMBA)	
4.2.6.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (P CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL INGRESO A RIOBAMBA)	DÉ
4.2.6.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN D PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUANO RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE A RIOBAMBA).	) –
4.2.6.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN D PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA RIOBAMBA)	DE
4.2.6.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA GUANO RIOBAMBA	
4.2.6.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA GUANO RIOBAMBA	
4.2.6.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA GUANO – RIOBAMBA	346
4.3. INVENTARIO VIAL	350
4.4. ESTADO ACTUAL DE LOS SEIS ACCESOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA	352
CAPITULO 5	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
5.1. CONCLUSIONES	353
5.2. RECOMENDACIONES	355
CAPITULO 6	
PROPUESTA	
6.1. DATOS INFORMATIVOS	356
6.1.1. LOCALIZACIÓN DE LAS VIAS	356
6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA	358
6.3. JUSTIFICACIÓN	358
6.4. OBJETIVOS	359

6.4.1.	OBJETIVO GENERAL	359
6.4.2.	OBJETIVOS ESPECIFICOS	359
6.5. FUN	NDAMENTACIÓN TEORICA	359
6.5.1.	PLAN DE CONSERVACION VIAL	359
6.5.2.	SISTEMAS DE GESTION	360
6.5.3.	NIVELES DE INTERVENCION EN LA CONSERVACION VIAL	360
6.5.3.1	MANTENIMIENTO RUTINARIO	360
6.5.3.2	2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO	361
6.5.3.3	REHABILITACION	361
6.5.3.4	MEJORAMIENTO	362
6.5.3.5	REPARACIONES DE EMERGENCIA	362
6.5.4.	COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL	362
6.6. OPE	ERACIONALIZACION DE VARIABLES	363
6.6.1.	VARIABLE INDEPENDIENTE	363
6.6.2.	VARIABLE DEPENDIENTE	364
6.7. ANA	ÁLISIS DE FACTIBILIDAD	365
_	LICACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS INVENTARIADAS AL TIPO DE FALLAS EXISTENTES	
6.8.1.	CONDICIONES ACTUALES DE LAS VIAS	365
6.8.2. VIAS DE	REPARACIONES PARA LAS DIFERENTES FALLAS EXISTENTES EN LAS S E INGRESO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA	
6.9. PLA	AN DE MANTENIMIENTO (MODELO OPERATIVO)	372
6.10. C	OSTOS DE MANTENIMIENTO	373
6.10.1.	COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – QUITO (4.5 KM)	373
6.10.1. – QUI	.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAM TO (4.5KM)	
6.10.2. KM)	COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – GUAYAQUIL (389	(4.5
6.10.2. – GUA	.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAM AYAQUIL (4.5KM)	
6.10.3.	COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – SAN LUIS (2.51 K 408	(M)
6.10.3. - SAN	.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAM LUIS (2.51KM)	

6.10.4. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – CHAMBO (2.79 l 426	KM)
6.10.4.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAM – CHAMBO (2.79 KM)	
6.10.5. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – PENIPE (4.50 I 444	KM)
6.10.5.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAM – PENIPE (4.50 KM)	
6.10.6. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – GUANO (4.50 I 461	KM)
6.10.6.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAM – GUANO (4.50 KM)	
6.11. CALENDARIO DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DEL DETERIORO	.479
6.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	.483
6.12.1. CONCLUSIONES	.483
6.12.2. RECOMENDACIONES	.485
7. BIBLIOGRAFIA	.486

## **INDICE DE CUADROS**

Cuadro 1 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Quito	49
Cuadro 2 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada	50
Cuadro 3 TPDA Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada	51
Cuadro 4 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada	51
Cuadro 5 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada	51
Cuadro 6 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada	ι 52
Cuadro 7 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba- Quito	53
Cuadro 8 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 0+300 – 0+314	54
Cuadro 9 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 0+600 – 0+614	55
Cuadro 10 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 0+900 – 0+914	56
Cuadro 11 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 1+200 – 1+214	57
Cuadro 12 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 1+500 – 1+514	58
Cuadro 13 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 1+800 – 1+814	59
Cuadro 14 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 2+100 – 2+114	60
Cuadro 15 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 2+400 – 2+414	61
Cuadro 16 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 2+700 – 2+714	62
Cuadro 17 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 3+000 – 3+014	63
Cuadro 18 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 3+300 – 3+314	64
Cuadro 19 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 3+600 – 3+614	65
Cuadro 20 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 3+900 – 3+914	66
Cuadro 21 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 4+200 – 4+214	67
Cuadro 22 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada	68
Cuadro 23 Calificación de la Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada	68
Cuadro 24 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Quito Carril de Salida	69
Cuadro 25 TPDA Vía Riobamba- Quito Carril de Salida	70
Cuadro 26 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba- Quito Carril de Salida	70
Cuadro 27 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida	70
Cuadro 28 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida	a 71
Cuadro 29 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 0+300 – 0+314	72
Cuadro 30 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 0+600 – 0+614	73
Cuadro 31 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 0+900 – 0+914	74
Cuadro 32 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 1+200 – 1+214	75
Cuadro 33 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 1+500 – 1+514	76
Cuadro 34 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 1+800 – 1+814	77
Cuadro 35 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 2+100 – 2+114	78
Cuadro 36 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 2+400 – 2+414	79
Cuadro 37 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 2+700 – 2+714	80
Cuadro 38 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 3+000 – 3+014	81
Cuadro 39 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 3+300 – 3+314	82
Cuadro 40 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 3+600 – 3+614	83
Cuadro 41 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 3+900 – 3+914	84
Cuadro 42 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 4+200 – 4+214	85
Cuadro 43 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida	86

Cuadro 44	Calificación de la Vía Riobamba- Quito Carril de Salida	86
Cuadro 45	Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-Quito	87
Cuadro 46	Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba- Quito	88
Cuadro 47	Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guayaquil	101
Cuadro 48	Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada	102
Cuadro 49	TPDA Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada	103
Cuadro 50	Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada	103
Cuadro 51	Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada	103
Cuadro 52	Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de	
Entrada		104
Cuadro 53	Determinación de la Muestra, Vía Riobamba- Guayaquil	105
Cuadro 54	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 0+100 – 0+120	106
Cuadro 55	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 0+400 – 0+420	107
Cuadro 56	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 0+700 – 0+720	108
Cuadro 57	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 1+000 – 1+020	109
Cuadro 58	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 1+300 – 1+320	110
Cuadro 59	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 1+600 – 1+620	111
Cuadro 60	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 1+900 – 1+920	112
Cuadro 61	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 2+200 – 2+220	113
Cuadro 62	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 2+500 – 2+520	114
Cuadro 63	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 2+800 – 2+820	115
Cuadro 64	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 3+100 – 3+120	116
Cuadro 65	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 3+400 – 3+420	117
Cuadro 66	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 3+700 – 3+720	118
Cuadro 67	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 4+000 – 4+020	119
Cuadro 68	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 4+300 – 4+320	120
Cuadro 69	Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada	121
Cuadro 70	Calificación de la Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada	121
Cuadro 71	Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida	122
Cuadro 72	TPDA Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida	123
Cuadro 73	Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba - Guayaquil Carril de Salida	123
Cuadro 74	Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida	123
Cuadro 75	Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de	
Salida		124
Cuadro 76	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 0+100 – 0+120	125
Cuadro 77	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 0+400 – 0+420	126
Cuadro 78	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 0+700 – 0+720	127
Cuadro 79	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 1+000 – 1+020	128
Cuadro 80	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 1+300 – 1+320	129
Cuadro 81	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 1+600 – 1+620	130
Cuadro 82	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 1+900 – 1+920	131
Cuadro 83	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 2+200 – 2+220	132
Cuadro 84	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 2+500 – 2+520	133
Cuadro 85	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 2+800 – 2+820	134

Cuadro 86 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 3+100 – 3+120	135
Cuadro 87 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 3+400 – 3+420	136
Cuadro 88 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 3+700 – 3+720	137
Cuadro 89 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 4+000 – 4+020	138
Cuadro 90 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 4+300 – 4+320	139
Cuadro 91 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida	140
Cuadro 92 Calificación de la Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida	140
Cuadro 93 Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-	
Guayaquil	141
Cuadro 94 Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba- Guayaquil	142
Cuadro 95 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- San Luis	153
Cuadro 96 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada	154
Cuadro 97 TPDA Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada	155
Cuadro 98 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – San Luis Carril de Entrada	155
Cuadro 99 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada	155
Cuadro 100 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- San Luis Carril de	
Entrada	156
Cuadro 101 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba- San Luis	157
Cuadro 102 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+060 – 0+062	158
Cuadro 103 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+240 – 0+262	159
Cuadro 104 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+400 – 0+422	160
Cuadro 105 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+560 – 0+582	161
Cuadro 106 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+720 – 0+742	162
Cuadro 107 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+880 – 1+002	163
Cuadro 108 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+040 – 1+062	164
Cuadro 109 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+200 – 1+222	165
Cuadro 110 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+360 – 1+382	
Cuadro 111 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+520 – 1+542	
Cuadro 112 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+680 – 1+702	
Cuadro 113 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+860 – 1+882	
Cuadro 114 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 2+040 – 2+062	
Cuadro 115 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 2+200 – 2+222	
Cuadro 116 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 2+360 – 2+382	
	173
·	173
	174
	175
	175
•	175
Cuadro 123 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- San Luis Carril de	
	176
	177
·	178
	179
The second series of the second series of the series of th	-,,

Cuadro 127	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+560 – 0+582	180
Cuadro 128	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+720 – 0+742	181
Cuadro 129	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+880 – 1+002	182
Cuadro 130	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+040 – 1+062	183
Cuadro 131	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+200 – 1+222	184
Cuadro 132	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+360 – 1+382	185
Cuadro 133	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+520 – 1+542	186
Cuadro 134	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+680 – 1+702	187
Cuadro 135	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+860– 1+882	188
Cuadro 136	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 2+040 – 2+062	189
Cuadro 137	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 2+200 – 2+222	190
Cuadro 138	Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 2+360 – 2+382	191
Cuadro 139	Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida	192
Cuadro 140	Calificación de la Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida	192
Cuadro 141	Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba- San	l
Luis		193
Cuadro 142	Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba- San Luis	194
Cuadro 143	Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Chambo	204
Cuadro 144	Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada	205
Cuadro 145	TPDA Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada	206
Cuadro 146	Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Chambo Carril de Entrada	206
Cuadro 147	Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada	206
Cuadro 148	Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Chambo Carril de	
Entrada		207
Cuadro 149	Determinación de la Muestra, Vía Riobamba- Chambo	208
Cuadro 150	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $0+100-0+130$	209
Cuadro 151	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 0+300 – 0+330	210
Cuadro 152	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $0+500-0+530$	211
Cuadro 153	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $0+700-0+730$	212
Cuadro 154	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $0+900-0+930$	213
Cuadro 155	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 1+100 – 1+130	214
Cuadro 156	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $1+300-1+330$	215
Cuadro 157	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $1+500-1+530$	216
Cuadro 158	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $1+700-1+730$	217
Cuadro 159	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $1+900-1+930$	218
Cuadro 160	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $2+100-2+130$	219
Cuadro 161	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 2+300 – 2+330	220
Cuadro 162	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada $2+500-2+530$	221
Cuadro 163	Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada	222
Cuadro 164	Calificación de la Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada	222
Cuadro 165	Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida	223
Cuadro 166	TPDA Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida	224
Cuadro 167	Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Chambo Carril de Salida	224
Cuadro 168	Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida	224

Cuadro 169	Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Chambo Carril de	
Salida		225
Cuadro 170	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+100 – 0+130	226
Cuadro 171	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+300 – 0+330	227
Cuadro 172	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+500 – 0+530	228
Cuadro 173	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+700 – 0+730	229
Cuadro 174	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+900 – 0+930	230
Cuadro 175	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+100 – 1+130	231
Cuadro 176	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+300 – 1+330	232
Cuadro 177	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+500 – 1+530	233
Cuadro 178	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+700 – 1+730	234
Cuadro 179	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+900 – 1+930	235
Cuadro 180	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 2+100 – 2+130	236
Cuadro 181	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 2+300 – 2+330	237
Cuadro 182	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 2+500 – 2+530	238
Cuadro 183	Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida	239
Cuadro 184	Calificación de la Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida	239
Cuadro 185	Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-	
Chambo		240
Cuadro 186	Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba- Chambo	241
Cuadro 187	Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Penipe	252
Cuadro 188	Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada	253
Cuadro 189	TPDA Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada	254
Cuadro 190	Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Penipe Carril de Entrada	254
Cuadro 191	Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada	254
Cuadro 192	Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Penipe Carril de	
Entrada		255
Cuadro 193	Determinación de la Muestra, Vía Riobamba- Penipe	256
Cuadro 194	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 0+300 – 0+335	257
Cuadro 195	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 0+600 – 0+635	258
Cuadro 196	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 0+900 – 0+935	259
Cuadro 197	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 1+200 – 1+235	260
Cuadro 198	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 1+500 – 1+535	261
Cuadro 199	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 1+800 – 1+835	262
Cuadro 200	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 2+100 – 2+135	263
Cuadro 201	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 2+400 – 2+435	264
Cuadro 202	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 2+700 – 2+735	265
Cuadro 203	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 3+000 – 3+035	266
Cuadro 204	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 3+300 – 3+335	267
Cuadro 205	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 3+600 – 3+635	268
Cuadro 206	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 3+900 – 3+935	269
Cuadro 207	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 4+200 – 4+235	270
Cuadro 208	Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Penipe Carril deEntrada	271
Cuadro 209	Calificación de la Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada	271

Cuadro 210 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida	272
Cuadro 211 TPDA Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida	273
Cuadro 212 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Penipe Carril de Salida	273
Cuadro 213 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida	273
Cuadro 214 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Penipe Carril de S	Salida
	274
Cuadro 215 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida 0+300 – 0+335	275
Cuadro 216 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 0+600 – 0+635	276
Cuadro 217 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 0+900 – 0+935	277
Cuadro 218 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 1+200 – 1+235	278
Cuadro 219 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 1+500 – 1+535	279
Cuadro 220 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 1+800 – 1+835	280
Cuadro 221 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 2+100 – 2+135	281
Cuadro 222 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 2+400 – 2+435	282
Cuadro 223 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 2+700 – 2+735	283
Cuadro 224 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 3+000 – 3+035	284
Cuadro 225 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 3+300 – 3+335	285
Cuadro 226 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida 3+600 – 3+635	286
Cuadro 227 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 3+900 – 3+935	287
Cuadro 228 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 4+200 – 4+235	288
Cuadro 229 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida	289
Cuadro 230 Calificación de la Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida	289
Cuadro 231 Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-Po	enipe
	290
Cuadro 232 Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba- Penipe	291
Cuadro 233 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guano	304
Cuadro 234 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada	305
Cuadro 235 TPDA Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada	306
Cuadro 236 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Guano Carril de Entrada	306
Cuadro 237 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada	306
Cuadro 238 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Guano Carril de	
Entrada	307
Cuadro 239 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba- Guano	308
Cuadro 240 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 0+100 – 0+130	309
Cuadro 241 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 0+400 – 0+430	310
Cuadro 242 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 0+700 – 0+730	311
Cuadro 243 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 1+000 – 1+030	312
Cuadro 244 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 1+300 – 1+330	313
Cuadro 245 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 1+600 – 1+630	314
Cuadro 246 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 1+900 – 1+930	315
Cuadro 247 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 2+200 – 2+230	316
Cuadro 248 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 2+500 – 2+530	317
Cuadro 249 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 2+800 – 2+830	318
Cuadro 250 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 3+100 – 3+130	319

Cuadro 251	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 3+400 – 3+430	320
Cuadro 252	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 3+700 – 3+730	321
Cuadro 253	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 4+000 – 4+030	322
Cuadro 254	Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada	323
Cuadro 255	Calificación de la Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada	323
Cuadro 256	Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guano Carril de Salida	324
Cuadro 257	TPDA Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada	325
Cuadro 258	Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Guano Carril de Salida	325
Cuadro 259	Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida	325
Cuadro 260	Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guano Carril de Sa	ılida
		326
Cuadro 261	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 0+100 – 0+130	327
Cuadro 262	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 0+400 – 0+430	328
Cuadro 263	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 0+700 – 0+730	329
Cuadro 264	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 1+000 – 1+030	330
Cuadro 265	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 1+300 – 1+330	331
Cuadro 266	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 1+600 – 1+630	332
Cuadro 267	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 1+900 – 1+930	333
Cuadro 268	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 2+200 – 2+230	334
Cuadro 269	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 2+500 – 2+530	335
Cuadro 270	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 2+800 – 2+830	336
Cuadro 271	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 3+100 – 3+130	337
Cuadro 272	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 3+400 – 3+430	338
Cuadro 273	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 3+700 – 3+730	339
Cuadro 274	Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 4+000 – 4+030	340
Cuadro 275	Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida	341
Cuadro 276	Calificación de la Vía Riobamba- Guano Carril de Salida	341
Cuadro 277	Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-Gu	ano
		342
Cuadro 278	Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba- Guano	343
Cuadro 279	Inventario Vial de los Principales Accesos a la ciudad de Riobamba	350
Cuadro 280	Parámetros de Calificación de las condiciones físicas de la vía.	351
Cuadro 281	Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Quito	365
Cuadro 282	Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Guayaquil	365
Cuadro 283	Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – San Luis	366
	Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Chambo	366
	Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Penipe	366
Cuadro 286	Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Guano	367

# ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Condición de la vía sin mantenimiento (SALOMON EMILIO, 2003)	10
Gráfico 2 Curvas comparativas del ciclo fatal y deseable de caminos (SALOMON EMILIC	), 2003)
	12
Gráfico 3 Diagrama de flujo del ciclo de vida "fatal" y "deseable" (SALOMON EMILIO,	2003)14
Gráfico 4 Diagrama del ciclo de vida "fatal" del camino. (SALOMON EMILIO, 2003)	14
Gráfico 5 Diagrama del ciclo de vida "deseable" (SALOMON EMILIO, 2003)	15
Gráfico 6 Tasas de crecimiento vehicular de la Provincia de Chimborazo. (MTOP)	16
Gráfico 7 Muestra de Inspección de Fallas. (USACERL, 1980)	24
Gráfico 8 Forma de determinar el Valor de Deducción (USACERL, 1980)	24
Gráfico 9 Forma de determinar el Valor de Deducción. (USACERL, 1980)	25
Gráfico 10 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Quito	92
Gráfico 11 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba- Quito	92
Gráfico 12 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Quito	93
Gráfico 13 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba-Quito	94
Gráfico 14 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Guayaquil	144
Gráfico 15 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba- Guayaquil	144
Gráfico 16 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guayaquil	145
Gráfico 17 Gráfica Tramo vs PCI Vía Riobamba-Guayaquil	146
Gráfico 18 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- San Luis	195
Gráfico 19 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba- San Luis	195
Gráfico 20 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- San Luis	196
Gráfico 21 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba – San Luis	197
Gráfico 22 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Chambo	243
Gráfico 23 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba- Chambo	243
Gráfico 24 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Chambo	244
Gráfico 25 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba- Chambo	245
Gráfico 26 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Penipe	295
Gráfico 27 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba- Penipe	295
Gráfico 28 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Penipe	296
Gráfico 29 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba-Penipe	297
Gráfico 30 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Guano	346
Gráfico 31 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba- Guano	346
Gráfico 32 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guano	347
Gráfico 33 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba- Guano	348

#### **CAPITULO 1**

#### **EL PROBLEMA**

#### 1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN

Evaluación De Corredores Viales Mediante El Método Paver Y Planteamiento De Un Mantenimiento Integral De Las Arterias Principales De Ingreso A La Ciudad De Riobamba, Provincia De Chimborazo.

#### 1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

#### 1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN

El ser humano a través de los años ha buscado la manera de satisfacer sus necesidades, entre ellas, la comunicación, movilización e integración; creando diversos métodos para la construcción de vías, desde las más primitivas a base de piedra y aglomerante, hasta la actualidad que mediante métodos perfeccionados y basados en la experiencia han permitido la construcción de grandes redes viales sean éstas de pavimento rígido o flexible.

La construcción de vías ha tenido una gran importancia en el avance de las distintas sociedades, siendo un impulso en el crecimiento económico de las mismas, así como también en la competitividad e integración social de un país, tomando en cuenta que si existe una red vial en buen estado y de amplia cobertura, los tiempos de viaje se acortarán e incrementará la seguridad y comodidad del usuario satisfaciendo de mejor manera sus necesidades.

La construcción o mejoramiento de cualquier vía o red vial, representa el resultado de metas planteadas, se asume que toda obra vial es un avance definitivo que se integra al patrimonio público, y como tal, prestará servicio en buenas condiciones por un período muy prolongado.

La expectativa creada al proporcionar de una vía adecuada a los usuarios, se ve afectada cuando ésta no llega a cumplir la funcionalidad requerida dentro del periodo de diseño,

cuando extensas partes de la red se degradan hasta llegar a un estado pésimo, entorpeciendo la funcionalidad que deben brindar. Las causas difieren en cada caso particular, pero habitualmente se trata de una combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, de construcción, de conservación y de control del tránsito. El resultado es que muchas redes viales se encuentran en una condición muy por debajo de lo que resulta deseable y conveniente.

Nuestro estudio se lo realizó en las 6 vías de ingreso a la ciudad de Riobamba, de las cuales se ha realizado una evaluación de su estado actual, que nos ha permitido obtener un primer registro del estado de las mismas y a partir de éste proponer un Plan de Mantenimiento Integral que permita conservar las vías en un estado óptimo preservando los recursos invertidos y proporcionando al usuario seguridad, comodidad y celeridad con menores tiempos de circulación; además de promover una regeneración socio-económica de los sectores conectados a esta red vial.

#### 1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO

Debido a las fuerzas destructivas de la naturaleza, el incremento del tráfico y la presencia de vehículos sobrecargados, las vías y carreteras presentan deficiencias o defectos. Por todo esto se debe examinar e informar acerca de esos cambios de condición.

Evaluación funcional y estructural es el conjunto de acciones de gabinete y campo, desde recopilación de información como: Historia de la vía, expedientes técnicos del proyecto, planos post construcción, inspecciones previas, etc.; hasta la toma de datos en campo, a fin de conocer el estado de la vía en un instante dado.

La evaluación de una vía tiene dos objetivos, asegurar el tráfico sin riesgo sobre la estructura y detectar las deficiencias existentes, recomendando las acciones para corregirlas. Una inspección es la de seguridad y la otra para el mantenimiento de la vía.

Las vías pueden ser evaluadas por exámenes visuales y físicos:

 Las evaluaciones visuales y físicas permiten observar los deterioros primarios como son las grietas y el desgaste periódico. Las grietas sean cual fueran las existentes son una de las señales de fallas en la estructura. La longitud, dirección, localización y extensión de las grietas deben ser medidas y reportadas en las notas de inspección.

La evaluación funcional se basa en comprobar si las condiciones originales de diseño de las vías cumplen con las solicitudes actuales del mismo.

#### 1.2.3. PROGNOSIS

La importancia de la evaluación es proveer información amplia y detallada sobre el estado actual de las vías documentando sus condiciones y deficiencias, recomendando formas de mantenimiento o guías de reparación para cada una de las arterias de la ciudad para así evitar el aumento de daños en las mismas.

#### 1.2.4. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es actualmente el estado de las arterias viales del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo y qué mantenimiento integral se puede adoptar en las mismas?

#### 1.2.5. INTERROGANTES

- ¿Cuáles son las principales características de la infraestructura vial?
- ¿Cuáles son los principales aspectos por el que se deterioran las vías?
- ¿Por qué no se ha implementado una conservación vial adecuada?
- ¿Cuáles son los distintos niveles de mantenimiento vial?
- ¿Qué costos por mantenimiento vial se generan?
- ¿Qué costos de operación vehicular se generan?

#### 1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

#### 1.2.6.1. **CONTENIDO**

- Ingeniería Civil
- Ingeniería Vial
- Mantenimiento Vial

#### 1.2.6.2. **ESPACIAL**

El presente estudio se realizó en la Provincia de Chimborazo, en el Cantón Riobamba, específicamente en las vías de ingreso a la ciudad de Riobamba (Vía Riobamba - Quito; Vía Riobamba - Guano; Vía Riobamba - Penipe; Vía Riobamba - Chambo; Vía Riobamba - San Luis; Vía Riobamba - Guayaquil).

#### **1.2.6.3. TEMPORAL**

El presente trabajo se desarrolló en los meses de julio del 2014 hasta febrero del 2015.

#### 1.3.JUSTIFICACION

La importancia de realizar la evaluación a las seis vías de acceso al cantón Riobamba es debido a que las instituciones públicas nacionales y provinciales en su gran mayoría se encuentran asentadas en la ciudad lo que origina el traslado de personas que viven fuera de la misma para realizar cualquier tipo de trámite; el Mercado de Productores Agrícolas de Riobamba que reúne a los agricultores que se encuentran dentro y fuera del cantón Riobamba y de la Provincia de Chimborazo para comercializar sus productos, además que este es un cantón turístico y por ende sus vías de acceso deben encontrarse en buenas condiciones para brindar un tránsito continuo, eficiente y sobre todo seguro.

La investigación se la realizará para brindar nuevos aportes y criterios a la Gestión de Conservación Vial, aplicado a Instituciones que se dedican a la Administración Vial, proponiendo un Modelo de Gestión, que ayudará a preservar las distintas redes viales de la provincia, reduciendo los costos de mantenimiento, para optimizar los recursos invertidos, mejorando los niveles de servicio y produciendo la reactivación social y económica de los usuarios.

Mediante esta investigación también se desea brindar un panorama de los aspectos críticos en la implementación de prácticas efectivas relacionadas con el diseño, la planificación, el desarrollo y la implementación de una gestión de mantenimiento vial, mediante la presentación y evaluación de consideraciones técnicas, institucionales y económicas relacionadas con la práctica efectiva.

Los resultados obtenidos con este proyecto serán muy relevantes e importantes ya que de ser el caso se le dará un correcto mantenimiento a cada una de las arterias de la ciudad de Riobamba, con esto alargarán su periodo de servicialidad y vida útil.

#### 1.4.OBJETIVOS

#### 1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación funcional de los accesos que conectan al Cantón Riobamba con los cantones adyacentes de la provincia de Chimborazo y plantear un plan de mantenimiento vial integral de las mismas.

#### 1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar cuál es el estado actual la vía Riobamba-Quito y las fallas existentes que presenta.
- Determinar cuál es el estado actual la vía Riobamba-Guayaquil y las fallas existentes que presenta.
- Determinar cuál es el estado actual la vía Riobamba-San Luis y las fallas existentes que presenta.
- Determinar cuál es el estado actual la vía Riobamba-Chambo y las fallas existentes que presenta.
- Determinar cuál es el estado actual la vía Riobamba-Penipe y las fallas existentes que presenta.
- Determinar cuál es el estado actual la vía Riobamba-Guano y las fallas existentes que presenta.
- Dar una calificación del estado actual de las vías evaluadas.

#### **CAPITULO 2**

#### **MARCO TEORICO**

#### 2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

De las vías evaluadas podemos indicar que ha existido una rehabilitación y mantenimiento rutinario únicamente en las vías: Riobamba-Quito y Riobamba-Penipe, en tanto que las cuatro vías restantes no han sido atendidas oportunamente para mejorar su funcionalidad debido a que no cuentan con un mantenimiento periódico, por lo que presentan fallas y a pesar de las mismas se encuentran funcionando normalmente sin brindan la seguridad adecuada a sus usuarios.

#### 2.2. FUNDAMENTACION FILOSOFICA

Este trabajo investigativo está fundamentado en el paradigma crítico – propositivo, y se basa en lo siguiente:

La finalidad de la investigación es realizar la evaluación de las 6 vías de ingreso a la ciudad de Riobamba, mediante el sistema PAVER.

Con los resultados obtenidos de la investigación de este trabajo nos permitirá visualizar y comprender los efectos negativos de la falta de un modelo de mantenimiento de esta vía, y esto nos conllevaría a dar una solución a corto plazo, mediante la adopción de los parámetros de diseño y lograr que la misma se encuentre en óptimas condiciones para facilitar un mejor servicio a los usuarios.


#### 2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Con el criterio de que todas las entidades estatales tanto nacionales, provinciales, y locales unifiquen sus criterios y se establezca el cumplimiento de normas mínimas, se empleará la aplicación de la Nueva Constitución de la República del Ecuador, que definen las competencias en lo que respecta a construcción y mantenimiento vial. Ley de contratación pública de la República del Ecuador y su reglamento; Ley de consultoría del Ecuador y su reglamento; Manual de diseño geométrico de carreteras MOP-001-E; Manual de especificaciones generales

para la construcción de caminos y puentes MOP-001-F-2000 y demás pertinentes a ser aplicados.

#### 2.4. CATEGORIAS FUNDAMENTALES

## 2.4.1. SUPRAORDINACION DE VARIABLES

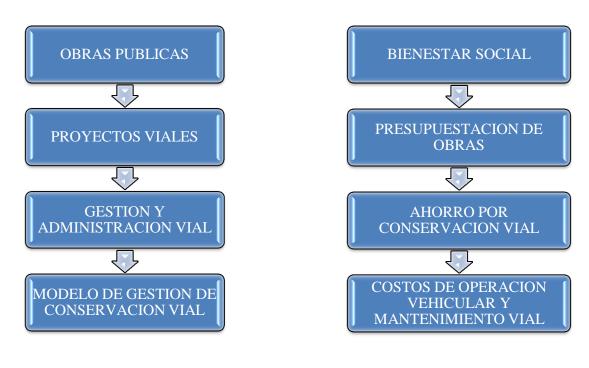

VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE

#### 2.4.2. DEFINICIONES

## 2.4.2.1. DEFINICIÓN DE CARRETERA

Una carretera o ruta es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Existen diversos tipos de carreteras, aunque coloquialmente se usa el término carretera para definir a la carretera convencional que puede estar conectada, a través de accesos, a las propiedades colindantes, diferenciándolas de otro tipo de carreteras, las autovías y autopistas, que no pueden tener pasos y cruces al mismo nivel. Las carreteras se distinguen de un simple camino porque están especialmente concebidas para la circulación de vehículos de transporte.

La construcción de carreteras requiere la creación de una superficie continua, que atraviese obstáculos geográficos y tome una pendiente suficiente para permitir a los vehículos o a los peatones circular y cuando la ley lo establezca deben cumplir una serie de normativas y leyes o guías oficiales que no son de obligado cumplimiento. El proceso comienza a veces con la retirada de vegetación (desbroce) y de tierra y roca por excavación o voladura, la construcción de terraplenes, puentes y túneles, seguido por el extendido del pavimento.

Existe una variedad de equipo de movimiento de tierras que es específico de la construcción de vías.

Existen varios estudios e investigaciones anteriormente realizados, los que sobresalen son el estudio de factibilidad y diseño definitivo para la rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica. La vía ya se encuentra ejecutada y se determinó, que no se ha elaborado un estudio que permita definir un sistema específico para el mantenimiento de las arterias viales del Cantón Riobamba – Provincia de Chimborazo. Se cree conveniente ejecutar la presente investigación para proponer un Plan de Mantenimiento. (SALOMON EMILIO, 2003)

## 2.4.2.2. CONSERVACIÓN VIAL

Se entiende por conservación vial al conjunto de actividades destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen estado de las vías terrestres de comunicación, de modo que se garantice un servicio óptimo al usuario.

La conservación comprende actividades tales como el mantenimiento rutinario y periódico, la señalización, así como las labores de mantenimiento de puentes y obras de paso.

Durante varias décadas, en la mayoría de los países latinoamericanos se consideró que la función primordial de los organismos del Estado responsable de las vías, era construir caminos con los recursos presupuestales asignados. La eficiencia de tales organismos se media en el número de kilómetros construidos y en el tipo de construcción utilizada; en cambio, la conservación de los caminos ya construidos tuvo un rol secundario.

En nuestro país, esta realidad no es la excepción, y las autoridades que administran las redes viales, han creado esquemas de gestión que no han funcionado con el éxito deseado, pues estos se encuentran más preocupados en la construcción de caminos que en la conservación de los que ya existen.

En algunos países latinoamericanos han adoptado políticas nacionales para sostener una conservación vial de carácter preventivo y han generado niveles de organización adecuados para la gestión vial, con éxito. El mantener los caminos en niveles óptimos de circulación vehicular durante todas las épocas del año, ha permitido crear una conciencia nacional a cerca de la importancia de la conservación, logrando un ahorro en los costos de operación vehicular y de mantenimiento. (SALOMON EMILIO, 2003)

## 2.4.2.2.1. CICLO DE VIDA "FATAL" DE LOS CAMINOS.


Los caminos sufren un proceso de deterioro permanente debido a los diferentes agentes que actúan sobre ellos, tales como: el agua, el tráfico, la inestabilidad de taludes, etc. Estos elementos afectan al camino, en mayor o menor medida, pero su acción es permanente y termina deteriorándolo a tal punto que lo puede convertir en intransitable.

El deterioro de un camino es un proceso que tiene diferentes etapas, desde una etapa inicial, con un deterioro lento y poco visible, pasando luego por una etapa crítica donde su estado deja de ser bueno, para deteriorarse rápidamente, al punto de la descomposición total.

Por tanto, el mantenimiento no es una acción que puede efectuarse en cualquier momento, sino más bien es una acción sostenida en el tiempo, orientada a prevenir los efectos de los agentes que actúan sobre el camino, extendiendo el mayor tiempo posible su vida útil y reduciendo las inversiones requeridas a largo plazo. (SALOMON EMILIO, 2003)

## 2.4.2.2.2. FASES DE DETERIORO DE LA VÍA

En algunos países en desarrollo, los caminos están sometidos a un ciclo que, por sus características, ha adquirido la condición de fatal. Ese ciclo consta de cuatro fases, las cuales se describen a continuación:

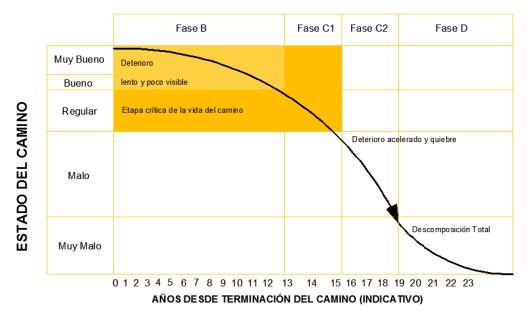

**Gráfico 1** Condición de la vía sin mantenimiento (SALOMON EMILIO, 2003)

## a. FASE A: CONSTRUCCIÓN

Un camino puede ser de construcción sólida o con algunos defectos. De todos modos entra en servicio apenas se termina la obra, o incluso está en funcionamiento mientras se realiza la rehabilitación o mejoramiento.

El camino se encuentra, en ese momento, en excelentes condiciones para satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. (SALOMON EMILIO, 2003)

#### b. FASE B: DETERIORO LENTO Y POCO VISIBLE

Durante un cierto número de años, el camino va experimentando un proceso de desgaste y debilitamiento lento, principalmente en la superficie de rodadura, aunque, en menor grado, también en el resto de su estructura.

El desgaste se produce en proporción al número de vehículos livianos y pesados que circulan por él, aunque también por la influencia del clima, las precipitaciones o aguas superficiales y otros factores. Por otro lado, la velocidad del desgaste depende también de la calidad de la construcción inicial.

Para disminuir el proceso de desgaste y debilitamiento, es necesario aplicar, con cierta frecuencia, diferentes medidas de conservación, principalmente en la superficie de rodadura y en las obras de drenaje, además de efectuar las operaciones rutinarias de mantenimiento.

Durante la fase B, el camino se mantiene en aparente buen estado y el usuario no percibe el desgaste, a pesar del aumento gradual de fallas menores aisladas. El camino sigue sirviendo bien a los usuarios y está en condiciones de ser conservado en el pleno sentido del término. (SALOMON EMILIO, 2003)

#### c. FASE C: DETERIORO ACELERADO

Después de varios años de uso, la superficie de rodadura y otros elementos del camino están cada vez más "agotados"; el camino entra en un período de deterioro acelerado y resiste cada vez menos el tránsito vehicular.

Al inicio de esta fase, la estructura básica del camino aún sigue intacta y la percepción de los usuarios es que el camino se mantiene bastante sólido; sin embargo, no es así. Avanzando más en la fase C, se puede observar cada vez más daños en la superficie y comienza a deteriorarse la estructura básica, lo cual, lamentablemente, no es visible.

Los daños comienzan siendo puntuales y poco a poco se van extendiendo hasta afectar la mayor parte del camino. Esta fase es relativamente corta, ya que una vez que el daño de la superficie se generaliza, la destrucción es acelerada. (SALOMON EMILIO, 2003)

## d. FASE D: DESCOMPOSICIÓN TOTAL

La descomposición total del camino constituye la última etapa de su existencia y puede durar varios años. Durante este período el paso de los vehículos se dificulta seriamente, la velocidad de circulación baja bruscamente y la capacidad del camino queda reducida a sólo una fracción de la original. En estas condiciones, los costos de operación de los vehículos suben de manera considerable y la cantidad de accidentes graves también aumenta.

Desgraciadamente, en Latinoamérica existen muchos ejemplos "perfectos" de vías que han llegado a esta fase de descomposición, encontrándose con el deterioro total de caminos. Su reconstrucción viene demandando la inversión de muchos millones de dólares, este gasto, sin embargo, pudo haberse evitado si se hubiera intervenido oportunamente en el proceso de mantenimiento. (SALOMON EMILIO, 2003)

#### 2.4.2.2.3. CICLO DE VIDA DESEABLE

El proceso de ciclo de vida sin mantenimiento se le puede denominar "fatal", porque conduce al deterioro total del camino, pero con la aplicación de un sistema de mantenimiento adecuado se puede llegar a mantener el camino dentro de un rango de deterioro aceptable, tal como se aprecia en la siguiente figura.

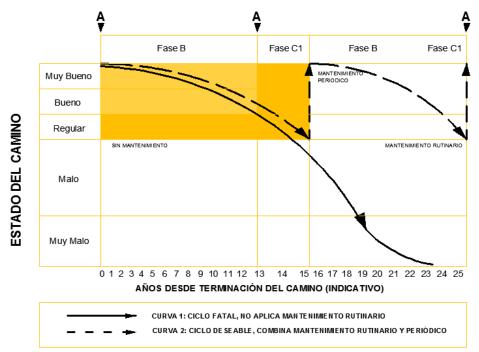


Gráfico 2 Curvas comparativas del ciclo fatal y deseable de caminos (SALOMON EMILIO, 2003)

El ciclo se inicia con un camino nuevo o recientemente rehabilitado, éste se encontrará en un estado óptimo de servicio. Pero el uso del camino va generando un desgaste "natural" del mismo, principalmente como consecuencia del flujo vehicular y de los factores climáticos.

Si la autoridad competente desarrolla un sistema de mantenimiento rutinario del camino, este desgaste tenderá a ser más lento y prolongará en el tiempo la necesidad de intervenir con un mantenimiento de tipo periódico.

Puede observarse que el mantenimiento rutinario prolonga el estado de conservación del camino en el nivel muy bueno y bueno por más tiempo, en comparación con el caso del camino al que no se le brinda este tipo de mantenimiento.

Cuando el camino llega a un estado regular, se hace necesario realizar un mantenimiento de tipo periódico, es decir reponer la capa de rodamiento.

De esta manera, se consigue que el camino se mantenga en un estado óptimo de conservación, con los beneficios consiguientes para el transporte. (SALOMON EMILIO, 2003)

#### 2.4.2.2.4. CICLO DE VIDA FATAL Y DESEABLE DE UNA CARRETERA.

El siguiente diagrama de flujo muestra el proceso que sigue un camino sin mantenimiento y otro con mantenimiento, en el que podemos apreciar que la falta de mantenimiento permanente conduce inevitablemente al deterioro total del camino, mientras que la atención constante del mismo mediante el mantenimiento rutinario, sólo requiere, cada cierto tiempo, trabajos de mantenimiento periódico. (SALOMON EMILIO, 2003)

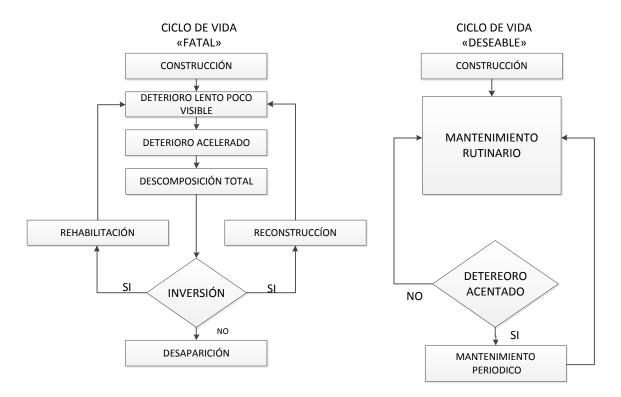


Gráfico 3 Diagrama de flujo del ciclo de vida "fatal" y "deseable" (SALOMON EMILIO, 2003)

Se presenta un esquema del ciclo fatal del camino.

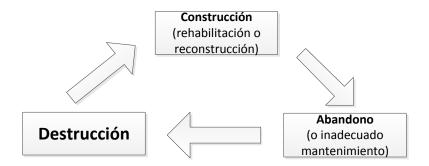


Gráfico 4 Diagrama del ciclo de vida "fatal" del camino. (SALOMON EMILIO, 2003)

Se presenta un esquema ideal de conservación, que consiste en combinar un adecuado mantenimiento rutinario con un mantenimiento periódico oportuno.

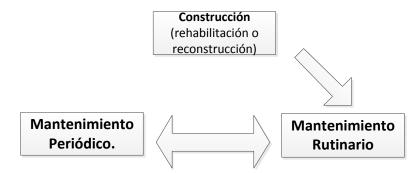


Gráfico 5 Diagrama del ciclo de vida "deseable" (SALOMON EMILIO, 2003)

#### 2.4.2.3. INVENTARIO Y EVALUACION VIAL

Para que puedan ser previstas las labores de conservación, resulta indispensable que las actividades se fundamenten en un trabajo permanente de inventario y evaluación vial, que sea concordante con la optimización del esfuerzo desde el punto de vista técnico-económico.

El inventario y evaluación viales la contabilización de las características físicas y socioeconómicas así como la importancia y necesidad de desarrollo de la vía para el tránsito vehicular y el transporte de bienes y personas.

Los elementos de la carretera que deben ser identificados en este inventario son la calzada, los espaldones, las cunetas, las alcantarillas, la señalización, los elementos de seguridad vial y el margen lateral de la carretera sobre el cual se debe hacer control de vegetación. El inventario de los puentes y muros de contención comprenderá únicamente aquellas características que pueden ser atendidas mediante conservación; no obstante, en caso de evidenciarse fallas que comprometan la estructura, deberá reportarse, incluyendo las recomendaciones del caso.

El inventario y evaluación debe ser ejecutado periódicamente, para obtener la información necesaria para programar las actividades de conservación vial que se realizarán durante el siguiente periodo y determinar el nivel de presupuesto requerido por los administradores de la conservación vial.

## 2.4.2.4. TRÁFICO

El tráfico es uno de los factores de mayor incidencia en las características de una vía, condiciona los diseños geométricos, la estructura del pavimento y las etapas de mantenimiento. Consiste en determinar el volumen y composición de vehículos que transitan por una determinada vía, mediante la utilización de métodos de conteo vehicular.

La unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen del tráfico promedio diario anual cuya abreviación es el TPDA y se determina a partir de observaciones puntuales del tráfico y de los factores de variación.

Es necesario realizar conteos vehiculares que nos permitan conocer el nivel de tráfico existente, para lo cual, existen dos tipos: Manuales y Automáticos, se realizará por un periodo mínimo de 7 días seguidos en una semana que no esté afectada por eventos especiales.

Una vez obtenido el Trafico Promedio diario anual, se lo debe proyectar, utilizando tasas de crecimiento vehicular, que están determinadas por información histórica y estadística, para cada tipo de vehículo.

Las tasas de crecimiento que se emplean, son facilitadas por la Unidad de Factibilidad de Proyectos del MTOP.

TASA DE CRECIMIENTO VEHICULAR								
PERIODO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES					
2006 - 2010	3.87	1.32	3.27					
2011 - 2015	3.44	1.17	2.90					
2016 - 2020	3.10	1.05	2.61					
2021 - 2030	2.82	0.96	2.39					

Gráfico 6 Tasas de crecimiento vehicular de la Provincia de Chimborazo. (MTOP)

Para finalizar, estas tasas son aplicadas y se determinara el trafico futuro, con el cual clasificaremos a nuestra vía y se podrá establecer actividades de mantenimiento.

Para la proyección se empleara la fórmula siguiente:

Dónde:

i = Índice de crecimiento vehicular.

n = Número de años de proyección vial.

# 2.4.2.5. ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO DE LA VÍA

Los aspectos por los que una vía se deteriora, a más de una falta de mantenimiento vial adecuado y oportuno, se detallan a continuación, los cuales deberemos considerar para mantener nuestras vías en condiciones óptimas:

- Acción del medio sobre la carretera.
- Características del tránsito
- Defectos en los diseños.
- Defectos de construcción.

## 2.4.2.6. ACCIÓN DEL MEDIO SOBRE LA CARRETERA.

La acción del medio sobre la carretera tiene varias manifestaciones que los ingenieros deberán tomar en consideración permanentemente, ya que contribuye en gran proporción a ser la causa de los deterioros que sufrirá la carretera.

## a) Características del territorio

La fisiografía, la geología, la orografía, etc. y la existencia o no de canteras de materiales o de recursos acuíferos para los proyectos en el territorio, son factores que imponen condiciones a las características del proyecto, debido a que afectan los costos de inversión, de conservación y de operación, tanto de los usuarios como de la propia gestión vial.

#### b) Clima

El clima tiene una enorme importancia debido a que puede significar altas o muy bajas temperaturas y variaciones estacionales o en cortos periodos. También la magnitud de las precipitaciones de lluvias o la falta de ellas, tienen impactos distintos sobre los requerimientos de los proyectos.

#### c) Accesibilidad a otros servicios y facilidades públicas

La existencia o no de servicios y facilidades en el área de trabajo de las obras de construcción y conservación vial condicionan también el tipo de obras que debe y puede diseñarse, ejecutarse y naturalmente, justificarse en relación con el tipo de demanda a transportarse.

## 2.4.2.7. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO

El tránsito de vehículos sobre la carretera es el otro factor que impacta sobre la estructura de la carretera y, en especial, sobre la estructura del pavimento.

Aspectos como el número de vehículos que usará la carretera, sus características físicas y operativas, su peso bruto y sus pesos por ejes, incluso la presión usada en sus neumáticos, tienen enorme influencia sobre el tipo de estructura de pavimento y sus características geométricas de la carretera.

#### 2.4.2.8. DEFECTOS EN LOS DISEÑOS VIALES.

Esta situación, es muy usual en países en vías en desarrollo, los cuales aplican diseños en muchos casos subdimensionados, dejando a la vía expuesta a un deterioro inmediato, pues no cuenta con la capacidad necesaria para soportar las condiciones reales del proyecto, por otro lado están estudios sobredimensionados, los cuales producen un gasto económico exagerado a las entidades administradoras.

Otro de los factores que influyen en los defectos viales, es la escasa información histórica, que se cuenta de las vías, en relación de su tráfico, estado de la sub rasante, condiciones climáticas y materiales empleados, y como resultado tenemos diseños mal elaborados, que producen como consecuencia el deterioro de la vía, pues sus condiciones de diseño, se encuentran muy lejos de las condiciones reales de la vía.

## 2.4.2.9. DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Este es otro de los factores, que inciden en el deterioro de las condiciones óptimas de las vías, se debe principalmente a una falta de control de calidad, incumplimiento de especificaciones técnicas, y una mala fiscalización o supervisión de las obras. Lo cual da como resultado, obras, por debajo de los estándares de calidad, que obviamente conllevan a una mala calidad de la obra y a un pronto deterioro.

#### 2.4.3. SISTEMA PAVER

## 2.4.3.1. INSPECCIÓN VISUAL

El Laboratorio de Investigación Ingenieril de Construcción del Cuerpo de Ingenieros de la Fuerza Armada de los EE.UU. (USACERL), ha desarrollado un sistema de Evaluación y Administración de Pavimentos llamado PAVER para su uso militar y civil. Desde su implementación en 1980, ha obtenido una rápida aceptación en los círculos militares y civiles a través del mundo.

Para la calificación funcional y estructural de los pavimentos, el sistema

PAVER utiliza el Índice de Condición del Pavimento (Pavement Condition Index = PCI) desarrollado por el USACERL.

El PCI es un objetivo, un método de graduación repetible para identificar la condición presente del pavimento.

El PCI provee una medida consistente de la integridad estructural del pavimento y su condición funcional-operacional graduándole de 0 a 100. Este índice es función de la densidad de las fallas en el área estudiada y del valor de deducción del pavimento por efectos de cada tipo de falla y de cada nivel de severidad.

El sistema PAVER resulta un instrumento de evaluación y administración de pavimentos de extremo valor siendo propiamente usado e implementado. La fase más importante de todo Sistema de Evaluación de Pavimentos, y del PAVER en especial, es la que incluye la recopilación de datos y su actualización, ya que de ésta dependerá la exactitud de los resultados a ser obtenidos de su procesamiento y las estrategias de mantenimiento y rehabilitación a adoptar a corto y largo plazo.

El concepto básico del sistema PAVER puede resumirse en los siguientes pasos:

- 1. Para una red vial dada, se identifican los tramos y secciones que serán objeto de un inventario de fallas por muestreo.
- 2. Cada tipo de pavimento tiene un número definido de fallas posibles.
- 3. Para cada falla se define:

- El tipo de falla (señalando el No. De código de acuerdo al tipo de pavimento).
- La intensidad de la falla, el nivel de severidad (Bajo, Mediano, Alto).
- La cantidad de la falla (medida o contada).

Estos datos se registran en Formularios diseñados para ello.

4. Se define el Índice de Condición del Pavimento (PCI) de acuerdo a:

$$PCI = 100 - CDV$$

Siendo CDV el Valor de Deducción Corregido, el cual se obtiene para cada clase de pavimento de acuerdo al tipo, intensidad y densidad de sus fallas. En el Anexo A se muestra las tablas de CDV, para cada tipo de falla.

5. Por medio de un muestreo estadístico de las secciones de pavimento que forman los tramos de la red vial, la encuesta de campo y los conceptos de los pasos anteriores, se establece el valor de PCI para cada una de las secciones encuestadas. Idealmente, un pavimento "nuevo" tiene un PCI cercano a 100, mientras que uno muy deteriorado puede tener un PCI de 20 – 30 para abajo. (USACERL, 1980)

#### 2.4.3.2. GUÍAS PARA DIVIDIR UN TRAMO EN SECCIONES

Debido a que los tramos son generalmente unidades largas de la red vial, estos raramente poseen las mismas características en toda su longitud. Para los efectos del PAVER, los tramos deben subdividirse en secciones con características uniformes. Las características según las cuales se dividirán los tramos en secciones son:

- Estructura del Pavimento.- La estructura es uno de los criterios más importantes para dividir un tramo en secciones. Lamentablemente, no siempre se cuenta con información estructural sobre todos los tramos de la red. En todo caso, hay que inspeccionar datos constructivos y observar zonas de parcheo. En algunos casos deben contemplarse la realización de un programa de perforaciones para verificar la composición estructural de una sección de la red.
- **Tráfico.** El volumen y la intensidad de tráfico deben ser uniformes en la sección.

- Construcción.- Todas las partes de una sección deben haber sido construidas en el mismo tiempo. Los pavimentos construidos en diferentes periodos deben ser divididos en secciones separadas correspondientes a los tiempos de construcción.
- Clasificación Cualitativa del Pavimento.- La clasificación cualitativa del pavimento
  puede usarse para dividir un tramo en secciones. Si un tramo cambia de primario a
  secundario, o de secundario a terciario, etc., se debe crear la sección correspondiente. Si
  un tramo se convierte en una carretera dividida, debe definirse una sección para cada
  dirección de tráfico.
- **Drenajes y Espaldones.** Se recomienda que una sección y tenga el mismo tipo y ancho de espaldones y las mismas características de drenaje en toda su longitud. (USACERL, 1980)

## 2.4.3.3. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS

El primer paso para la inspección por muestreo consiste en determinar el número mínimo de muestras (n) que debe ser inspeccionado. Esta determinación se hace usando la siguiente expresión:

$$n = \frac{N (SD)^2}{\frac{e^2}{4} (N-1) + (SD)^2}$$

Donde:

N = Número total de muestras en la sección

e = Error permisible al estimar el PCI de la sección.

SD = La desviación estándar del PCI entre las muestras de la sección que se obtiene de la siguiente expresión:

$$SD = \frac{\sum_{i=1}^{R} (PCIi - \overline{PCI})^{2}}{R - 1}$$

Donde:

R = Número de muestras en la sección inspeccionada sobre el que se calcula el valor SD

PCIi = PCI de la muestra i

PCI = PCI promedio de la sección según la expresión detallada a continuación:

$$\overline{PCI} = \frac{\sum_{i=1}^{R} PCIi}{R}$$

(USACERL, 1980)

## 2.4.3.4. SELECCIÓN DE MUESTRAS

La determinación de las muestras específicas a inspeccionar es tan importante como determinar el número mínimo de muestras. El método recomendado consiste en seleccionar muestras que están igualmente espaciadas entre sí, pero la primera muestra debe ser seleccionada al azar. Esta técnica que se conoce como Muestreo Sistemático, se explica brevemente a continuación.

1. El "intervalo de muestreo" ( i ) se determina como:

$$i = N / n$$

Donde:

N = # total de muestras en la sección;

n = # de muestras a inspeccionar e (i) es recomendado al entero inferior, es decir para i = 3.7 se usa i = 3.

- 2. La muestra inicial (s) se determina al azar entre 1 y el intervalo de muestreo (i). Es decir, si i = 3, la muestra inicial podrá ser la 1, la 2 o la 3.
- 3. Las muestras a ser inspeccionadas se identifican como s, s+i, s+2i, etc.

Es decir, si la muestra inicial determinada al azar ha sido la No. 2 e i = 3, las muestras a inspeccionar serán las No. 2, 5, 8, 11, etc. Esta técnica es simple y brinda la información necesaria para establecer el perfil del PCI a lo largo de la sección. (USACERL, 1980)

## 2.4.3.5. SELECCIÓN DE MUESTRAS ADICIONALES

Una de las mayores objeciones del muestreo sistemático es la posibilidad de excluir muestras "muy malas" o "excelentes" que puedan existir en la sección.

Otro problema resulta de seleccionar una muestra al azar que contenga fallas típicas tales como cruces de ferrocarril, etc.

Para superar este inconveniente, el inspector debe identificar las muestras inusuales como muestras adicionales. Una muestra adicional significa que la muestra no ha sido seleccionada al azar y/o contiene fallas que no son representativas de la sección. El sistema PAVER toma en cuenta las muestras adicionales de un modo especial y así su influencia en el cómputo del PCI de la sección es mucho menor que el de las muestras seleccionadas por la inspección. (USACERL, 1980)

#### 2.4.3.6. IDENTIFICACION DE FALLAS

En esta parte se presenta la información necesaria para llevar a cabo la encuesta de fallas en el campo para pavimentos flexibles (Concreto Asfáltico = AC, Tratamientos Superficiales Bituminosos = TSB y Concreto Asfáltico sobre Hormigón = AC/PCC). (USACERL, 1980)

#### 2.4.3.7. CALCULO DEL PCI

Los resultados obtenidos de la inspección de muestras son usados para calcular el PCI.

Un elemento importante para el cálculo del PCI lo constituye el "valor de deducción" que varía de 0 a 100. Un valor de 0 indica que la falla en cuestión no tiene impacto sobre la condición del pavimento, mientras que un valor de 100 indica que la falla es extremadamente severa. (USACERL, 1980)

#### 2.4.3.7.1. CALCULO DEL PCI DE UNA MUESTRA

El cálculo del PCI de una muestra es un procedimiento sencillo que involucra 5 pasos. En los pasos 1 y 2 se ha proveído lo necesario para implementar el método de inspección requerido por el sistema PAVER, o sea identificación y clasificación de la red de acuerdo a lo detallado anteriormente.

**Paso 3.-** Se inspecciona cada muestra en el campo, se definen las fallas y su intensidad y las cantidades correspondientes diseñadas para ello, tal como se muestra en la Figura 2.6.

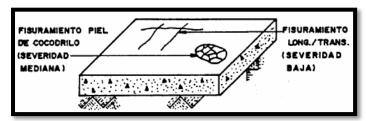


Gráfico 7 Muestra de Inspección de Fallas. (USACERL, 1980)

**Paso 4.-** Se determinan los valores de Deducción (DV) para cada tipo de falla según su severidad y densidad, como se muestra en la Figura 2.7.

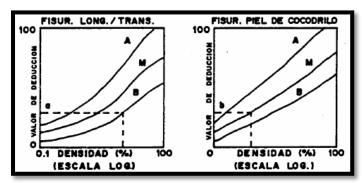


Gráfico 8 Forma de determinar el Valor de Deducción (USACERL, 1980)

**Paso 5.-** Se calcula el Valor de Deducción Total (VDT) sumando los valores de deducción para cada tipo de falla.

**Paso 6.-** Se determina el Valor de Deducción Corregido (DVT) usando las curvas de corrección las cuales toman en cuenta el factor "q" que es la cantidad de fallas que producen un impacto más considerable en el pavimento.

Si uno de los valores de deducción individuales es mayor que el total corregido (CDV), se asigna a CDV el mayor valor de deducción individual. Por ejemplo si se encontraron 2 fallas en un pavimento asfáltico, una con un valor de deducción de 50 y la otra con un valor de deducción de 10, la curva de corrección da un valor corregido de CDV = 44.

Como 44 es menor de 50, se asigna a CDV el valor de 50, tal como se muestra en la Figura 2.8

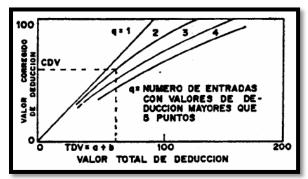


Gráfico 9 Forma de determinar el Valor de Deducción. (USACERL, 1980)

Paso 7.- Se calcula el PCI de la relación: PCI = 100 - CDV. (USACERL, 1980)

## 2.4.3.7.2. CALCULO DEL PCI DE UNA SECCIÓN

El cálculo del PCI de una sección es un proceso que involucra el cálculo de las muestras. Si todas las muestras de una sección son inspeccionadas, el PCI de la sección es simplemente el promedio de los valores de PCI de sus muestras.

Del mismo modo si todas las muestras inspeccionadas han sido seleccionadas al azar, utilizando técnicas de muestreo sistemático.

Por último, se gradúa la condición del pavimento de la sección, calificándole entre Excelente y Deteriorada en función de su PCI calculado. (USACERL, 1980)

#### 2.4.3.8. CALCULO DE LA DENSIDAD DE LA FALLA

La densidad de una falla en la muestra es indispensable para el cálculo del PCI de esa muestra.

1. La densidad de fallas medidas en unidades de área (pies2 o m2) se calcula:

2. La densidad de fallas medidas en unidades de longitud (pies o metros) tales como fisuramientos varios, desnivel carril/espaldón, etc., se calcula:

3. La densidad de fallas medidas en unidades (número) tal como baches, se calcula:

#### 2.5. HIPOTESIS

La evaluación funcional permitirá conocer el estado actual de las arterias principales de ingreso a la ciudad de Riobamba y llevar un registro de los mismos, a su vez el planteamiento del plan de mantenimiento integral de estas vías nos permitirá reducir los costos de mantenimiento de las vías: Vía Riobamba - Quito; Vía Riobamba - Guano; Vía Riobamba - Penipe; Vía Riobamba - Chambo; Vía Riobamba - San Luis; Vía Riobamba - Guayaquil.

#### 2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES

## 2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

Evaluación Funcional de los seis accesos a la ciudad de Riobamba.

#### 2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE

Registros de estados actuales de las vías:

Referencias: Vía Riobamba - Quito; Vía Riobamba - Guano; Vía Riobamba - Penipe; Vía Riobamba - Chambo; Vía Riobamba - San Luis; Vía Riobamba - Guayaquil.

#### **CAPITULO 3**

#### **METODOLOGIA**

## 3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO

El enfoque de la presente investigación será de tipo descriptivo visual, porque busca las causas, la explicación de los datos recogidos y utiliza mediciones en sitio.

#### 3.2. MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACION

#### 3.2.1. INVESTIGACION DE CAMPO

La presente investigación será de Campo porque realizaremos en las 6 vías de ingreso a la ciudad de Riobamba realizando levantamiento de información in situ, elaborando el inventario vial y estudios de tráfico.

#### 3.2.2. INVESTIGACION DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICA

El marco teórico está basado en la bibliografía existente, además el trabajo contendrá normas y conceptos básicos tomados de la bibliografía especializada.

#### 3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION

Los niveles de investigación en el proyecto son:

- Investigativo.- Se realizó levantamiento de información aplicando un modelo de inventario vial en el cual se registrara las condiciones actuales de las vías mediante inspecciones visuales, se determinó el volumen y composición vehicular existente en las vías mediante conteos vehiculares.
- **Descriptivo Visual.** Se estableció el plan de mantenimiento vial integral, el cual incluye la reducción de los costos de mantenimiento.
- Explicativo.- Se aclara la aplicación del plan de mantenimiento vial integral, que permite una reducción de costos de mantenimiento vial.

## 3.4. POBLACION Y MUESTRA

## **3.4.1. POBLACION:**

El universo al cual va dirigido la investigación son los usuarios y el tráfico que estos generan en los seis accesos a la ciudad de Riobamba.

## **3.4.2. MUESTRA:**

Se tomará el número de vehículos que circulan en los seis accesos a la ciudad de Riobamba y en qué condiciones se desarrolla.

# 3.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

## 3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

CONCEPTUALIZACION	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM	TECNICAS E INSTRUMENTOS
	Recolección de Información	Acceso a Información	¿Se tiene registros de las vías construidas en los accesos a la ciudad de Riobamba? ¿Bajo qué normas y especificaciones fueron construidas las vías?	Observaciones directa Registro de Datos Libreta de apuntes
EVALUACIÓN VIAL: Es la recopilación de datos y su actualización con el objetivo de determinar los deterioros presentes en el pavimento.	Toma de Datos	Número de vías a inspeccionar. Características de las Vías. Condiciones de las Vías.	¿Cuántas vías se inspeccionaron? ¿Cuáles son las características de las vías inspeccionadas? ¿Las condiciones actuales de las vías son las adecuadas para transitar de forma segura? ¿Las condiciones del pavimento se ven afectadas por fallas? ¿Cuáles son las fallas que presenta la carpeta de rodadura de las vías inspeccionadas?	Observaciones de campo Fichas de registros Libreta de apuntes Modelo de evaluación Paver.
	Tabulación de Datos	Inspección Visual	¿Cuál es el tráfico promedio diario anual de las vías inspeccionadas? ¿Cuál es la velocidad de circulación de las vías inspeccionadas? ¿Cuáles son los tramos de las vías a ser evaluados? ¿Cuál es el tramo de las vías que presenta mayor deterioro? ¿Cuáles son las vías que necesitan mantenimiento o rehabilitación?	Observaciones de campo Fichas de registros Libreta de apuntes Modelo checklist
	Calificación	Condición del Pavimento	¿Cuál es la condición del pavimento de la vía Riobamba-Quito? ¿Cuál es la condición del pavimento de la vía Riobamba-Guayaquil? ¿Cuál es la condición del pavimento de la vía Riobamba-San Luis? ¿Cuál es la condición del pavimento de la vía Riobamba-Chambo? ¿Cuál es la condición del pavimento de la vía Riobamba-Penipe? ¿Cuál es la condición del pavimento de la vía Riobamba-Penipe? ¿Cuál es la condición del pavimento de la vía Riobamba-Guano?	Fichas de registros Libreta de apuntes

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE

CONCEPTUALIZACION	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM	TECNICAS E INSTRUMENTOS
ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS: Obtener el estado actual de las vías, cuyos datos son obtenidos a partir de una inspección visual.	Inspección visual.	Condiciones del Pavimento. Condiciones de Funcionalidad.	¿Cuáles fueron las condiciones de diseño originales de las vías? ¿Considerando el número de vehículos que circulan, las vías cumplen con los requerimientos actuales?	Observaciones de campo Fichas de registros Libreta de apuntes

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

#### 3.6. PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION

- 1. Recolección de información básica.- Para iniciar nuestro proyecto se procedió a realizar investigaciones a los organismos encargados de las competencias viales como son: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (encargado de la red vial nacional), Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo (encargado de la red vial provincial) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba (encargado de las vías internas del cantón en referencia), con la finalidad de recolectar información sobre el tráfico existente y si se han realizado mantenimientos previos en las vías adyacentes al cantón Riobamba de las cuales son responsables las instituciones anteriormente mencionadas no habiendo obtenido ninguna información por parte de estas tres entidades lo cual nos obligó a desarrollar nuestra investigación desde cero. iniciando con una identificación de las vías más representativas de ingreso a la ciudad de Riobamba obteniendo como resultado seis que las detallamos a continuación:
  - Vía Riobamba Quito
  - Vía Riobamba Guayaquil
  - Vía Riobamba San Luis
  - Vía Riobamba Chambo
  - Vía Riobamba Penipe
  - Vía Riobamba Guano
- **2. Evaluación de vías.-** En base a la "GUIA PARA EVALUACION FUNCIONAL DE PAVER" se evaluó los 6 accesos principales a la ciudad de Riobamba, manteniendo una rutina igual en todas las vías. El sistema de evaluación es el siguiente:
  - ➤ Longitud de vía evaluada.- En la vía Riobamba Quito se realizó la evaluación en una longitud de 4.5 Km, tramo comprendido entre las coordenadas de inicio X = 758375; Y = 9818567 y fin: X = 756421; Y = 9822108. Debido a que en esta longitud la vía presenta similares características geométricas y de circulación.

➤ Conteo Vehicular.- Se realizó un coteo vehicular manual que nos permitió obtener una información completa durante periodos de tiempo cortos, en este caso por cada hora del día.

Para realizar el conteo manual un observador anotó el paso de cada vehículo llenando un formato de conteo vehicular diseñado específicamente para esta evaluación. La clasificación que utilizamos fueron cuatro grupos divididos entre: Motos/bicicletas; Livianos; Buses y Pesados

La duración de los conteos fue las 24 horas del día los 7 días de la semana, puesto que no contamos con ningún antecedente sobre las variaciones diarias de circulación en esta vía.

El conteo vehicular se lo realizo en los dos sentidos de circulación, en vehículos que ingresan a la ciudad de Riobamba y vehículos que salen de la misma (Carril de Ingreso – Carril de Salida).

Una vez culminado los conteos se realizó su procesamiento el cual consistió en la contabilización del tráfico de cada uno de los cuatro grupos de tipos de vehículos que circularon en cada una de las horas del conteo. Luego se sumaron los volúmenes horarios correspondientes a cada uno de los días que se realizó el censo, determinando por último un total promedio de vehículos diarios.

Determinación del Tráfico Promedio Anual (TPDA).- Con los resultados de los conteos vehiculares, nos permitimos determinar el TPDA, para lo cual utilizamos el número de vehículos promedio diario para cada uno de los sentidos de circulación, posteriormente realizamos un análisis en ambos sentidos, es decir sumamos el número de vehículos que circulan en el carril de Entrada y en carril de Salida, tanto de los vehículos: Livianos, Buses y Pesados. Utilizando las tasas de crecimiento del MTOP, determinamos cual será el tráfico promedio diario en cada uno de los diez años posteriores al presente estudio. De igual manera determinamos la función y clase de vía según el número de vehículos que circulan teniendo como resultados lo siguiente:

-Vía Riobamba – Quito Corredor RI-RII
 -Vía Riobamba – Guayaquil Corredor RI-RII

-Vía Riobamba – San Luis Arterial I
 -Vía Riobamba – Chambo Arterial I
 -Vía Riobamba – Penipe Arterial I

### -Vía Riobamba – Guano Arterial I

Velocidad de Circulación.- En nuestra evaluación consideramos necesario determinar la velocidad de circulación, para lo cual utilizamos una metodología básica que consiste en:

Mediante la ayuda de dos observadores usando intercomunicadores, ubicados el uno en el punto de inicio del tramo de vía evaluada y el otro al final de la misma, determinar; el tiempo que demora un mismo vehículo en recorrer de inicio a fin.

Conociendo la longitud del tramo de vía evaluada y el tiempo de recorrido del vehículo podemos calcular la velocidad de circulación mediante:

$$V = \frac{d}{t}$$

Dónde:

V= Velocidad de Circulación

d= Distancia (Longitud del tramo de vía Evaluada)

t= Tiempo (Tiempo de recorrido del vehículo de inicio a fin)

➤ Determinación de la muestra para la inspección visual.- Para determinar la muestra a inspeccionar, partimos de la recomendación que nos indica el Sistema de evaluación PAVER, que es utilizar un área que puede ser de 220 a 360 m2, Nosotros asumimos un área de 300 m2 en los seis accesos a la ciudad de Riobamba.

El ancho de calzada nos sirve para determinar la longitud de la muestra por lo que se obtuvo de mediciones en campo lo siguiente:

-Vía Riobamba – Quito	21.62 m
-Vía Riobamba – Guayaquil	15.20 m
-Vía Riobamba – San Luis	14.20 m
-Vía Riobamba – Chambo	11.00 m
-Vía Riobamba – Penipe	8.81 m
-Vía Riobamba – Guano	9.86 m

La longitud de la muestra la determinamos de la siguiente manera:

$$Longitud de la Muestra = \frac{Area Recomendada}{Ancho de Calzada}$$

El número total de muestras fue determinado por:

$$N$$
úmero Total de Muestras = 
$$\frac{Longitud\ total\ de\ tramo\ de\ via\ evaluada}{Longitud\ de\ la\ muestra}$$

En tanto que el número de muestras a inspeccionar se las obtuvo así:

$$n = \frac{N * \sigma^2}{\frac{e^2}{4} * (N-1) + \sigma^2}$$

Dónde:

N = Número total de muestras

e = (2- 5%) Error. Se toma el 5% debido a que es la primera evaluación que realizamos.

O = 10 Desviación Estándar del PCI

Para cada uno de seis accesos a la ciudad de Riobamba se determinaron los siguientes tramos a inspeccionar:

## -Vía Riobamba - Quito

En esta vía se determinaron 14 tramos de una longitud de 14 metros cada uno, los mismos que fueron evaluados mediante el sistema PAVER.

	INICIO	) FIN		INICIO	FIN		INICIO	FIN
22	0+300	0+314	132	1+800	1+814	242	3+300	3+314
44	0+600	0+614	154	2+100	2+114	264	3+600	3+614
66	0+900	0+914	176	2+400	2+414	286	3+900	3+914
88	1+200	1+214	198	2+700	2+714	308	4+200	4+214
110	1+500	1+514	220	3+000	3+014			

## -Vía Riobamba – Guayaquil

En esta vía se determinaron 15 tramos de una longitud de 20 metros cada uno, los mismos que fueron evaluados mediante el sistema PAVER.

	INICIO	FIN		INICIO	FIN	INICIO	FIN
5	0+100	0+120	80	1+600	1+620	<b>155</b> 3+100	3+120
20	0+400	0+420	95	1+900	1+920	<b>170</b> 3+400	3+420
35	0+700	0+720	110	2+200	2+220	<b>185</b> 3+700	3+720
50	1+000	1+020	125	2+500	2+520	<b>200</b> 4+000	4+020
65	1+300	1+320	140	2+800	2+820	<b>215</b> 4+300	4+320

## -Vía Riobamba - San Luis

En esta vía se determinaron 15 tramos de una longitud de 22 metros cada uno, los mismos que fueron evaluados mediante el sistema PAVER.

	INICIO	FIN		INICIO	FIN		INICIO	FIN
3	0+060	0+082	43	0+880	1+002	83	1+680	1+702
11	0+240	0+262	51	1+044	1+064	91	1+860	1+882
19	0+400	0+422	59	1+200	1+222	99	2+040	2+062
27	0+560	0+582	67	1+360	1+382	107	2+200	2+222
35	0+720	0+742	75	1+520	1+542	115	2+360	2+382

## -Vía Riobamba – Chambo

En esta vía se determinaron 13 tramos de una longitud de 30 metros cada uno, los mismos que fueron evaluados mediante el sistema PAVER.

	INICIO	FIN		INICIO	FIN		INICIO	) FIN
4	0+100	0+130	39	1+100	1+130	74	2+100	2+130
11	0+300	0+330	46	1+300	1+330	81	2+300	2+330
18	0+500	0+530	53	1+500	1+530	88	2+500	2+530
25	0+700	0+730	60	1+700	1+730			
32	0+900	0+930	67	1+900	1+930			

## -Vía Riobamba – Penipe

En esta vía se determinaron 14 tramos de una longitud de 35 metros cada uno, los mismos que fueron evaluados mediante el sistema PAVER.

	INICIO FIN			INICIO FIN			INICIO	FIN
8	0+300	0+335	53	1+800	1+835	98	3+300	3+335
17	0+600	0+635	62	2+100	2+135	107	3+600	3+635
26	0+900	0+935	71	2+400	2+435	116	3+900	3+935
35	1+200	1+235	80	2+700	2+735	125	4+200	4+235
44	1+500	1+535	89	3+000	3+035			

#### -Vía Riobamba – Guano

En esta vía se determinaron 14 tramos de una longitud de 30 metros cada uno, los mismos que fueron evaluados mediante el sistema PAVER.

	INICIO	FIN		INICIO	FIN		INICIO	FIN
3	0+100	0+130	48	1+600	1+630	93	3+100	3+130
12	0+400	0+430	57	1+900	1+930	102	3+400	3+430
21	0+700	0+730	66	2+200	2+230	111	3+700	3+730
30	1+000	1+030	75	2+500	2+530	120	4+000	4+030
39	1+300	1+330	84	2+800	2+830			

➤ Evaluación del Índice de Condición de Pavimento (PCI).- Mediante el método de evaluación Paver, se procedió a la inspección visual de cada uno de los tramos de muestra de los seis accesos a la ciudad de Riobamba, a fin de determinar cuáles fueron las fallas existentes en las mismas y la severidad con las que se encuentran afectando a la carpeta de rodadura.

Para determinar el valor de deducción (VD), utilizamos los ábacos que nos proporciona el mismo sistema Paver para cada una de las fallas. Al determinar el PCI en cada uno de los tramos de muestra nos permitió conocer en qué estado se encuentra el pavimento, cuáles son las fallas que se presentan en mayor cantidad, los tramos más afectados y en general emitir una calificación de acuerdo a su estado actual.

La evaluación se la realizó dividiendo al tramo de muestra en dos partes, el Carril de Entrada y el Carril de Salida siendo sus datos tabulados de manera separada pero obteniendo al final un análisis en conjunto de cada tramo de

muestra.

Las dificultades presentadas en esta parte de la evaluación fueron el tráfico

especialmente en las vías: Riobamba-Quito y Riobamba - Guayaquil y en su

gran parte el clima.

Tabulación de datos obtenidos.- Posterior a la obtención de datos

procedemos a tabularlos para obtener el estado actual de las 6 vías de acceso a

la ciudad de Riobamba.

Conteos Vehiculares.

Iniciamos con la elaboración de una tabla de resumen para cada una de las vías

donde se refleja los conteos realizados durante 7 días consecutivos 24 horas

cada uno de los días, dicho cuadro se encuentra conformado por el número de:

motos y bicicletas, livianos, buses y pesados tomando en cuenta el tráfico de

entrada y salida que se genera en cada uno de los accesos a la ciudad de

Riobamba.

Tenemos así los siguientes resultados en cada una de las vías detalladas a

continuación:

Vía Riobamba – Quito (Carril de Ingreso a Riobamba)

Motos/Bicicletas: 199 unidades.

Livianos: 7374 unidades.

Buses: 878 unidades.

Pesados: 1448 unidades.

Vía Riobamba – Quito (Carril de Salida de Riobamba)

Motos/Bicicletas: 148 unidades.

Livianos: 7286 unidades.

Buses: 752 unidades.

Pesados: 1091 unidades.

Vía Riobamba – Guayaquil (Carril de Ingreso a Riobamba)

Motos/Bicicletas: 97 unidades.

37

Livianos: 6296 unidades.

Buses: 738 unidades.

Pesados: 1108 unidades.

## Vía Riobamba – Guayaquil (Carril de Salida de Riobamba)

Motos/Bicicletas: 63 unidades.

Livianos: 6128 unidades.

Buses: 690 unidades.

Pesados: 1204 unidades.

## • Vía Riobamba – San Luis (Carril de Ingreso a Riobamba)

Motos/Bicicletas: 103 unidades.

Livianos: 3168 unidades.

Buses: 216 unidades.

Pesados: 337 unidades.

# • Vía Riobamba – San Luis (Carril de Salida de Riobamba)

Motos/Bicicletas: 40 unidades.

Livianos: 3120 unidades.

Buses: 169 unidades.

Pesados: 290 unidades.

## • Vía Riobamba – Chambo (Carril de Ingreso a Riobamba)

Motos/Bicicletas: 89 unidades.

Livianos: 3120 unidades.

Buses: 205 unidades.

Pesados: 331 unidades.

## Vía Riobamba – Chambo (Carril de Salida de Riobamba)

Motos/Bicicletas: 63 unidades.

Livianos: 2954 unidades.

Buses: 135 unidades.

Pesados: 259 unidades.

## • Vía Riobamba – Penipe (Carril de Ingreso a Riobamba)

Motos/Bicicletas: 164 unidades.

Livianos: 2787 unidades.

Buses: 279 unidades.

Pesados: 383 unidades.

• Vía Riobamba – Penipe (Carril de Salida de Riobamba)

Motos/Bicicletas: 145 unidades.

Livianos: 2722 unidades.

Buses: 244 unidades.

Pesados: 393 unidades.

• Vía Riobamba – Guano (Carril de Ingreso a Riobamba)

Motos/Bicicletas: 130 unidades.

Livianos: 3288 unidades.

Buses: 229 unidades.

Pesados: 283 unidades.

• Vía Riobamba – Guano (Carril de Salida a Riobamba)

Motos/Bicicletas: 108 unidades.

Livianos: 3018 unidades.

Buses: 218 unidades.

Pesados: 236 unidades.

Velocidad de Circulación:

Después de haber realizado el procedimiento para la obtención de la velocidad

de circulación obtuvimos dos datos de velocidad por cada vía en función al

sentido de las mismas y se procedió a generar una velocidad general por cada

vía que consiste en el promedio de los datos obtenidos en campo, estos datos se

encuentran tabulados mediante tablas las mismas que se reflejan en el capítulo

4 en el acápite de cálculos y resultados.

Tenemos así los siguientes resultados en cada una de las vías detalladas a

continuación:

• Vía Riobamba – Quito: 47.46 km/h.

• Vía Riobamba – Guayaquil: 52.80 km/h.

39

Vía Riobamba – San Luis: 46.67 km/h.

Vía Riobamba – Chambo: 44.08 km/h.

Vía Riobamba – Penipe: 48.65 km/h.

Vía Riobamba – Guano: 46.17 km/h.

Evaluación del Índice de Condición del Pavimento (PCI) para Carretera

con Superficie Asfáltica.

Al realizar la evaluación de la condición del pavimento PCI seguimos el

siguiente procedimiento:

De acuerdo a la obtención de los tramos a analizar en cada una de las vías en

estudio utilizamos una tabla para cada sección en la cual consta cada una de las

fallas que aparecen en las vías con superficie asfáltica para la evaluación según

indica Paver.

Al analizar cada sección de vía procedemos a ubicar el tipo de falla presente en

la misma y dar una calificación según la severidad en que se encuentre dicha

falla.

A cada sección de vía se entregó una calificación en función a las fallas que

presentan y se obtuvo una calificación global con todas las secciones

analizadas para obtener un PCI parcial de cada carril, posteriormente se realizó

un promedio de los dos valores por vía obtenidos para determinar la

calificación final del PCI de la vía en general.

Tenemos así los siguientes resultados en cada una de las vías detalladas a

continuación:

Vía Riobamba – Quito: 76.93

Vía Riobamba – Guayaquil: 59.64

Vía Riobamba – San Luis: 74.37

Vía Riobamba – Chambo: 55

Vía Riobamba – Penipe: 76.93

Vía Riobamba – Guano: 61.36

40

**4. Obtención de calificación de las vías.-** Una vez analizados los datos de la evaluación funcional de las vías, obtuvimos una calificación de las mismas en base al porcentaje de daños que estas presentaron.

El Manual de Evaluación de Vías según el Sistema Paver evalúa a una vía en un rango de 0 a 100 en función a su PCI final teniendo así los siguientes resultados:

• Vía Riobamba – Quito: Muy Buena

• Vía Riobamba – Guayaquil: Buena

Vía Riobamba – San Luis: Muy Buena

• Vía Riobamba – Chambo: Buena

Vía Riobamba – Penipe: Muy Buena

• Vía Riobamba – Guano: Buena

## 3.7. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

La información de campo y bibliográfica, se procesó, analizando los resultados y representándolos en gráficos, cuadros, con apoyo de marcos teóricos.

Se presentan cuadros que permitieron levantar la información requerida para poner en práctica nuestro Plan de Mantenimiento propuesto.

Se procesó los datos y se analizó los beneficios de aplicación del plan, presentando los costos de mantenimiento vial.

Al concluir el análisis, se presentará una propuesta de Plan de Mantenimiento Integral Vial, que por sus condiciones podrá ser aplicado en vías de similares características, permitiendo aprovechar la información para implementar acciones que ayuden a reducir los costos de mantenimiento.

## **CAPÍTULO 4**

## ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

## 4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se realizó una evaluación independiente a cada una de las vías, a fin de determinar sus características y estado funcional actual, para lo cual se utilizó el método PAVER el mismo que se refiere a un método de evaluación de pavimentos PCI (Índice de Condición del Pavimento).

Estos resultados nos permiten determinar la necesidad de mantenimiento y la premura con la que se debe realizar en función de su condición actual.

## 4.2. EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA VÍA

Se realizó mediante una inspección visual de campo la misma que consta de los siguientes aspectos a determinar:

- Conteo vehicular.
- Determinación del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA).
- Determinación de velocidad de Circulación.
- Índice de Condición de Pavimento (PCI).
- Calificación del estado de la Vía.

#### 4.2.1 VÍA RIOBAMBA – QUITO (LONGITUD ANALIZADA: 4 500.00 m)

#### 4.2.1.1. VÍA RIOBAMBA – QUITO (LONGITUD ANALIZADA: 4 500.00 m)

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-QUITO FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014
CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO M.



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS
00H00 A 01H00	O TOTAL/HORA	489/7VID		33 TOTAL/HORA
01H00 A 02H00	TOTAL/HORA	<b>1</b>		480H/HOMA <b>29</b>
02H00 A 03H00	1 \$40 PT	80H/WLDL	MANUAL MA	#BOH/PKIOL
03H00 A 04H00	O TOTA/HORA	904/7v.IQL		#80H/PKIOL 29
04H00 A 05H00	O TOTAL/HORA	WHAT A STATE OF THE PROPERTY O		1014/HORA
05H00 A 06H00	TOTAL PROPERTY OF TAXABLE	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		39 HOTAL AS

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-QUITO FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: ALEX NARANJO M.



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS		
06H00 A 07H00	AND THE POLY	MANA AND AND AND AND AND AND AND AND AND	1014/Hora	DIALITICAL PROPERTY OF THE PRO		
07H00 A 08H00	AND HOLE	MANUAL MA	TOTAL HORA	MANAGE PROPERTY OF THE PROPERT		
08H00 A 09H00	MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA	WALL OF THE PROPERTY OF THE PR		

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-QUITO

CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO M.

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014



Ţ.				PESADOS		
09Н00 A 10Н00	104/Hoka		TOTAL/HORA	TOTAL/HORA		тотаг/нова
10H00 A 11H00	13 13		тотаг/нова	TOTAL/HORA		1014L/HORA
11H00 A 12H00	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT		101AL/HORA	TOTAL/HORA		TOTAL/HORA

## ACCIONAL DE CALLER DE CALL

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-QUITO FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO M.



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS		
12H00 A 13H00	TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
	14		182		56		83	
13H00 A 14H00	WOH/WIDI		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
14H00 A 15H00	AND HORD		<b>05</b>		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	



#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL

FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-QUITO FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO M.



15H00 A 16H00		TOTAL/HORA	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA
L.	10	00	60	92
16H00 A 17H00	TO THE POST OF THE	TOTAL/HORA	тотаг/нова	1074/HORA
<u> </u>		<i></i>	03	104
17H00 A 18H00	#WIND TE	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA	28 TOTAL/HORA



#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL

#### FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-QUITO FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014
CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO M.



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS		
18H00 A 19H00			TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
	2:		417		52		91	
19H00 A 20H00			TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		<b>10</b> 7AL/HORA	
20H00 A 21H00			TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		9 TOTAL/HORA	

# ADVINAL OF CHAPTER OF

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-QUITO FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014

CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO M.



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
21H00 A 22H00	TOTAL/HORA		<b>248</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
			240		30		סכ
22H00 A 23H00	TOTAL AND TANK TO THE PART OF		<b>49</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		<b>66</b> TOTAL/HORA
23H00 A 00H00	O TOTAL/HORA		<b>11</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HOR		<b>28</b> TOTAL/HORA

Cuadro 1 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Quito Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo


Los conteos vehiculares se los realizó las 24 horas del día en los siete días de la semana, dividiendo a los vehículos en: motos/bicicletas; livianos; buses y pesados, además el conteo se lo realizó por carril de circulación siendo este caso el carril de entrada de la vía Riobamba – Quito.

#### 4.2.1.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 2 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

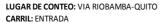

PROMEDIO DIARIO

		CARRI	. EIN I IV	ADA																											ONAC	18.00
				мото	/BICICL	ETA						LIV	IANOS							В	USES				PESADOS							
	L	М	М	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL
00H00 A 01H00	0	0	0	0	1	0	0	1	70	68	75	69	72	74	71	499	11	12	9	10	11	12	13	78	33	29	28	34	27	35	28	214
01H00 A 02H00	1	0	1	0	0	0	1	3	50	52	53	51	49	55	49	359	14	15	16	14	12	12	14	97	29	27	25	28	26	29	26	190
02H00 A 03H00	1	1	0	1	0	1	0	4	37	34	41	39	36	39	40	266	6	7	6	8	9	10	7	53	17	18	14	20	21	19	16	125
03H00 A 04H00	0	0	1	0	0	0	0	1	52	51	55	53	56	61	58	386	5	5	6	5	7	6	6	40	29	26	27	24	28	30	28	192
04H00 A 05H00	0	0	0	0	1	0	0	1	72	69	73	70	71	75	70	500	9	8	10	11	9	11	8	66	30	28	29	32	27	26	27	199
05H00 A 06H00	1	0	0	0	0	0	1	2	135	131	139	137	135	140	137	954	7	8	7	9	7	10	7	55	39	40	37	42	38	37	37	270
06H00 A 07H00	12	10	10	13	11	9	8	73	257	255	260	259	254	263	262	1810	35	33	36	33	34	31	32	234	56	54	52	59	57	55	53	386
07H00 A 08H00	24	21	25	22	20	26	19	157	479	472	482	480	475	480	477	3345	67	65	69	64	61	63	69	458	87	81	79	85	89	85	80	586
08H00 A 09H00	30	29	32	28	31	34	28	212	568	563	571	570	563	570	563	3968	56	54	57	59	53	56	52	387	77	70	74	80	76	74	75	526
09H00 A 10H00	10	11	9	10	8	12	13	73	432	429	438	435	440	441	435	3050	34	37	35	31	30	33	32	232	63	61	60	66	62	59	58	429
10H00 A 11H00	13	10	14	12	10	15	11	85	424	425	430	427	431	435	430	3002	55	51	57	53	56	55	51	378	74	70	72	77	69	69	71	502
11H00 A 12H00	5	7	8	4	6	6	8	44	366	367	372	368	365	370	368	2576	52	53	56	51	57	50	50	369	82	85	80	84	78	70	81	560
12H00 A 13H00	14	10	16	12	11	14	13	90	482	479	503	485	490	500	496	3435	56	50	59	61	55	63	57	401	83	81	70	87	79	84	79	563
13H00 A 14H00	10	11	14	9	11	9	10	74	471	463	475	473	465	474	471	3292	51	53	49	50	51	57	50	361	100	96	94	108	102	95	93	688
14H00 A 15H00	15	13	17	12	14	12	9	92	450	448	452	447	455	460	462	3174	60	62	64	59	57	65	58	425	83	83	80	85	77	79	76	563
15H00 A 16H00	10	9	11	9	10	12	8	69	600	591	589	586	590	592	582	4130	60	58	62	65	64	57	55	421	92	89	87	96	88	81	79	612
16H00 A 17H00	9	9	10	8	8	12	7	63	593	597	601	596	595	599	567	4148	69	63	65	58	59	61	60	435	104	99	100	109	105	94	90	701
17H00 A 18H00	15	13	17	14	12	12	10	93	424	417	419	425	417	415	418	2935	47	47	48	45	49	53	45	334	83	77	75	79	80	81	71	546
18H00 A 19H00	23	21	24	19	20	25	16	148	417	420	422	426	419	420	416	2940	52	51	55	54	57	50	48	367	91	84	80	95	79	68	65	562
19H00 A 20H00	10	7	8	8	9	9	6	57	373	365	377	375	370	375	368	2603	40	39	42	44	40	41	40	286	76	71	70	79	80	72	69	517
20H00 A 21H00	6	4	4	5	3	4	3	29	269	265	272	270	268	271	269	1884	30	28	33	32	31	29	29	212	56	50	54	61	57	58	51	387
21H00 A 22H00	2	1	1	3	2	2	1	12	248	239	251	247	237	252	247	1721	30	29	30	33	30	32	28	212	56	51	58	60	52	54	49	380
22H00 A 23H00	2	3	1	1	2	1	2	12	49	43	55	47	50	57	53	354	20	18	19	21	20	21	19	138	39	37	34	38	33	31	32	244
23H00 A 00H00	0	0	0	0	1	0	0	1	41	42	44	40	41	42	39	289	14	15	17	13	16	15	15	105	28	30	27	33	28	25	24	195
TOTAL DE VEHICULOS				1	.99				7374				878						1448													

## 4.2.1.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA QUITO – RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 3 TPDA Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada

TIPO DE VEHÍCULO	TI	PDA
TIPO DE VEHICOLO	#	%
Livianos	7374	76%
Buses	878	9%
Pesados	1484	15%
TOTAL	9736	100%

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 4 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	1	RÁFICO PROI	VIEDIO DIARIO	
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES
2014	3.44%	1.17%	2.90%	9736	7374	878	1484
2015	3.44%	1.17%	2.90%	10043	7628	888	1527
2016	3.10%	1.05%	2.61%	10328	7864	897	1567
2017	3.10%	1.05%	2.61%	10622	8108	906	1608
2018	3.10%	1.05%	2.61%	10925	8359	916	1650
2019	3.10%	1.05%	2.61%	11237	8618	926	1693
2020	3.10%	1.05%	2.61%	11558	8885	936	1737
2021	2.82%	0.96%	2.38%	11859	9136	945	1778
2022	2.82%	0.96%	2.38%	12168	9394	954	1820
2023	2.82%	0.96%	2.38%	12485	9659	963	1863
2024	2.82%	0.96%	2.38%	12810	9931	972	1907


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 5 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada

Según el MTOP para	el criterio de las bases de	e la estructura de la red vial del país,									
se presenta la relació	se presenta la relación entre la función jerárquica y la clasificación de las carreteras.										
FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)											
<b>Corredor</b> RI – RII (2) >8.000											
Arterial	I	3.000 - 8.000									
Arteriai	II	1.000 – 3.000									
Calastava	III	300 – 1.000									
Colectora IV 100 – 300											
Vecinal V < 100											

#### 4.2.1.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL **DE INGRESO A RIOBAMBA)**

Cuadro 6 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Ouito Carril de Entrada

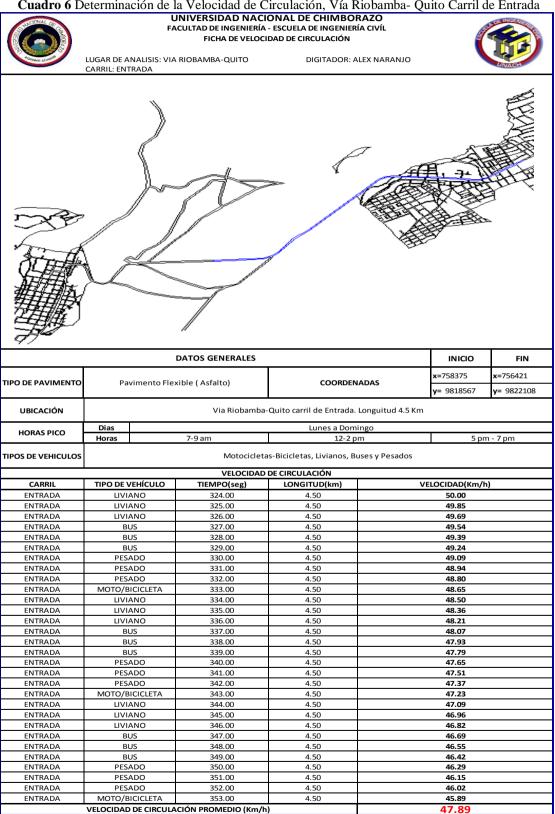

## 4.2.1.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA QUITO – RIOBAMBA

#### Cuadro 7 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba-Quito



#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL DETERMINACION DE LA MUESTRA PARA INSPECIÓN VISUAL



LUGAR DE ANALISIS: VIA RIOBAMBA-QUITO

DIGITADOR: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO

1.- AREA RECOMENDADA POR EL MÉTODO PAVER (220 a 360m2)

A = 300m2

2.- ANCHO DE CALZADA

Ancho de Calzada = 21,62m

3.- LONGUITUD DE LA MUESTRA

Área Recomendada = Longitud de la muestra \* Ancho de Calzada

$$Longitud\ de\ la\ muestra = \frac{\acute{A}rea\ Recomendada}{Ancho\ de\ Calzada}$$

Longitud de la muestra = 
$$\frac{300m2}{21,62m}$$
 = 13,88m

#### ADOPTAMOS 14m

4.- NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS EN LA SECCIÓN (N)

$$N = \frac{Longitud\ total\ de\ la\ v\'ia}{Longitud\ de\ la\ muestra}$$

$$N = \frac{4500 \, m}{13,88m} \approx 324 \, Unidades \, de \, muestra$$

5.-OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTRA A SER INSPECCIONADAS

$$n = \frac{N * \sigma^2}{\frac{e^2}{4} * (N-1) + \sigma^2}$$

N = 324 Unidades de Muestra

e = (2-5%) Error. Se toma el 5% debido a que es la primera evaluación que realizamos.

 $\sigma = 10^2$  Desviación Estándar del PCI

$$n = \frac{324 * 10^2}{\frac{5^2}{4} * (324 - 1) + 10^2} \approx 15 \text{ Unidades de muestra}$$

6.- INTERVALO DE MUESTRA (i)

$$i = \frac{N}{n} = \frac{324}{15} \approx 22$$

6.- SEPARACION DE TRAMO

 $S = i x \ Longitud \ de \ muestra = 308m$ 

#### **ADOPTAMOS 300m**

#### 8.- MUESTRAS A INSPECCIONAR

MUESTRA	ABS	CISA	MUESTRA	ABS	CISA	MUESTRA	ABSCISA			
IVIOESTRA	INICIO	FIN	IVIOESTRA	INICIO	FIN	IVIOESTRA	INICIO	FIN		
22	0+300	0+314	132	1+800	1+814	242	3+300	3+314		
44	0+600	0+614	154	2+100	2+114	264	3+600	3+614		
66	0+900	0+914	176	2+400	2+414	286	3+900	3+914		
88	1+200	1+214	198	2+700	2+714	308	4+200	4+214		
110	1+500	1+514	220	3+000	3+014					

#### 4.2.1.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 8 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 0+300 – 0+314

		01410	CKOIDAL	O NACIONAL DE CH	IMBORAZ	O		
		EVALUACION	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRI SUPERFICIE ASFALTICA					
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA C	UITO - CARRI	L DE ENTRADA				
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO 24 de Enero del 2015					
Fe	cha:	24 de Enero del 2						
Ab	scisa inicial:	0+300		Área :		151.34		
Αb	scisa final:	0+314		Alea.		131.34		
			TIPOS DE F	ALLAS				
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ans.	m2		
2	Exudación	m2	11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2		
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	nto)	m2		
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalami	ento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamiento/Intemp	erismo	m2		
		FALLA	AS EXISTENTES	EN EL TRAMO				
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD			
	12			100.00	20			
			Suma Valo	or de deducido	20			
			Número d	e deducidos > 5 (q):	1			
			Valor de d	educción corregido (CDV):	20			
				CDV=	20			
				1				
			PCI=100	-CDV	80			

Cuadro 9 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 0+600 – 0+614

THE CONTRACTOR	UNIV	/ERSIDAI	NACIONAL DE CHI	MBORAZO		
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETE SUPERFICIE ASFALTICA						
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA O	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARAN	110			
Fecha:	24 de Enero del 2	2015				
Abscisa inicial:	0+600		Área :	151.34		
Abscisa final:	0+614		Alea:	151.54		
		TIPOS DE F	ALLAS			
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trar	ns. m2		
2 Exudación	m2	11	Parche	m2		
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2		
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad		
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2		
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamien	to) m2		
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2		
8 Fisuramiento de reflexiór	m2	17	Fisuramiento de Resbalamie	ento m2		
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2		
		19	Desmoronamiento/Intempe	rismo m2		
	FALL	AS EXISTENTES	S EN EL TRAMO			
FALLA	Severidad		Densidad %	VD		
7	Media		0.79	8		
12			70.57	16		
		Suma Valo	or de deducido	24		
			e deducidos > 5 (q):	1		
			leducción corregido (CDV):	16		
			CDV=	16		
		PCI=100	)-CDV	84		

**Cuadro 10** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 0+900 – 0+914

MUTONALDIS	UNIV	/ERSIDAI	NACIONAL DE CH	IIMBORAZO				
	EVALUACION	I DEL ÍNDICE D	E CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUPERFICIE ASFALTICA	O (PCI) CARRETERA CON				
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA					
Evaluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fecha:	24 de Enero del 2	24 de Enero del 2015						
Abscisa inicial:	0+900		Área :	151.34				
Abscisa final:	0+914		Alea:	151.54				
		TIPOS DE F	ALLAS					
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tr	ans. m2				
2 Exudación	m2	11	Parche	m2				
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2				
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad				
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	nto) m2				
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2				
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalam	iento m2				
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2				
		19	Desmoronamiento/Intemp	perismo m2				
	FALL	AS EXISTENTES	S EN EL TRAMO					
FALLA	Severidad		Densidad %	VD				
10	Media		0.69	6				
12			99.31	20				
		Suma Valo	or de deducido	26				
			e deducidos > 5 (g):	1				
			educción corregido (CDV):	20				
		valor ac a	CDV=	20				
		PCI=100	I-CDV	80				

Cuadro 11 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 1+200 – 1+214

	SUCIONALDIA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO						
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA SUPERFICIE ASFALTICA							
Nombre de la vía: VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE ENTRADA								
Ev	aluado por:	CARLO	S MANYA -	ALEX NARAN	IIO			
Fe	cha:	24 de 1	nero del 2	015				
Αb	scisa inicial:	1+200			Área :		151.34	
Αb	scisa final:	1+214			Area:		151.54	
				TIPOS DE F	ALLAS			
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans	s.	m2	
2	Exudación		m2	11	Parche		m2	
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido		m2	
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches		Unidad	
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril		m2	
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento	o)	m2	
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento		m2	
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamier	nto	m2	
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento		m2	
				19	Desmoronamiento/Intemper	ismo	m2	
			FALLA	S EXISTENTES	EN EL TRAMO			
	FALLA	Se	veridad		Densidad %	VD		
	7		Media		2.78	12		
	10				2.78	14		
	12				94.45	20		
				Suma Vala	or de deducido	AC		
					or de deducido	46		
					e deducidos > 5 (q):	1		
				valor de d	educción corregido (CDV):	34 26		
					CDV=	20		
				PCI=100	)-CDV	74		

Cuadro 12 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 1+500 – 1+514

	STIGOMAN	UNI	/ERSIDAI	NACIONAL DE CI	HIMBORAZ	20		
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA SUPERFICIE ASFALTICA							
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA				
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO 24 de Enero del 2015					
Fe	cha:	24 de Enero del						
Αk	scisa inicial:	1+500		Área :		151 24		
Αb	scisa final:	1+514		Area:		151.34		
			TIPOS DE F	ALLAS				
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o	trans.	m2		
2	Exudación	m2	11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2		
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullami	iento)	m2		
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalar	miento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamiento/Inter	nperismo	m2		
		FALL	AS EXISTENTES	S EN EL TRAMO				
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD			
	7	Baja		2.78	12			
	10	Media		5.55	22			
	12			91.67	20			
			Suma Vala	or de deducido	54			
				e deducidos > 5 (g):	2			
				e deducidos > 5 (q). educción corregido (CDV):	42			
			vaioi de d	CDV=	31			
				CDV-L	31			
			PCI=100	I-CDV	69			
			FCI-100	-CDV	69			

Cuadro 13 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 1+800 – 1+814

MOOMADA	UNIVI	ERSIDAE	NACIONAL DE C	HIMBORAZ	20		
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CO SUPERFICIE ASFALTICA							
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA QI	UITO - CARRI	L DE ENTRADA				
Evaluado por:	CARLOS MANYA -	ARLOS MANYA - ALEX NARANJO					
Fecha:	24 de Enero del 20	015					
Abscisa inicial:	1+800		Área :		151 24		
Abscisa final:	1+814		Area:		151.34		
		TIPOS DE F	ALLAS				
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o	trans.	m2		
2 Exudación	m2	11	Parche		m2		
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2		
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullam	iento)	m2		
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2		
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbala	miento	m2		
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
		19	Desmoronamiento/Inter	mperismo	m2		
	FALLA:	S EXISTENTES	S EN EL TRAMO				
FALLA	Severidad		Densidad %	VD			
7	Baja		2.78	12			
10	Media		5.55	22			
12			91.67	20			
		Suma Valo	or de deducido	54			
		Número d	e deducidos > 5 (q):	2			
		Valor de d	educción corregido (CDV):	42			
			CDV=	31			
		PCI=100	)-CDV	69			
	Til. 1 1	C1 <b>)</b>	A Al. N				

Cuadro 14 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 2+100 – 2+114

	STAGONARD	UNIV	/ERSIDAI	NACIONAL DE C	HIMBORA	ZO			
	NAME OF THE PARTY	EVALUACION	I DEL ÍNDICE D	E CONDICIÓN DEL PAVIMEN SUPERFICIE ASFALTICA	TO (PCI) CARRET	ERA CON			
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA					
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	echa:	24 de Enero del 3	2015						
ΑŁ	oscisa inicial:	2+100		<b>4</b>		454.24			
ΑŁ	oscisa final:	2+114		Área :		151.34			
		•	TIPOS DE F	ALLAS	-				
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o	trans.	m2			
2	Exudación	m2	11	Parche		m2			
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2			
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad			
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2			
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullam	iento)	m2			
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2			
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbala	miento	m2			
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2			
			19	Desmoronamiento/Inter	nperismo	m2			
		FALL	AS EXISTENTES	S EN EL TRAMO					
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD				
	7	Media		2.78	12				
	12			97.22	20				
				or de deducido	32				
				e deducidos > 5 (q):	1				
			Valor de d	leducción corregido (CDV):	20				
				CDV=	20				
			PCI=100	)-CDV	80				

Cuadro 15 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 2+400 – 2+414

STACTONAL DISC	UNI	/ERSIDA[	NACIONAL DE CI	HIMBORAZ	20			
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETER SUPERFICIE ASFALTICA								
ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA					
aluado por:	CARLOS MANYA							
cha:	24 de Enero del	24 de Enero del 2015						
scisa inicial:	2+400		Á		151.24			
scisa final:	2+414		Area:		151.34			
		TIPOS DE F	ALLAS	-				
Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o t	rans.	m2			
Exudación	m2	11	Parche		m2			
Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2			
Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad			
Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2			
Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullami	ento)	m2			
Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	•	m2			
Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalan	niento	m2			
Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2			
		19	Desmoronamiento/Intem	perismo	m2			
	FALL	AS EXISTENTES						
FALLA	Severidad		Densidad %	VD				
7	Baja		2.78	12				
10	Media		5.55	22				
12			91.67	20				
		Suma Valo	or de deducido	54				
			` ''					
			CDV=	31				
		PCI=100	)-CDV	69				
	aluado por: cha: scisa inicial: scisa final:  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA 7 10	EVALUACION  Tombre de la vía:  Aluado por:  CARLOS MANYA  Cha:  24 de Enero del  Socisa inicial:  2+400  Socisa final:  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLA  FALLA  Severidad  7  Baja  10  Media	EVALUACION DEL ÍNDICE D  Dombre de la vía:  aluado por:  CARLOS MANYA - ALEX NARAN Cha:  24 de Enero del 2015  Socisa inicial:  2+400  Socisa final:  2+414  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Pisuramiento en borde  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  TALLAS EXISTENTES  FALLA  Severidad  7  Baja  10  Media  12  Suma Valca  Número do Valor de de	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENT SUPERFICIE ASFALTICA  Dombre de la vía:  Aluado por:  CARLOS MANYA - ALEX NARANJO  Cha:  24 de Enero del 2015  Socisa inicial:  2+400  Socisa final:  2+414  TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo  Exudación  M2  10  Fisuramiento Longit. y/o to	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETE SUPERFICIE ASFALTICA  Dembre de la vía:    VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE ENTRADA			

Cuadro 16 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 2+700 – 2+714

MCIONALOR	UNI	VERSIDA	NACIONAL DE C	HIMBORAZ	)	
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA SUPERFICIE ASFALTICA						
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA	A - ALEX NARAN	110			
Fecha:	24 de Enero de	24 de Enero del 2015				
Abscisa inicial:	2+700		Área :		151 24	
Abscisa final:	2+714		Area:		151.34	
		TIPOS DE F	ALLAS			
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o	trans.	m2	
2 Exudación	m2	11	Parche		m2	
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2	
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad	
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2	
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullam	iento)	m2	
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2	
8 Fisuramiento de reflexió	n m2	17	Fisuramiento de Resbala	miento	m2	
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2	
		19	Desmoronamiento/Inter	nperismo	m2	
	FAL	LAS EXISTENTES	S EN EL TRAMO			
FALLA	Severidad		Densidad %	VD		
7	Baja		2.78	12		
10	Media		0.62	6		
12			95.74	20		
		Suma Valo	or de deducido	38		
		Número d	e deducidos > 5 (q):	2	-	
		Valor de d	leducción corregido (CDV):	32		
			CDV=	24		
		PCI=100	CDV	7.0		
		LCI=100	J-CDV	76		

Cuadro 17 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 3+000 – 3+014

ST CONTINUE	UI	NIVE	RSIDAE	NACIONAL DE C	HIMBORAZ	20		
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CO SUPERFICIE ASFALTICA							
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAM	IBA QUI	TO - CARRI	L DE ENTRADA				
Evaluado por:	CARLOS MAI	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fecha:	24 de Enero	24 de Enero del 2015						
Abscisa inicial:	3+000			Área :		151 24		
Abscisa final:	3+014			Area:		151.34		
			TIPOS DE F	ALLAS				
1 Piel de cocodrilo	m2		10	Fisuramiento Longit. y/o	trans.	m2		
2 Exudación	m2		11	Parche		m2		
3 Fisuramiento en bloque	m2		12	Agregado Pulido		m2		
4 Desniveles Localizados	m2		13	Baches		Unidad		
5 Corrugación	m2		14	Cruce de ferrocarril		m2		
6 Depresión	m2		15	Surco en Huella(Ahullam	iento)	m2		
7 Fisuramiento en borde	m2		16	Desplazamiento		m2		
8 Fisuramiento de reflexión	m2		17	Fisuramiento de Resbala	miento	m2		
9 Desnivel carril/espaldón	m2		18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamiento/Inten	nperismo	m2		
	F	ALLAS I	EXISTENTES	S EN EL TRAMO				
FALLA	Severid	ad		Densidad %	VD			
7	Media	3		2.78	12			
12				97.22	20			
			Suma Valo	or de deducido	32			
			Número d	e deducidos > 5 (q):	1			
			Valor de d	educción corregido (CDV):	20			
				CDV=	20			
			PCI=100	)-CDV	80			
			PCI=100	O-CDV	80			

Cuadro 18 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 3+300 – 3+314

	STEGOMANDO	UNIV	/ERSIDAI	NACIONAL DE C	HIMBORAZ	20		
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CO SUPERFICIE ASFALTICA							
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA				
Ev	aluado por:	CARLOS MANYA	ARLOS MANYA - ALEX NARANJO					
Fe	cha:	24 de Enero del :	2015					
Αb	scisa inicial:	3+300		Área :		151 24		
Αb	scisa final:	3+314		Area:		151.34		
			TIPOS DE F	ALLAS				
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o	trans.	m2		
2	Exudación	m2	11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2		
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullami	ento)	m2		
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalar	miento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamiento/Inter	nperismo	m2		
		FALL	AS EXISTENTES	S EN EL TRAMO				
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD			
	5	Media		12.03	42			
	7	Media		2.78	12			
	12			84.34	18			
			Suma Valo	or de deducido	72			
				e deducidos > 5 (g):	2			
				educción corregido (CDV):	60			
			valor ac o	CDV=	44			
			PCI=100	I-CDV	56			

Cuadro 19 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 3+600 – 3+614

SHOWAIDA	UNI	VERSIDAD	NACIONAL DE C	HIMBORAZ	<u>'</u> O		
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CAI SUPERFICIE ASFALTICA							
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA				
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARAN	IJO				
Fecha:	24 de Enero del	24 de Enero del 2015					
Abscisa inicial:	3+600		4		454.24		
Abscisa final:	3+614		Área:		151.34		
		TIPOS DE F	ALLAS	-			
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o	trans.	m2		
2 Exudación	m2	11	Parche		m2		
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2		
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullam	iento)	m2		
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2		
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbala	miento	m2		
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
•		19	Desmoronamiento/Inter	mperismo	m2		
	FALI	AS EXISTENTES					
FALLA	Severidad		Densidad %	VD			
7	Media		2.78	12			
12			97.22	20			
		Suma Valo	or de deducido	32			
		Número d	e deducidos > 5 (q):	1			
		Valor de d	educción corregido (CDV):	20			
			CDV=	20			
		DOI 400					
		PCI=100	-CDV	80			

Cuadro 20 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 3+900 – 3+914

	STATETONALDRO	UNIV	/ERSIDAI	NACIONAL DE CH	IMBORAZO
	The state of the s	EVALUACION	I DEL ÍNDICE D	E CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUPERFICIE ASFALTICA	) (PCI) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA	
Eva	luado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARAN	NO	
Fed	:ha:	24 de Enero del 2	2015		
Ab	scisa inicial:	3+900		Área :	454.24
Ab	scisa final:	3+914		Area:	151.34
		•	TIPOS DE F	ALLAS	•
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ans. m2
2	Exudación	m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	nto) m2
	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalami	iento m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2
			19	Desmoronamiento/Intemp	erismo m2
		FALL	AS EXISTENTES	S EN EL TRAMO	
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD
	7	Media		2.78	12
	12			97.22	20
			Suma Valo	or de deducido	32
				e deducidos > 5 (g):	1
				leducción corregido (CDV):	20
				CDV=	20
			PCI=100	)-CDV	80

Cuadro 21 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada 4+200 – 4+214

	THICIONAL DIS	UNI	/ERSIDAD	NACIONAL DE CI	HIMBORAZ	<u>'</u> O
		EVALUACION	N DEL ÍNDICE D	E CONDICIÓN DEL PAVIMEN SUPERFICIE ASFALTICA	TO (PCI) CARRETE	RA CON
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	QUITO - CARRI	L DE ENTRADA		
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARAN	IIO		
Fe	cha:	24 de Enero del	2015			
Αb	oscisa inicial:	4+200		Área :		151.34
Αb	oscisa final:	4+214		Area:		151.54
			TIPOS DE F	ALLAS		
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o t	trans.	m2
2	Exudación	m2	11	Parche		m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullami	ento)	m2
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalar	niento	m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamiento/Inter	perismo	m2
		FALL	AS EXISTENTES	S EN EL TRAMO		
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD	
	12			100.00	20	
			Suma Valo	or de deducido	20	
				e deducidos > 5 (q):	1	
				educción corregido (CDV):	20	
				CDV=	20	
			PCI=100	)-CDV	80	

## 4.2.1.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA).

Cuadro 22 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI				
1	0+300	0+314	80				
2	0+600	0+614	84				
3	0+900	0+914	80				
4	1+200	1+214	74				
5	1+500	1+514	69				
6	1+800	1+814	69				
7	2+100	2+114	80				
8	2+400	2+414	69				
9	2+700	2+714	76				
10	3+000	3+014	80				
11	3+300	3+314	56				
12	3+600	3+614	80				
13	3+900	3+914	80				
14	4+200	4+214	80				
	PCI PROMEDIO						

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 4.2.1.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 23 Calificación de la Vía Riobamba- Quito Carril de Entrada

CALII	FICACIÓN DEL PCI
PCI	CALIFICACION
100	EXCELENTE
85	LACLLINIL
85	MUY BUENA
70	MOT BOLINA
70	BUENA
55	BOLINA
55	REGULAR
40	REGOLAR
40	MALA
25	IVIALA
25	MUY MALA
10	IVIOT IVIALA
10	DETERIORADA
0	DETERIORADA

#### 4.2.1.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 24 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Quito Carril de Salida

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR



LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-QUITO
CARRIL: SALIDA

		CARRII	: SALID	A					<del>-</del>								UNACH															
				мото	/BICICL	ETA						LIV	IANOS			, and the second				В	USES			•				PES	ADOS			
	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	PROM	L	М	MI	J	٧	S	D	PROM	L	М	MI	J	٧	S	D	PROM
00H00 A 01H00	2	1	4	1	2	3	1	14	48	47	45	46	42	47	41	316	10	9	11	8	7	12	4	61	25	23	27	24	21	26	20	166
01H00 A 02H00	1	0	1	0	0	1	0	3	40	36	38	35	33	39	31	252	12	11	13	11	10	12	9	78	39	37	38	35	35	40	32	256
02H00 A 03H00	0	0	1	0	0	0	0	1	46	41	40	39	42	43	37	288	16	14	17	15	14	16	12	104	32	31	33	32	30	30	29	217
03H00 A 04H00	0	0	0	0	0	1	0	1	62	61	64	58	56	68	54	423	31	30	35	25	28	34	26	209	47	45	49	44	45	48	42	320
04H00 A 05H00	0	0	0	0	0	0	0	0	116	113	117	112	114	114	110	796	26	26	25	24	23	27	20	171	50	49	52	51	48	51	46	347
05H00 A 06H00	2	3	6	2	1	2	2	18	153	154	160	150	150	158	146	1071	16	15	18	13	14	17	13	106	63	63	65	60	59	64	56	430
06H00 A 07H00	6	5	5	6	4	8	3	37	264	260	272	263	265	263	251	1838	37	36	39	35	33	39	31	250	73	71	76	70	69	75	65	499
07H00 A 08H00	14	12	13	11	12	11	11	84	365	361	370	365	361	365	355	2542	46	44	45	43	42	48	42	310	65	63	65	61	60	64	58	436
08H00 A 09H00	14	13	15	10	11	12	10	85	497	495	499	492	494	491	490	3458	51	50	54	51	49	55	50	360	44	42	46	42	40	46	39	299
09H00 A 10H00	11	10	10	9	10	11	9	70	440	437	453	439	448	450	442	3109	45	43	46	41	42	45	40	302	52	52	50	49	48	51	45	347
10H00 A 11H00	6	5	7	6	5	6	5	40	470	465	473	468	445	474	451	3246	33	33	36	30	32	37	29	230	48	47	47	44	43	49	41	319
11H00 A 12H00	5	5	6	4	4	7	5	36	392	388	398	391	289	395	372	2625	50	49	51	47	50	49	43	339	31	30	33	29	26	30	25	204
12H00 A 13H00	11	11	13	10	11	12	10	78	475	476	471	468	463	477	459	3289	36	33	39	32	35	35	30	240	34	33	37	31	29	32	27	223
13H00 A 14H00	10	9	11	9	8	11	7	65	410	405	418	401	409	420	399	2862	44	41	47	44	43	46	40	305	45	44	43	40	38	44	36	290
14H00 A 15H00	16	15	18	14	14	15	13	105	433	434	439	427	425	431	422	3011	47	48	50	45	49	49	39	327	46	43	48	41	37	47	33	295
15H00 A 16H00	6	7	7	5	5	6	4	40	487	485	490	481	486	491	472	3392	39	38	38	34	31	40	29	249	60	61	59	58	55	58	55	406
16H00 A 17H00	8	8	9	7	7	7	6	52	481	479	479	481	480	489	471	3360	41	40	42	39	37	43	35	277	48	46	49	46	42	48	42	321
17H00 A 18H00	6	5	5	4	4	6	3	33	449	450	460	453	450	444	449	3155	44	45	45	40	41	45	39	299	64	63	65	61	60	65	58	436
18H00 A 19H00	28	23	26	21	20	24	22	164	508	501	510	509	504	511	500	3543	50	48	49	46	49	52	51	345	51	49	50	46	44	52	42	334
19H00 A 20H00	6	6	5	5	4	5	4	35	513	510	518	509	511	516	502	3579	29	26	28	25	24	28	23	183	55	51	57	54	50	55	48	370
20H00 A 21H00	10	11	12	9	8	12	8	70	350	348	360	350	345	355	341	2449	20	15	21	19	18	22	17	132	56	53	55	53	51	56	50	374
21H00 A 22H00	1	0	0	1	0	1	0	3	259	250	263	247	253	261	242	1775	27	28	30	26	25	31	22	189	49	47	50	44	42	51	39	322
22H00 A 23H00	0	0	1	0	0	0	0	1	49	45	51	42	48	47	41	323	14	15	15	13	12	16	11	96	40	41	42	39	36	41	37	276
23H00 A 00H00	0	0	0	0	0	0	0	0	45	47	44	43	40	42	39	300	15	16	14	12	14	16	13	100	22	21	25	20	19	23	17	147
TOTAL DE VEHICULOS				1	.48							72	286							7	<b>52</b>							10	91			
PROMEDIO DIARIO											F31 1																					

## 4.2.1.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 25 TPDA Vía Riobamba- Quito Carril de Salida

TIPO DE VEHÍCULO	TPDA						
TIPO DE VEHICOLO	#	%					
Livianos	7286	80%					
Buses	752	8%					
Pesados	1091	12%					
TOTAL	9129	100%					

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 26 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba- Quito Carril de Salida

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	TRÁFICO PROMEDIO DIARIO					
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES		
2014	3.44%	1.17%	2.90%	9129	7286	752	1091		
2015	3.44%	1.17%	2.90%	9421	7537	761	1123		
2016	3.10%	1.05%	2.61%	9692	7771	769	1152		
2017	3.10%	1.05%	2.61%	9971	8012	777	1182		
2018	3.10%	1.05%	2.61%	10258	8260	785	1213		
2019	3.10%	1.05%	2.61%	10554	8516	793	1245		
2020	3.10%	1.05%	2.61%	10858	8780	801	1277		
2021	2.82%	0.96%	2.38%	11144	9028	809	1307		
2022	2.82%	0.96%	2.38%	11438	9283	817	1338		
2023	2.82%	0.96%	2.38%	11740	9545	825	1370		
2024	2.82%	0.96%	2.38%	12050	9814	833	1403		

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 27 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida

Segun el MIOP para el	i criterio de las bases de l	a estructura de la red vial del país, se									
presenta la relación e	entre la función jerárquica	y la clasificación de las carreteras.									
FUNCIÓN	FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑ										
Corredor	RI – RII (2)	>8.000									
Arterial	I	3.000 - 8.000									
Arteriai	II	1.000 – 3.000									
Coloctoro		300 – 1.000									
Colectora	IV	100 – 300									
Vecinal	\/	< 100									

### 4.2.1.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 28 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN LUGAR DE ANALISIS: VIA RIOBAMBA-QUITO DIGITADOR: ALEX NARANJO CARRIL: SALIDA DATOS GENERALES INICIO FIN =758389 TIPO DE PAVIMENTO Pavimento Flexible ( Asfalto) y= 9818577 Via Riobamba-Quito carril de Salida. Longuitud 4.5 Km **UBICACIÓN** Lunes a Domingo Dias HORAS PICO 6 pm - 7 pm TIPOS DE VEHICULOS Motocicletas-Bicicletas, Livianos, Buses y Pesados VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN TIPO DE VEHÍCULO VELOCIDAD(Km/h) CARRIL TIEMPO(seg) LONGITUD(km) SALIDA LIVIANO 300.00 4.50 54.00 SALIDA LIVIANO 329.00 4.50 49.24 SALIDA LIVIANO 400.00 4.50 40.50 SALIDA BUS 425.00 4.50 38.12 SALIDA 415.00 4.50 39.04 BUS BUS 4.50 SALIDA 365.00 SALIDA PESADO 375.00 4.50 43.20 SALIDA PESADO 331.00 4.50 48.94 SALIDA PESADO 321.00 4.50 50.47 MOTO/BICICLETA SALIDA 332.00 4.50 48.80 LIVIANO SALIDA 298.00 4.50 54.36 SALIDA LIVIANO 4.50 48.36 SALIDA LIVIANO 301.00 4.50 53.82 4.50 SALIDA BUS 339.00 47.79 **SALIDA** BUS 336.00 4.50 48.21 SALIDA 4.50 BUS 338.00 SALIDA PESADO 345.00 4.50 46.96 SALIDA PESADO 348.00 4.50 46.55 **SALIDA PESADO** 338.00 4.50 47.93 MOTO/BICICLETA SALIDA 351.00 4.50 46.15 SALIDA LIVIANO 4.50 344.00 47.09 SALIDA LIVIANO 333.00 4.50 48.65 SALIDA LIVIANO 345.00 4.50 46.96 SALIDA BUS 351.00 4.50 46.15 SALIDA BUS 362.00 4.50 44.75 SALIDA BUS 337.00 4.50 48.07 SALIDA PESADO 352.00 4.50 46.02 SALIDA PESADO 350.00 4.50 46.29 PESADO 4.50 46.55 SALIDA 348.00 MOTO/BICICLETA SALIDA 356.00 4.50 45.51 VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN PROMEDIO (Km/h)

#### 4.2.1.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 29 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 0+300 – 0+314

THEONALDS	UN	<b>IVERS</b>	IDAD NACIONAL D	E CHIMBOR	AZO
	EVALUACIO	ON DEL ÍN	IDICE DE CONDICIÓN DEL PAV SUPERFICIE ASFALTIO	· ·	ETERA CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	iba Quito	O - CARRIL DE SALIDA		
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALE	X NARANJO		
Fecha:	24 de Enero	del 2015			
Abscisa inicial:	0+300		Área :		151.34
Abscisa final:	0+314		Alea.		151.54
		TIP	OS DE FALLAS		
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tr	ans.	m2
2 Exudación	m2	11	Parche		m2
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	ento)	m2
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalam	iento	m2
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
		19	Desmoronamiento/Intemp	perismo	m2
	FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO		
FALLA	Severidad		Densidad %	VD	
7	Media		2.78	12	
12			95.28	20	
	S	iuma Valo	or de deducido	20	
	N	lúmero d	e deducidos > 5 (q):	1	
	V	/alor de d	leducción corregido (CDV):	20	
			CDV=	20	
			•		
1	[i	PCI=100	)-CDV	80	

Cuadro 30 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 0+600 – 0+614

TACIONALDIZ	UN	IVERS	IDAD NACIONAL D	E CHIMBORA	AZO
A COURT OF THE PARTY OF THE PAR	EVALUAC	ION DEL ÍN	IDICE DE CONDICIÓN DEL PAVI SUPERFICIE ASFALTIC		ETERA CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	ИВА QUITO	) - CARRIL DE SALIDA		
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA Y ALE	X NARANJO		
Fecha:	24 de Enerc	del 2015			
Abscisa inicial:	0+600		Área :		151.34
Abscisa final:	0+614		Area:		151.34
		TIP	OS DE FALLAS		
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ans.	m2
2 Exudación	m2	11	Parche		m2
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	nto)	m2
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalami	ento	m2
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
		19	Desmoronamiento/Intemp	erismo	m2
	F	ALLAS EXIS	TENTES EN EL TRAMO		
FALLA	Severidad		Densidad %	VD	
12			100.00	20	
		Suma Valo	or de deducido	20	
			e deducidos > 5 (g):	1	
			educción corregido (CDV):	20	
		• aloi ac a	CDV=	20	
				20	
	r				
		PCI=100	-CDV	80	

Cuadro 31 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 0+900 – 0+914

ALGIONAL DE	UN	IIVERS	IDAD NACIONAL D	E CHIMBOR	AZO
	EVALUAC	ION DEL ÍN	IDICE DE CONDICIÓN DEL PAV SUPERFICIE ASFALTI		ETERA CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	MBA QUITO	O - CARRIL DE SALIDA		
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA Y ALE	EX NARANJO		
Fecha:	24 de Enerc	del 2015			
Abscisa inicial:	0+900		Área :		151.34
Abscisa final:	0+914		Alea.		131.34
		TIP	OS DE FALLAS		
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o t	rans.	m2
2 Exudación	m2	11	Parche		m2
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	ento)	m2
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalan	niento	m2
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
		19	Desmoronamiento/Intem	perismo	m2
	F	ALLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO		
FALLA	Severidad		Densidad %	VD	
7	Media		2.78	12	
12			97.22	20	
		Suma Valo	or de deducido	32	
		Número d	e deducidos > 5 (q):	1	
	,	Valor de d	educción corregido (CDV):	20	
			CDV=	20	
	Г	PCI=100	)-CDV	80	
	F	. 51-100		80	

Cuadro 32 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 1+200 – 1+214

SUCIONAL DE	UN	IIVERS	IDAD NACIONAL DI	E CHIMBOR/	AZO
	EVALUAC	ION DEL ÍN	IDICE DE CONDICIÓN DEL PAVII SUPERFICIE ASFALTICA		ETERA CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAI	MBA QUITO	O - CARRIL DE SALIDA		
Evaluado por:	CARLOS MA	ANYA Y ALE	EX NARANJO		
Fecha:	24 de Enero	del 2015			
Abscisa inicial:	1+200		Área :		151.34
Abscisa final:	1+214		Area:		151.34
		TIP	OS DE FALLAS		
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ins.	m2
2 Exudación	m2	11	Parche		m2
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamier	nto)	m2
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalami	ento	m2
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
		19	Desmoronamiento/Intempe	erismo	m2
	F	ALLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO		
FALLA	Severidad		Densidad %	VD	
7	Media		2.78	12	
12			97.22	20	
		Suma Valo	or de deducido	32	
		Número d	e deducidos > 5 (q):	1	
		Valor de d	educción corregido (CDV):	20	
			CDV=	20	
	ſ	PCI=100	)-CDV	80	
	ŀ				

Cuadro 33 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 1+500 – 1+514

STACIONAL DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
TO THE STATE OF TH									
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE SALIDA								
Evaluado por:	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fecha:	24 de Enero del 2015								
Abscisa inicial:	1+500		Área :		151.34				
Abscisa final:	1+514		Area:		151.34				
		TIP	OS DE FALLAS						
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ans.	m2				
2 Exudación	m2	11	Parche		m2				
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	nto)	m2				
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2				
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalami	iento	m2				
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
		19	Desmoronamiento/Intemp	erismo	m2				
	FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO						
FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
7	Baja		2.78	12					
10	Media		0.61	6					
12			96.58	20					
	Sı	uma Valc	or de deducido	38					
	Número de deducidos > 5 (q):								
	V	alor de d	educción corregido (CDV):	32					
			CDV=	24	-				
	ГР	CI=100	)-CDV	76					

Cuadro 34 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 1+800 – 1+814

STAGIONATA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
TO THE PARTY OF TH									
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE SALIDA								
Evaluado por:	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fecha:	24 de Enero	24 de Enero del 2015							
Abscisa inicial:	1+800	1+800 Área :							
Abscisa final:	1+814		Area:		151.34				
		TIP	OS DE FALLAS						
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans	s.	m2				
2 Exudación	m2	11	Parche		m2				
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento) Desplazamiento Fisuramiento de Resbalamiento		m2				
7 Fisuramiento en borde	m2	16			m2				
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17			m2				
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
		19	Desmoronamiento/Intemper	ismo	m2				
	F/	ALLAS EXIS	TENTES EN EL TRAMO						
FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
7	Baja		2.78	12					
10	Media		0.33	2					
12			96.95	20					
		Suma Valo	ur do doducido	34					
				2					
		Número de deducidos > 5 (q):  Valor de deducción corregido (CDV):		32					
	,	vaioi ue u	CDV=	24					
			CDV	24					
	Г	201 466		_					
		PCI=100	-CDV	76					

Cuadro 35 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 2+100 – 2+114

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
								VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE SALIDA
CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
24 de Enero	24 de Enero del 2015							
2+100	Ávaa .							
2+114		Alea.		151.34				
	TIP	OS DE FALLAS						
m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans		m2				
m2	11	Parche		m2				
m2	12	Agregado Pulido		m2				
m2	13	Baches		Unidad				
m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento) Desplazamiento		m2				
m2	16			m2				
m2	17	Fisuramiento de Resbalamient	to	m2				
m2	18	Hinchamiento		m2				
	19	Desmoronamiento/Intemperis	smo	m2				
FA	LLAS EXIS	TENTES EN EL TRAMO						
Severidad		Densidad %	VD					
Media		2.78	12					
		97.22	20					
S	uma Valc	or de deducido	32					
	Número de deducidos > 5 (q):							
V	alor de d	educción corregido (CDV):	20					
		CDV=	20					
F	PCI=100	-CDV	80					
	EVALUACIO  VÍA RIOBAM CARLOS MAI 24 de Enero 2+100 2+114  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m4  Media  Severidad  Media	VÍA RIOBAMBA QUITO	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIME SUPERFICIE ASFALTICA  VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE SALIDA  CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO  24 de Enero del 2015  2+100  2+114  TIPOS DE FALLAS  m2 10 Fisuramiento Longit. y/o trans m2 11 Parche m2 12 Agregado Pulido m2 13 Baches m2 14 Cruce de ferrocarril m2 15 Surco en Huella(Ahullamiento m2 16 Desplazamiento m2 16 Desplazamiento m2 17 Fisuramiento de Resbalamiento m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intemperis  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad Densidad %  Media 2.78  97.22  Suma Valor de deducido Número de deducido > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV):	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRIS SUPERFICIE ASFALTICA  VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE SALIDA  CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO  24 de Enero del 2015  2+100  2+114  TIPOS DE FALLAS  m2 10 Fisuramiento Longit. y/o trans. m2 11 Parche m2 12 Agregado Pulido m2 13 Baches m2 14 Cruce de ferrocarril m2 15 Surco en Huella(Ahullamiento) m2 16 Desplazamiento m2 17 Fisuramiento de Resbalamiento m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intemperismo  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad Densidad % VD  Media 2.78 12  97.22 20  Suma Valor de deducido 32  Número de deducidos > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV): 20  CDV= 20				

Cuadro 36 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 2+400 – 2+414

THE COMPANY	UNI	VERS	IDAD NACIONAL D	E CHIMBOR	AZO					
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA									
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAM	BA QUITO	D - CARRIL DE SALIDA							
Evaluado por:	CARLOS MAN	NYA Y ALE	X NARANJO							
Fecha:	24 de Enero	del 2015								
Abscisa inicial:	2+400		Área :		151 24					
Abscisa final:	2+414		Area:		151.34					
		TIP	OS DE FALLAS							
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tr	ans.	m2					
2 Exudación	m2	11	Parche		m2					
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2					
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad					
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2					
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	nto)	m2					
7 Fisuramiento en borde	m2	16 Desplazamiento			m2					
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17 Fisuramiento de Resbalamiento		m2						
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2					
•		19	Desmoronamiento/Intemp	erismo	m2					
	FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO							
FALLA	Severidad		Densidad %	VD						
7	Media		2.78	12						
12			97.22	20						
	S	uma Valc	or de deducido	32						
	N	úmero d	e deducidos > 5 (q):	1						
	V	alor de d	educción corregido (CDV):	20						
			CDV=	20						
	Г	CI=100	)-CDV	80						
	<u>                                     </u>	C1-100		80						

Cuadro 37 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 2+700 – 2+714

MOIONALDA	UN	<u>IVERS</u>	IDAD NACIONAL DE C	HIMBOR A	AZO				
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	1BA QUITO	O - CARRIL DE SALIDA						
Evaluado por:	CARLOS MA	RLOS MANYA Y ALEX NARANJO							
Fecha:	24 de Enero	e Enero del 2015							
Abscisa inicial:	2+700		Área :		151.34				
Abscisa final:	2+714		Area:		151.34				
		TIP	OS DE FALLAS						
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2				
2 Exudación	m2	11	Parche		m2				
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
6 Depresión	m2	15							
7 Fisuramiento en borde	m2	16	m2						
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17		m2					
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
		19	Desmoronamiento/Intemperisn	no	m2				
	FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO						
FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
7	Baja		2.78	12					
10	Media		0.55	6					
12			96.67	20					
	<u> </u>	iuma Valc	or de deducido	38					
	-		e deducidos > 5 (g):	2					
			educción corregido (CDV):	32					
			CDV=	24					
	li li	PCI=100	)-CDV	76					

Cuadro 38 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 3+000 – 3+014

SACTONALDE	UN	IVERS	IDAD NACIONAL D	E CHIMBOR	AZO				
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	MBA QUITO	O - CARRIL DE SALIDA						
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA Y ALE	X NARANJO						
Fecha:	24 de Enero	de Enero del 2015							
Abscisa inicial:	3+000		Área :		151.34				
Abscisa final:	3+014		Alea.		151.54				
		TIP	OS DE FALLAS						
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o t	rans.	m2				
2 Exudación	m2	11	Parche		m2				
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5 Corrugación	m2	14	14 Cruce de ferrocarril						
6 Depresión	m2	15	15 Surco en Huella(Ahullamiento)						
7 Fisuramiento en borde	m2	16							
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	m2						
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
		19	Desmoronamiento/Intem	perismo	m2				
	F/	ALLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO						
FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
7	Media		2.78	12					
12			97.22	20					
		Suma Valc	or de deducido	32					
	1	Número d	e deducidos > 5 (q):	1					
	,	Valor de d	educción corregido (CDV):	20					
			CDV=	20					
	Γ	PCI=100	)-CDV	80					
	}								

Cuadro 39 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 3+300 – 3+314

SACIONAL DA	UN	IIVERS	IDAD NACIONAL D	E CHIMBOR	AZO				
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	MBA QUITO	O - CARRIL DE SALIDA						
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA Y ALE	EX NARANJO						
Fecha:	24 de Enerc	del 2015							
Abscisa inicial:	3+300		Área :		151.34				
Abscisa final:	3+314		Area :						
		TIP	OS DE FALLAS						
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o t	rans.	m2				
2 Exudación	m2	11	Parche		m2				
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5 Corrugación	m2	14	14 Cruce de ferrocarril						
6 Depresión	m2	15	15 Surco en Huella(Ahullamiento)						
7 Fisuramiento en borde	m2	16	m2						
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	17 Fisuramiento de Resbalamiento						
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
		19	Desmoronamiento/Intem	perismo	m2				
	F	ALLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO						
FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
7	Media		2.78	12					
12			97.22	20					
		Suma Valo	or de deducido	32					
		Número d	e deducidos > 5 (q):	1					
	,	Valor de d	educción corregido (CDV):	20					
			CDV=	20					
1	Г	PCI=100	)-CDV	80					
I	F	. 5150		50					

Cuadro 40 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 3+600 – 3+614

THE GIONAL DE	UN	IIVERS	IDAD NACIONAL D	E CHIMBOR	AZO					
NAME OF THE PARTY	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA									
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAI	MBA QUITO	) - CARRIL DE SALIDA							
Evaluado por:	CARLOS MA	ANYA Y ALE	X NARANJO							
Fecha:	24 de Enero	o del 2015								
Abscisa inicial:	3+600		Ároa		151.34					
Abscisa final:	3+614		Área :							
		TIP	OS DE FALLAS							
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tı	rans.	m2					
2 Exudación	m2	11	Parche		m2					
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2					
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad					
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2					
6 Depresión	m2	15	15 Surco en Huella(Ahullamiento)							
7 Fisuramiento en borde	m2	16								
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	•							
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2					
		19	Desmoronamiento/Intemp	perismo	m2					
	F	ALLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO							
FALLA	Severidad		Densidad %	VD						
7	Media		2.78	12						
12			97.22	20						
		Suma Valo	or de deducido	32						
		Número d	e deducidos > 5 (q):	1						
		Valor de d	educción corregido (CDV):	20						
			CDV=	20						
	Ī	PCI=100	LCDV	80						
	ļ	LCI-TOO	1-CD V	80						

Cuadro 41 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 3+900 – 3+914

VÍA RIOBAM CARLOS MAN	BA QUITO			TERA CON						
CARLOS MAN 24 de Enero o	IYA Y ALE									
24 de Enero			RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE SALIDA							
	1-1-2045	LOS MANYA Y ALEX NARANJO								
3+900	e Enero del 2015									
31300		Área :		151.34						
3+914		Area.		131.34						
	TIP	OS DE FALLAS								
m2	10	Fisuramiento Longit. y/o t	rans.	m2						
m2	11	Parche		m2						
m2	12	Agregado Pulido		m2						
m2	13	Baches		Unidad						
m2	14 Cruce de ferrocarril									
m2	15 Surco en Huella(Ahullamiento)									
m2	m2 16 Desplazamiento									
m2	m2 17 Fisuramiento de Resbalamiento									
m2	18	Hinchamiento		m2						
	19	Desmoronamiento/Intem	perismo	m2						
FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO								
Severidad		Densidad %	VD							
Baja		2.78	12							
Media		5.55	22							
		91.67	20							
Sı	uma Valc	or de deducido	54							
N	úmero d	e deducidos > 5 (q):	2							
V	alor de d	educción corregido (CDV):	42							
		CDV=	31							
		•								
P	CI=100	-CDV	69							
	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Severidad Baja Media	m2 10 m2 11 m2 12 m2 13 m2 14 m2 15 m2 16 m2 17 m2 18 19  FALLAS EXIS  Severidad  Baja  Media  Suma Valor de d	m2 11 Parche m2 12 Agregado Pulido m2 13 Baches m2 14 Cruce de ferrocarril m2 15 Surco en Huella(Ahullamie m2 16 Desplazamiento m2 17 Fisuramiento de Resbalam m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad Densidad %  Baja 2.78  Media 5.55 91.67  Suma Valor de deducido Número de deducidos > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV):	m2         10         Fisuramiento Longit. y/o trans.           m2         11         Parche           m2         12         Agregado Pulido           m2         13         Baches           m2         14         Cruce de ferrocarril           m2         15         Surco en Huella(Ahullamiento)           m2         16         Desplazamiento           m2         17         Fisuramiento de Resbalamiento           m2         18         Hinchamiento           19         Desmoronamiento/Intemperismo           FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO           Severidad         Densidad %         VD           Baja         2.78         12           Media         5.55         22           Media         5.55         22           Suma Valor de deducido         54           Número de deducidos > 5 (q):         2           Valor de deducción corregido (CDV):         42           CDV=         31						

Cuadro 42 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida 4+200 – 4+214

UNI	<b>VERS</b>	IDAD NACIONAL D	E CHIMBORA	AZO					
EVALUACIO	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
VÍA RIOBAMI	BA QUITO	O - CARRIL DE SALIDA							
CARLOS MAN	RLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
24 de Enero d	e Enero del 2015								
4+200		<b>6</b>							
4+214		Area:							
	TIP	OS DE FALLAS							
m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tr	ans.	m2					
m2	11	Parche		m2					
m2	12	Agregado Pulido		m2					
m2	13	Baches		Unidad					
m2	14	Cruce de ferrocarril		m2					
m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	nto)	m2					
m2	16 Desplazamiento								
m2	17 Fisuramiento de Resbalamiento		m2						
m2	18	Hinchamiento		m2					
	19	Desmoronamiento/Intemp	erismo	m2					
FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO							
Severidad		Densidad %	VD						
Media		2.78	12						
		97.22	20						
			32						
		` ''	1						
V	alor de d	• ·	20						
		CDV=	20						
Р	CI=100	)-CDV	80						
	WÍA RIOBAMI CARLOS MAN 24 de Enero d 4+200 4+214  m2 m4 Media  Severidad  Media	### FALLAS EXIST    Severidad   Media   Midmero do valor de do val	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVI SUPERFICIE ASFALTICO  VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE SALIDA  CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO  24 de Enero del 2015  4+200 4+214  TIPOS DE FALLAS  m2 10 Fisuramiento Longit. y/o tra m2 11 Parche m2 12 Agregado Pulido m2 13 Baches m2 14 Cruce de ferrocarril m2 15 Surco en Huella(Ahullamie) m2 16 Desplazamiento m2 17 Fisuramiento de Resbalamia m2 18 Hinchamiento m3 19 Desmoronamiento/Intempo  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad  Densidad %  Media 2.78  97.22  Suma Valor de deducido Número de deducidos > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV):	VÍA RIOBAMBA QUITO - CARRIL DE SALIDA					

# 4.2.1.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA).

Cuadro 43 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Quito Carril de Salida

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI				
1	0+300	0+314	80				
2	0+600	0+614	80				
3	0+900	0+914	80				
4	1+200	1+214	80				
5	1+500	1+514	76				
6	1+800	1+814	76				
7	2+100	2+114	80				
8	2+400	2+414	80				
9	2+700	2+714	76				
10	3+000	3+014	80				
11	3+300	3+314	80				
12	3+600	3+614	80				
13	3+900	3+914	69				
14	4+200	4+214	80				
	PCI PROMEDIO						

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo


# 4.2.1.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA QUITO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 44 Calificación de la Vía Riobamba- Quito Carril de Salida

CALI	FICACIÓN DEL PCI
PCI	CALIFICACION
100	EXCELENTE
85	EXCELENTE
85	MUY BUENA
70	IVIUT BUEINA
70	BUENA
55	BUENA
55	REGULAR
40	REGULAR
40	MALA
25	IVIALA
25	MUY MALA
10	IVIOT IVIALA
10	DETERIORADA
0	DETENIORADA

# 4.2.1.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA QUITO – RIOBAMBA

Cuadro 45 Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-Quito

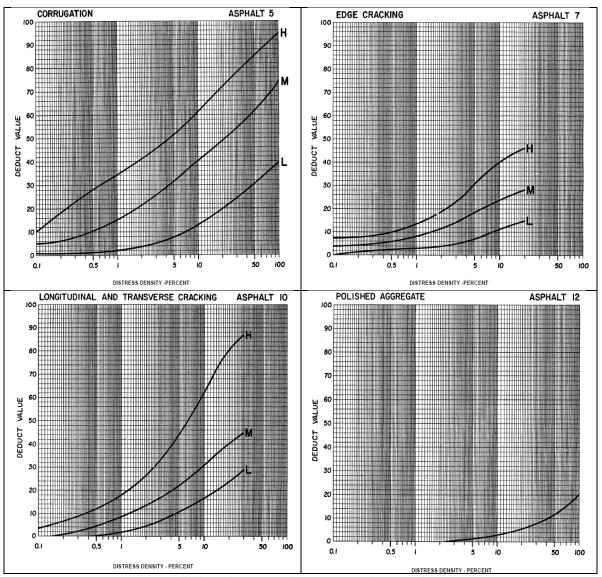

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo Referencia: (USACERL, 1980)

### 4.2.1.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA QUITO – RIOBAMBA

Cuadro 46 Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba-Quito










Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

#### 4.2.1.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA QUITO – RIOBAMBA


Gráfico 10 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Quito

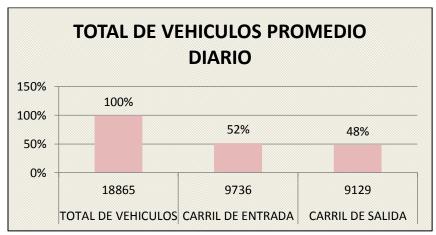

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Quito Se determina un Trafico Promedio Diario Anual de 18865 vehículos, de lo cual podemos notar que existe una mayor circulación en el carril de ingreso a la ciudad de Riobamba con un 52%.

Gráfico 11 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba-Quito

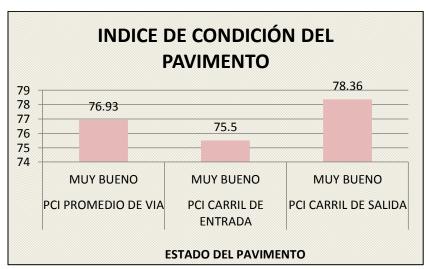

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Quito Se determina un Índice de Condición del Pavimento de 76.93 que de acuerdo a los parámetros de calificación nos encontramos con una via en estado "MUY

BUENO", por lo que no es necesaria aun su reparación total sino por el contrario es apta para aplicar un mantenimiento periódico y rutinario.

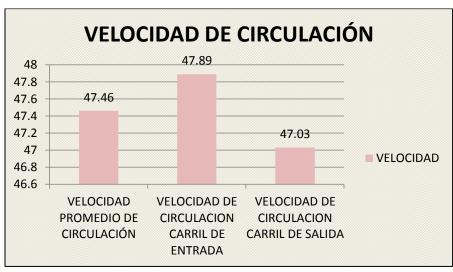


Gráfico 12 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Quito

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Quito Se determina una Velocidad de Circulación promedio de 47.46 Km/h.

EVALUACIÓN DEL ACCESO RIOBAMBA-QUITO L = 4.5 KmINDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO (PCI) 90 82 80 80 80 80 80 80 72.5 80 72.5 70 60 50 40 30 20 10 0+314 | 0+614 | 0+914 | 1+214 2+114 | 2+414 | 2+714 | 3+014 | 3+314 | 3+614 | 3+914 | 4+214 1+514 1+814 0+300 0+600 0+900 1+200 1+500 1+800 2+100 2+400 2+700 3+000 3+300 3+600 3+900 4+200 TRAMOS DE MUESTRA EVALUADOS

Gráfico 13 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba-Quito

De acuerdo a la evaluación desarrollada en la vía Riobamba – Quito podemos observar en el gráfico 13 que el tramo con mayor nivel de deterioro es el que se encuentra entre la abscisa 3+300-3+314 con un PCI de 68 en el cual encontramos las siguientes fallas:

Corrugación con una severidad media y una densidad de 12.03%

Fisuramiento de Borde con una severidad media y una densidad de 2.78%

Agregado Pulido con una densidad de 84.34%

Para extender la vida útil de la vía es recomendable realizar un mantenimiento periódico para que las fallas localizadas en éste y los demás tramos no aumenten progresivamente su nivel de severidad y a la postre estas fallas funcionales se conviertan en fallas estructurales lo que ocasionaría un costo muy considerable en relación a un mantenimiento rutinario.

#### 4.2.2. VÍA RIOBAMBA – GUAYAQUIL (LONGITUD ANALIZADA = 4 500 m)

#### 4.2.2.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – GUAYAQUIL



#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

DE AGOSTO DEL 2014 : CARLOS MANYA

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2014
CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: CARLOS MANYA

HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES		PESADOS	
00H00 A 01H00	0 TOTAL MANAGEMENT OF TOTA		2	<b>⊗</b> TOTAL/HORA		<b>28</b> TOTAL/HORA
01H00 A 02H00	0 TOTA/H0A		12	TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
02H00 A 03H00	O TOTAL/HORA		33 ///////////////////////////////////	<b>∞</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
03H00 A 04H00	O TOTA/HORA		51 ////////////////////////////////////	<b>G</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
04H00 A 05H00	O TOTA/HORA		98 ////////////////////////////////////	<b>⊗</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
05H00 A 06H00	T T		65	<b>13</b> TOTAL/HORA		<b>52</b> TOTAL/HORA

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2014 LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: CARLOS MANYA



07H00 A 08H00	HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
07H00 A 08H00	06H00 A 07H00		•				•		TOTAL/HORA
08H00 A 09H00	07H00 A 08H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
	08H00 A 09H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		тотаL/нока		

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
09H00 A 10H00	11 TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		тотаг/нова
10H00 A 11H00	TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		101AL/HORA		TOTAL/HORA
11H00 A 12H00	TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
	3	///////////////////////////////////////	282		46		40

# ADDRESS SCHOOLS

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014

CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
12H00 A 13H00			TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
13H00 A 14H00			TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
			122				71
14H00 A 15H00			TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
			284		30		43

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS
15H00 A 16H00	WOTOS/BICICLETAS  POPULATION AND THE POPULATION AND	TIVIANOS  AMORPA  AMOR	TOTAL HORA	PESADOS  AND
16H00 A 17H00	MOH/NUOL	MANUAL MA	WOHAT TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PRO	#80H/TPLO1
17H00 A 18H00	TOTAL/HORA	MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA	AND	AND

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
18H00 A 19H00		IOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		.2		610		49		74
19H00 A 20H00		IOIAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		тотац/нова
20H00 A 21H00		IOIAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		2		210		33		51

# TOTOMAL LOCALIST

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2014
CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: CARLOS MANYA



22H00 A 23H00									
21H00 A 22H00  21H00 A 22H00  21H00 A 23H00  22H00 A 23H00  24H00 A 23H00  25H00 A 23H00  25H00 A 23H00  25H00 A 23H00  27H00 A 23H00  21H00 A 23H00  21H00 A 22H00  21H00	HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
22H00 A 23H00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	21H00 A 22H00		TOTAL/HORA		'		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
22H00 A 23H00			1		185	VVVVVVVVVVV	27		49
23H00 A 00H00 22H00 A 00H00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	22H00 A 23H00		_ '						<b>28</b> TOTAL/HORA
	23H00 A 00H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		<b>22</b> TOTAL/HORA

Cuadro 47 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guayaquil

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Los conteos vehiculares se los realizó las 24 horas del día en los siete días de la semana, dividiendo a los vehículos en: motos/bicicletas; livianos; buses y pesados, además el conteo se lo realizó por carril de circulación siendo este caso el carril de entrada de la vía Riobamba – Guayaquil.

#### RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA) 4.2.2.2.

Cuadro 48 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

TOE INGENIER	
	١
	Į
UMACH	

		CAMINI	L: ENTR	NDA																											UNAC	18.00
				мото	/BICICLI	ΤA						LIV	IANOS							В	USES							PES	SADOS			
	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL
00H00 A 01H00	0	0	0	0	0	0	0	0	55	58	65	69	62	64	61	434	8	10	7	8	9	10	11	63	28	29	28	34	27	35	28	209
01H00 A 02H00	0	0	0	0	0	0	0	0	42	45	43	41	39	45	39	294	11	10	11	9	7	7	9	64	22	24	22	25	23	26	23	165
02H00 A 03H00	0	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	38	37	38	35	247	8	7	6	8	9	10	7	55	20	18	22	20	21	19	18	138
03H00 A 04H00	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	55	53	56	61	58	385	5	5	6	5	7	6	6	40	24	26	27	24	28	30	28	187
04H00 A 05H00	0	1	0	0	1	0	0	2	98	89	103	90	91	95	90	656	8	8	10	11	9	11	8	65	33	31	32	35	30	29	30	220
05H00 A 06H00	1	0	1	0	1	0	1	4	165	151	159	157	155	160	157	1104	13	14	13	15	13	16	13	97	25	26	23	28	24	23	23	172
06H00 A 07H00	15	13	15	12	11	13	7	86	246	245	250	249	244	243	242	1719	34	33	36	33	34	31	32	233	48	49	47	54	52	50	48	348
07H00 A 08H00	12	14	11	9	10	7	4	67	417	422	432	430	425	430	427	2983	52	53	57	52	49	51	57	371	73	75	73	79	83	79	74	536
08H00 A 09H00	10	9	12	10	8	14	9	72	493	498	506	505	498	505	498	3503	50	49	52	54	48	51	47	351	63	65	69	75	71	69	70	482
09H00 A 10H00	11	11	9	10	8	12	13	74	407	409	418	415	420	421	415	2905	42	47	45	41	40	43	42	300	48	51	50	56	52	49	48	354
10H00 A 11H00	8	10	14	12	10	15	11	80	378	375	380	377	381	385	380	2656	49	45	51	47	50	49	45	336	54	55	57	62	54	54	56	392
11H00 A 12H00	3	4	6	4	5	5	7	34	282	287	292	288	277	282	280	1988	46	47	50	45	51	44	44	327	40	45	40	44	38	30	41	278
12H00 A 13H00	1	3	2	4	5	2	4	21	114	120	144	126	131	141	137	913	31	30	39	41	35	43	37	256	41	44	33	50	42	47	42	299
13H00 A 14H00	0	1	0	2	1	2	2	8	122	131	143	141	133	142	139	951	28	30	26	27	28	34	27	200	41	46	44	58	52	45	43	329
14H00 A 15H00	3	2	1	0	3	1	2	12	284	295	299	294	302	307	309	2090	30	32	34	29	27	35	28	215	43	48	45	50	42	44	41	313
15H00 A 16H00	3	2	1	1	0	0	0	7	460	467	465	462	466	468	458	3246	34	33	37	40	39	32	30	245	46	49	47	56	48	41	39	326
16H00 A 17H00	5	3	6	4	5	5	4	32	512	518	522	517	516	520	488	3593	42	43	45	38	39	41	40	288	52	59	60	69	65	54	50	409
17H00 A 18H00	8	7	9	5	6	4	3	42	583	581	583	589	581	579	582	4078	45	47	48	45	49	53	45	332	63	66	64	68	69	70	60	460
18H00 A 19H00	12	11	9	14	12	9	13	80	610	616	618	622	615	616	612	4309	49	51	55	54	57	50	48	364	74	76	72	87	71	60	57	497
19H00 A 20H00	6	4	5	5	3	4	6	33	332	335	347	345	340	345	338	2382	41	39	42	44	40	41	40	287	62	64	63	72	73	65	62	461
20H00 A 21H00	2	1	2	3	2	1	1	12	210	208	215	213	211	214	212	1483	33	28	33	32	31	29	29	215	51	50	54	61	57	58	51	382
21H00 A 22H00	1	1	1	2	1	0	1	7	185	191	203	199	189	204	199	1370	27	29	30	33	30	32	28	209	49	51	58	60	52	54	49	373
22H00 A 23H00	0	1	0	0	0	1	1	3	65	64	76	68	71	78	74	496	21	21	22	24	23	24	22	157	33	37	34	38	33	31	32	238
23H00 A 00H00	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	44	40	41	42	39	290	12	14	16	12	15	14	14	97	22	30	27	33	28	25	24	189
TOTAL DE																																
VEHICULOS					97					6296 738			720			1108																
					<b>7</b> /							04	230							/	30							1.7	τΩQ			
PROMEDIO DIARIO																																

# 4.2.2.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUAYAQUIL - RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 49 TPDA Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada

TIPO DE VEHÍCULO	TI	PDA
TIPO DE VEHICOLO	#	%
Livianos	6296	77%
Buses	738	9%
Pesados	1108	14%
TOTAL	8142	100%

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 50 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	T	RÁFICO PROI	RÁFICO PROMEDIO DIARIO				
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES			
2014	3,44%	1,17%	2,90%	8142	6296	738	1108			
2015	3,44%	1,17%	2,90%	8400	6513	747	1140			
2016	3,10%	1,05%	2,61%	8640	6715	755	1170			
2017	3,10%	1,05%	2,61%	8887	6923	763	1201			
2018	3,10%	1,05%	2,61%	9141	7138	771	1232			
2019	3,10%	1,05%	2,61%	9402	7359	779	1264			
2020	3,10%	1,05%	2,61%	9671	7587	787	1297			
2021	2,82%	0,96%	2,38%	9924	7801	795	1328			
2022	2,82%	0,96%	2,38%	10184	8021	803	1360			
2023	2,82%	0,96%	2,38%	10450	8247	811	1392			
2024	2,82%	0,96%	2,38%	10724	8480	819	1425			


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 51 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada

	el criterio de las bases de la estructura de la red vial del país, se entre la función jerárquica y la clasificación de las carreteras.								
FUNCIÓN	CLASE DE CARRETERA	TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)							
Corredor	RI – RII (2)	>8.000							
Arterial	I	3.000 - 8.000							
Arterial	II	1.000 – 3.000							
Colectora	<b>  </b>	300 – 1.000							
Colectora	IV	100 – 300							
Vecinal	V	< 100							

## 4.2.2.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 52 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada

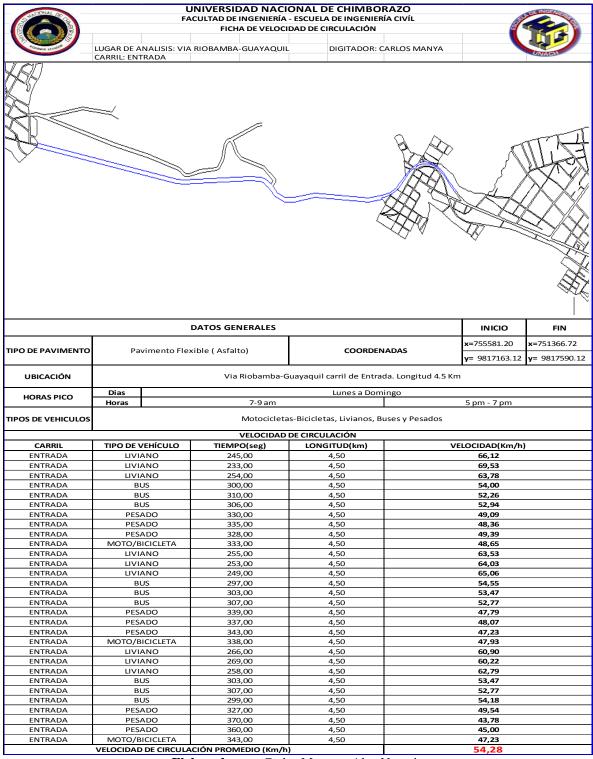

# 4.2.2.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA

Cuadro 53 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba-Guayaquil



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL





LUGAR DE ANALISIS: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

DIGITADOR: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO

1.- AREA RECOMENDADA POR EL MÉTODO PAVER (220 a 360m2)

A = 300m2

2.- ANCHO DE CALZADA

Ancho de Calzada = 15,20m

3.- LONGUITUD DE LA MUESTRA

Área Recomendada = Longitud de la muestra \*Ancho de Calzada

$$Longitud\ de\ la\ muestra = \frac{\'{A}rea\ Recomendada}{Ancho\ de\ Calzada}$$

Longitud de la muestra = 
$$\frac{300m2}{15,20m}$$
 = 19,73m

ADOPTAMOS 20m

4.- NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS EN LA SECCIÓN (N)

$$N = \frac{Longitud\ total\ de\ la\ v\'ia}{Longitud\ de\ la\ muestra}$$

$$N = \frac{4500 \ m}{19.73m} \approx 228 Unidades \ de \ muestra$$

5.-OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTRA A SER INSPECCIONADAS

$$n = \frac{N * \sigma^2}{\frac{e^2}{4} * (N-1) + \sigma^2}$$

N = 228 Unidades de Muestra

e = (2-5%) Error. Se toma el 5% debido a que es la primera evaluación que realizamos.

 $\sigma=10^2$  Desviación Estándar del PCI

$$n = \frac{228 * 10^2}{\frac{5^2}{4} * (228 - 1) + 10^2} \approx 15 \text{ Unidades de muestra}$$

6.- INTERVALO DE MUESTRA (i)

$$i = \frac{N}{n} = \frac{228}{15} \approx 15$$

6.- SEPARACION DE TRAMO

 $S = i x \ Longitud \ de \ muestra = 300m$ 

#### **ADOPTAMOS 300m**

#### 8.- MUESTRAS A INSPECCIONAR

MUESTRA	ABS	CISA	MUESTRA	ABS	CISA	MUESTRA	ABS	CISA
IVIUESTRA	INICIO	FIN	IVIUESTRA	INICIO	FIN	IVIUESTRA	INICIO	FIN
5	0+100	0+120	80	1+600	1+620	155	3+100	3+120
20	0+400	0+420	95	1+900	1+920	170	3+400	3+420
35	0+700	0+720	110	2+200	2+220	185	3+700	3+720
50	1+000	1+020	125	2+500	2+520	200	4+000	4+020
65	1+300	1+320	140	2+800	2+820	215	4+300	4+320

#### 4.2.2.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

**Cuadro 54** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 0+100 – 0+120

	NACIONAL DE	UNI	VERSID	AD NACIONAL DE CHI	<b>MBORAZ</b>	0
	COMPANIE OF THE PROPERTY OF TH	EVALUACIO	N DEL ÍNDIC	E DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO ( SUPERFICIE ASFALTICA	PCI) CARRETER	A CON
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUIL	- CARRIL DE ENTRADA		
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	Y ALEX NARA	OLNA		
Fe	cha:	24 de Enero del 2	2015			
Αb	scisa inicial:	0+100		Area del tramo 1:		152
Αb	scisa final:	0+120		Area dei tramo 1:		152
			TIPOS D	DE FALLAS		
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2
2	Exudación	m2	11	Parche		m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamiento/Intemperism	10	m2
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO		
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD	
	1	Media		42,03	70	
	7	Media		3,95	16	
	12			54,00	14	
_						
			Suma Valo	or de deducido	100	
			Número d	e deducidos > 5 (q):	2	
			Valor de d	educción corregido (CDV):	86	
				CDV=	61	
_						
			PCI=100	)-CDV	39	

Cuadro 55 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 0+400 – 0+420

	NACIONAL DE	UNI	VERSID	AD NACIONAL DE CHIM	<b>IBORAZ</b>	)
	STANDARDA - ECUNDAR	EVALUACIO	ON DEL ÍNDIC	E DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PO SUPERFICIE ASFALTICA	CI) CARRETER	A CON
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUII	- CARRIL DE ENTRADA		
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	Y ALEX NAR	ANJO		
Fe	cha:	24 de Enero del 3	2015			
Αb	scisa inicial:	0+400		Area del tramo 2:		152
Αb	oscisa final:	0+420		Area dei tramo 2:		152
			TIPOS	DE FALLAS		
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2
2	Exudación	m2	11	Parche		m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamiento/Intemperismo		m2
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO		
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD	
	1	Media		56,58	70	
_						
			Common No. 1		70	
				or de deducido	70	
				e deducidos > 5 (q):	1 70	
			vaior de d	leducción corregido (CDV):	70	
				CDV=	70	
			PCI=100	)-CDV	30	

Cuadro 56 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 0+700 – 0+720

	MAGIONALAR	UNI	VERSID	AD NACIONAL DE CI	HIMBORAZ	)				
	COLUMN COLUMN	EVALUACIO	ON DEL ÍNDIC	E DE CONDICIÓN DEL PAVIMENT SUPERFICIE ASFALTICA	O (PCI) CARRETER	A CON				
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE ENTRADA								
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	Y ALEX NARA	OLNA						
Fe	cha:	24 de Enero del 3	24 de Enero del 2015							
ΑŁ	oscisa inicial:	0+700		Area del tramo 3:		152				
ΑŁ	oscisa final:	0+720		Area dei tramo 3:		152				
			TIPOS [	DE FALLAS						
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tran	S.	m2				
2	Exudación	m2	11	Parche		m2				
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamient	o)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2				
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamie	nto	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
			19	Desmoronamiento/Intemper	rismo	m2				
		FAL	LAS EXISTEN	TES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
	2	Media		26,32	20					
	7	Media		3,95	16					
	10	Media		0,59	6					
			Suma Valo	or de deducido	42					
			Número d	e deducidos > 5 (q):	2					
			Valor de d	educción corregido (CDV):	36					
				CDV=	26					
_				T						
			PCI=100	)-CDV	74					

Cuadro 57 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 1+000 – 1+020

	SHACIONALDING	UNI	VERSID	AD NACIONAL DE CH	IMBORAZ	0				
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRET SUPERFICIE ASFALTICA									
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE ENTRADA								
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO							
Fe	cha:	24 de Enero del :	2015							
Αb	scisa inicial:	1+000		Area del tramo 4:		153				
٩b	scisa final:	1+020		Area dei tramo 4:		152				
			TIPOS I	DE FALLAS						
Ĺ	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2				
2	Exudación	m2	11	Parche		m2				
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2				
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2				
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamient	0	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
			19	Desmoronamiento/Intemperis	mo	m2				
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
	2	Media		97,37	40					
	7	Media		3,95	16					
	10	Media		0,20	2					
				,						
			Suma Valo	or de deducido	58					
			Número d	e deducidos > 5 (q):	2					
			Valor de d	educción corregido (CDV):	56					
				CDV=	41					
_				1						
			PCI=100	)-CDV	59					

Cuadro 58 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 1+300 – 1+320

	SACIONAL DE	UNI	<b>VERSID</b>	AD NACIONAL DE CH	HIMBORAZ	0				
	COMMA- COMM	EVALUACIO	ON DEL ÍNDIC	E DE CONDICIÓN DEL PAVIMENT SUPERFICIE ASFALTICA	O (PCI) CARRETER	A CON				
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE ENTRADA								
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO 24 de Enero del 2015							
Fe	cha:	24 de Enero del :								
Αb	scisa inicial:	1+300		Area del tramo 5:		152				
Αb	scisa final:	1+320		Area dei tramo 5:		152				
			TIPOS [	DE FALLAS						
Ĺ	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tran	s.	m2				
2	Exudación	m2	11	Parche		m2				
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento	0)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2				
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamier	nto	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
			19	Desmoronamiento/Intemper	ismo	m2				
		FAL	LAS EXISTEN	TES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
	1	Media		12,72	48					
	10	Media		3,95	18					
			Suma Valo	or de deducido	66					
				e deducidos > 5 (g):	1					
				educción corregido (CDV):	48					
				CDV=	48					
			PCI=100	LCDV	52					

Cuadro 59 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 1+600 – 1+620

	SANCIONAL DIS	UNI	<b>VERSID</b>	<b>AD NACIONAL DE CHIM</b>	BORAZO					
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CO SUPERFICIE ASFALTICA									
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUIL	- CARRIL DE ENTRADA						
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	Y ALEX NAR	ANJO						
Fe	cha:	24 de Enero del 2	24 de Enero del 2015							
ΑŁ	scisa inicial:	1+600		Area del tramo 6:	152					
ΑŁ	oscisa final:	1+620		Area dei tramo 6:	152					
			TIPOS [	DE FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación	m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2					
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2					
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
			Suma Valo	or de deducido	0					
			Número d	e deducidos > 5 (q):						
			Valor de d	leducción corregido (CDV):						
				CDV=						
_										
			PCI=100	)-CDV	100					

Cuadro 60 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 1+900 – 1+920

	STACIONAL DA	UNI	<b>VERSID</b>	AD NACIONAL DE CHIN	1BORAZ	<u> </u>				
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETER SUPERFICIE ASFALTICA									
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE ENTRADA								
Ev	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO 24 de Enero del 2015							
Fe	cha:	24 de Enero del 2								
Αb	oscisa inicial:	1+900		Area del tramo 7:		152				
٩b	scisa final:	1+920		Area dei tramo 7.		132				
			TIPOS [	DE FALLAS						
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2				
2	Exudación	m2	11	Parche		m2				
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2				
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2				
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	)	m2				
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
	1	Media		5,19	38					
			Suma Valo	or de deducido	38					
			Número d	e deducidos > 5 (q):	1					
			Valor de d	educción corregido (CDV):	38					
				CDV=	38					
_										
			PCI=100	)-CDV	62					

Cuadro 61 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 2+200 – 2+220

	STACIONAL DEC	U	NIVE	:RSID	AD NACIONAL DE CHI	MBORAZO	)		
	ARCHMA COMON	EVALUA	CION D	EL ÍNDIC	E DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUPERFICIE ASFALTICA	(PCI) CARRETER	A CON		
Nc	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMI	BA - GU	- GUAYAQUIL - CARRIL DE ENTRADA					
Eν	aluado por:	CARLOS MAN	IYA Y AI	LEX NARA	ANJO				
Fe	cha:	24 de Enero d	del 2015	5					
Αb	scisa inicial:	2+200			Area del tramo 8:		152		
Αb	scisa final:	2+222			Area dei tramo 8:		152		
				TIPOS D	DE FALLAS				
1	Piel de cocodrilo	m2		10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2		
2	Exudación	m2		11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2		12	Agregado Pulido		m2		
4	Desniveles Localizados	m2		13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2		14	Cruce de ferrocarril		m2		
6	Depresión	m2		15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2		
7	Fisuramiento en borde	m2		16	Desplazamiento		m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2		17	Fisuramiento de Resbalamiento	)	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2		18	Hinchamiento		m2		
				19	Desmoronamiento/Intemperisr	no	m2		
			FALLAS	EXISTEN	TES EN EL TRAMO				
	FALLA	Severida	d		Densidad %	VD			
	1	Media			0,77	18			
			Sı	uma Valo	r de deducido	18			
			N	úmero d	e deducidos > 5 (q):	1			
			V	alor de d	educción corregido (CDV):	18			
					CDV=	18			
			P	CI=100	-CDV	82			

Cuadro 62 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 2+500 – 2+520

	MACIONAL DE	UNI	VERSID	AD NACIONAL DE CHIM	1BORAZO	)				
	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	EVALUACIO	N DEL ÍNDIC	E DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (P SUPERFICIE ASFALTICA	CI) CARRETER	A CON				
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE ENTRADA								
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	Y ALEX NAR	ANJO						
Fe	cha:	24 de Enero del 2	24 de Enero del 2015							
ΑŁ	scisa inicial:	2+500		Avec del tuerre O		152				
٩Ł	oscisa final:	2+520	2+520 Area del tramo 9:							
			TIPOS	DE FALLAS						
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2				
2	Exudación	m2	11	Parche		m2				
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2				
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad				
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2				
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2				
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2				
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	)	m2				
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
	1	Media		46,32	66					
			Suma Vale	or de deducido	66					
				e deducidos > 5 (a):	1					
				` ''	66					
			valor de d	educción corregido (CDV): CDV=	66					
				CDV-	00					
			PCI=100	)-CDV	34					

Cuadro 63 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 2+800 – 2+820

	ALCIONAL DE	UNI	VERSID	AD NACIONAL DE CHIM	IBORAZ	)						
	COMMA SCOUNT	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA										
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUIL	- CARRIL DE ENTRADA								
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO										
Fe	cha:	24 de Enero del 2	2015									
٩b	scisa inicial:	2+800		Area del tramo 10:		152						
٩b	oscisa final:	2+820		Alea dei tramo 10.		132						
			TIPOS [	DE FALLAS								
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2						
2	Exudación	m2	11	Parche		m2						
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2						
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad						
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2						
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2						
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2						
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2						
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2						
				m2								
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO								
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD							
	1	Media		1,71	26							
		ı		or de deducido	26							
			Número d	e deducidos > 5 (q):	1							
			Valor de d	leducción corregido (CDV):	26							
				CDV=	26							
_				1								
			PCI=100	)-CDV	74							

Cuadro 64 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 3+100 – 3+120

	NACIONAL DE	UNI	<b>VERSID</b>	AD NACIONAL DE CHIM	BORAZ	)							
	ARAMA SOUND	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA											
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUIL	- CARRIL DE ENTRADA									
Ev	aluado por:	CARLOS MANYA	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO										
Fe	cha:	24 de Enero del 2	2015										
٩b	oscisa inicial:	3+100		Area del tramo 11:		152							
٩b	oscisa final:	3+120		Area dei tramo 11:		152							
			TIPOS [	DE FALLAS									
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2							
2	Exudación	m2	11	Parche		m2							
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2							
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad							
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2							
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2							
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2							
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2							
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2							
				m2									
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO									
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD								
	12			100,00	20								
_													
				or de deducido	20								
				e deducidos > 5 (q):	1								
			valor de d	leducción corregido (CDV):	20								
				CDV=	20								
			PCI=100	O-CDV	80								

Cuadro 65 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 3+400 – 3+420

	STACIONAL DE	UNI	<b>VERSID</b>	AD NACIONAL DE CHIM	IBORAZO	)					
	TO CAMANA S CONDOCTOR	EVALUACIO	ION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUIL	- CARRIL DE ENTRADA							
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	Y ALEX NARA	ANJO							
Fe	cha:	24 de Enero del 2	2015								
٩b	scisa inicial:	3+400		Area del tramo 12:		152					
٩b	scisa final:	3+420		Area dei tramo 12:		152					
			TIPOS [	DE FALLAS							
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2					
2	Exudación	m2	11	Parche		m2					
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2					
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad					
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2					
5	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2					
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2					
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2					
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2					
				m2							
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO							
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD						
	7	Media		3,53	14						
				·							
			Suma Valo	or de deducido	14						
			Número d	e deducidos > 5 (q):	1						
			Valor de d	educción corregido (CDV):	14						
				CDV=	14						
_											
			PCI=100	)-CDV	86						

Cuadro 66 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 3+700 – 3+720

	SARCIONAL DE	UNI	<b>VERSID</b>	AD NACIONAL DE CHIM	BORAZ	)							
	COMPANDA COMPANDA	EVALUACIO	N DEL ÍNDIC	CE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PO SUPERFICIE ASFALTICA	CI) CARRETER	A CON							
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUIL	- CARRIL DE ENTRADA									
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO										
Fe	cha:	24 de Enero del 2	2015										
Αb	oscisa inicial:	3+700		Area del tramo 13:		152							
٩b	oscisa final:	3+720		Area dei tramo 13.		152							
			TIPOS [	DE FALLAS									
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2							
2	Exudación	m2	11	Parche		m2							
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2							
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad							
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2							
5	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2							
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2							
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2							
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2							
				m2									
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO									
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD								
	12	Media		100,00	20								
_													
_			Suma Valo	or de deducido	20								
				e deducidos > 5 (g):	1								
				leducción corregido (CDV):	20								
				CDV=	20								
				•									
			PCI=100	)-CDV	80								

Cuadro 67 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 4+000 – 4+020

	SURCIONALDE	UNI	<b>VERSID</b>	AD NACIONAL DE CHIM	1BORAZC	)								
	ACCRECATE TO SECONDARY	EVALUACIO	N DEL ÍNDIC	CE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PO SUPERFICIE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON								
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUIL	- CARRIL DE ENTRADA										
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO											
Fe	cha:	24 de Enero del 2	2015											
٩b	scisa inicial:	4+000		Area del tramo 14:		152								
Αb	scisa final:	4+020		Alea dei tiallio 14.		132								
			TIPOS [	DE FALLAS										
L	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2								
2	Exudación	m2	11	Parche		m2								
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2								
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad								
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2								
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2								
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2								
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2								
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2								
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	)	m2								
		FAL	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO										
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD									
	1	Media		5,27	40									
				or de deducido	40									
			Número d	e deducidos > 5 (q):	1									
			Valor de d	leducción corregido (CDV):	40									
				CDV=	40									
_														
			PCI=100	)-CDV	60									

Cuadro 68 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada 4+300 – 4+320

	MACIONAL	UNI	VERSID	AD NACIONAL DE CHIM	BORAZO	)								
	TO THE STATE OF TH	EVALUACIO	ON DEL ÍNDIC	E DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PO SUPERFICIE ASFALTICA	CI) CARRETER	A CON								
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA -	GUAYAQUII	- CARRIL DE ENTRADA										
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO											
Fe	cha:	24 de Enero del	de Enero del 2015											
ΑŁ	oscisa inicial:	4+300		Area del tramo 15:		152								
ΑŁ	oscisa final:	4+320		Area dei tramo 13.		132								
			TIPOS [	DE FALLAS										
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2								
2	Exudación	m2	11	Parche		m2								
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2								
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad								
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2								
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2								
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2								
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2								
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	18 Hinchamiento										
			19	Desmoronamiento/Intemperismo		m2								
		FAI	LAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO										
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD									
	1	Media		19,93	54									
			Suma Valo	or de deducido	54									
				e deducidos > 5 (q):	1									
				educción corregido (CDV):	54									
				CDV=	54									
_														
ì			PCI=100	)-CDV	46									

# 4.2.2.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA).

Cuadro 69 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI
1	0+100	0+120	39
2	0+400	0+420	30
3	0+700	0+720	74
4	1+000	1+020	59
5	1+300	1+320	52
6	1+600	1+620	100
7	1+900	1+920	62
8	2+200	2+222	82
9	2+500	2+520	34
10	2+800	2+820	74
11	3+100	3+120	80
12	3+400	3+420	86
13	3+700	3+720	80
14	4+000	4+020	60
15	4+300	4+320	46
	PCI PROMEDIO		63,87

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 4.2.2.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 70 Calificación de la Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Entrada

CALIFICACIÓN DEL PCI									
CALIFICACION									
EXCELENTE									
EXCELENTE									
MUY BUENA									
WOT BUENA									
BUENA									
DUĽNA									
REGULAR									
REGULAR									
MALA									
IVIALA									
MUY MALA									
IVIOT IVIALA									
DETERIORADA									
DETERIORADA									

#### 4.2.2.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 71 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL CARRIL: SALIDA



		CARRI	.: SALID	А																											UNAC	
				мото	/BICICLI	TΑ						LIV	IANOS							В	USES							PES	ADOS			
	L	М	М	J	V	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	٦	٧	S	D	TOTAL
00H00 A 01H00	0	0	0	0	0	0	0	0	48	51	58	62	55	57	54	385	6	8	5	6	7	8	9	49	32	33	32	38	31	39	32	237
01H00 A 02H00	0	0	0	0	0	0	0	0	35	38	36	34	32	38	32	245	9	8	9	7	5	5	7	50	26	28	26	29	27	30	27	193
02H00 A 03H00	0	0	0	0	0	0	0	0	26	28	24	31	30	31	28	198	6	5	4	6	7	8	5	41	24	22	26	24	25	23	22	166
03H00 A 04H00	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44	48	46	49	54	51	336	3	3	4	3	5	4	4	<b>26</b>	28	30	31	28	32	34	32	215
04H00 A 05H00	1	0	0	1	2	0	0	4	91	82	96	83	84	88	83	607	6	6	8	9	7	9	6	51	37	35	36	39	34	33	34	248
05H00 A 06H00	2	1	2	0	2	0	2	9	158	144	152	150	148	153	150	1055	11	12	11	13	11	14	11	83	29	30	27	32	28	27	27	200
06H00 A 07H00	12	9	11	7	6	5	8	58	239	238	243	242	237	236	235	1670	32	31	34	31	32	29	30	219	52	53	51	58	56	54	52	376
07H00 A 08H00	9	11	8	6	7	4	1	46	410	415	425	423	418	423	420	2934	50	51	55	50	47	49	55	357	77	79	77	83	87	83	78	564
08H00 A 09H00	7	6	9	7	5	11	6	51	486	491	499	498	491	498	491	3454	48	47	50	52	46	49	45	337	67	69	73	79	75	73	74	510
09H00 A 10H00	8	8	6	7	5	9	10	53	400	402	411	408	413	414	408	2856	40	45	43	39	38	41	40	286	52	55	54	60	56	53	52	382
10H00 A 11H00	5	7	11	9	7	12	8	59	371	368	373	370	374	378	373	2607	47	43	49	45	48	47	43	322	58	59	61	66	58	58	60	420
11H00 A 12H00	0	1	3	1	2	2	4	13	275	280	285	281	270	275	273	1939	44	45	48	43	49	42	42	313	44	49	44	48	42	34	45	306
12H00 A 13H00	0	1	0	1	3	0	2	7	107	113	137	119	124	134	130	864	29	28	37	39	33	41	35	242	45	48	37	54	46	51	46	327
13H00 A 14H00	0	0	0	1	0	0	1	2	115	124	136	134	126	135	132	902	26	28	24	25	26	32	25	186	45	50	48	62	56	49	47	357
14H00 A 15H00	2	1	0	0	2	0	1	6	277	288	292	287	295	300	302	2041	28	30	32	27	25	33	26	201	47	52	49	54	46	48	45	341
15H00 A 16H00	2	1	0	0	0	0	0	3	453	460	458	455	459	461	451	3197	32	31	35	38	37	30	28	231	50	53	51	60	52	45	43	354
16H00 A 17H00	3	1	4	2	3	3	2	18	505	511	515	510	509	513	481	3544	40	41	43	36	37	39	38	274	56	63	64	73	69	58	54	437
17H00 A 18H00	6	5	7	3	4	2	1	28	576	574	576	582	574	572	575	4029	43	45	46	43	47	51	43	318	67	70	68	72	73	74	64	488
18H00 A 19H00	9	8	6	11	9	6	10	59	603	609	611	615	608	609	605	4260	47	49	53	52	55	48	46	350	78	80	76	91	75	64	61	525
19H00 A 20H00	4	2	3	3	1	2	4	19	325	328	340	338	333	338	331	2333	39	37	40	42	38	39	38	273	66	68	67	76	77	69	66	489
20H00 A 21H00	1	0	1	2	1	0	0	5	203	201	208	206	204	207	205	1434	31	26	31	30	29	27	27	201	55	54	58	65	61	62	55	410
21H00 A 22H00	0	1	1	0	0	0	1	3	178	184	196	192	182	197	192	1321	25	27	28	31	28	30	26	195	53	55	62	64	56	58	53	401
22H00 A 23H00	0	0	0	0	0	1	0	1	58	57	69	61	64	71	67	447	19	19	20	22	21	22	20	143	37	41	38	42	37	35	36	266
23H00 A 00H00	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	37	33	34	35	32	241	10	12	14	10	13	12	12	83	26	34	31	37	32	29	28	217
TOTAL DE																																
VEHICULOS					63				1			C.	120							6	00							4.	204			
PROMEDIO DIARIO					03							0.	128							0	90							14	204			
PROIVIEDIO DIAKIO																																

## 4.2.2.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 72 TPDA Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida

TIPO DE VEHÍCULO	TPDA							
TIPO DE VERICOLO	#	%						
Livianos	6128	76%						
Buses	690	9%						
Pesados	1204	15%						
TOTAL	8022	100%						

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 73 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba - Guayaquil Carril de Salida

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	T	RÁFICO PROM	MEDIO DIARIO	)
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES
2014	3,44%	1,17%	2,90%	8022	6128	690	1204
2015	3,44%	1,17%	2,90%	8276	6339	698	1239
2016	3,10%	1,05%	2,61%	8512	6536	705	1271
2017	3,10%	1,05%	2,61%	8755	6739	712	1304
2018	3,10%	1,05%	2,61%	9005	6948	719	1338
2019	3,10%	1,05%	2,61%	9263	7163	727	1373
2020	3,10%	1,05%	2,61%	9529	7385	735	1409
2021	2,82%	0,96%	2,38%	9778	7593	742	1443
2022	2,82%	0,96%	2,38%	10033	7807	749	1477
2023	2,82%	0,96%	2,38%	10295	8027	756	1512
2024	2,82%	0,96%	2,38%	10564	8253	763	1548


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 74 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida

Según el MTOP para el	Según el MTOP para el criterio de las bases de la estructura de la red vial del país, se										
presenta la relación entre la función jerárquica y la clasificación de las carreteras.											
FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)											
Corredor	RI – RII (2)	>8.000									
Arterial	I	3.000 - 8.000									
Aitellal	II	1.000 – 3.000									
Colectora	III	300 – 1.000									
Colectora	IV	100 – 300									
Vecinal	V	< 100									

### 4.2.2.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA).

Cuadro 75 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Guayaquil Carril de Salida

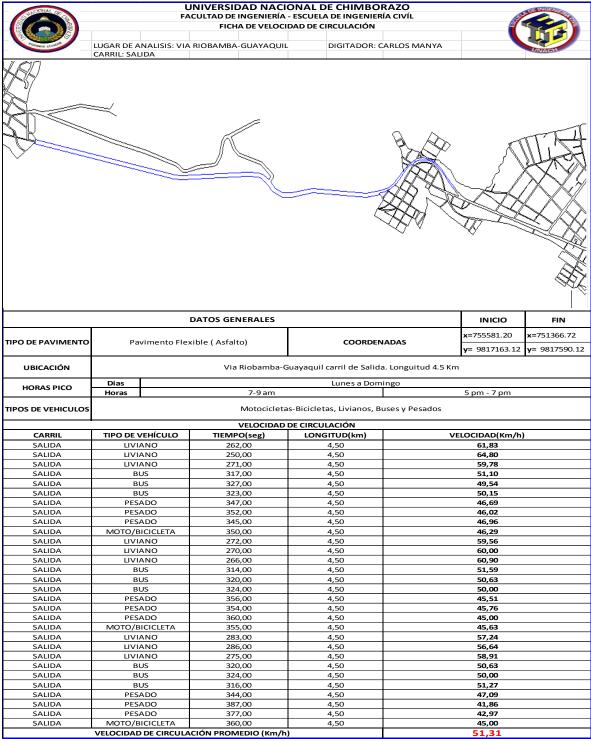

#### 4.2.2.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

**Cuadro 76** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 0+100 – 0+120

	SHACIONAL DIP	l UN	IIV	ERSIDA	<b>ND NACIONAL DE CI</b>	HIMBOR	AZO				
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CAR SUPERFICIE ASFALTICA											
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS M	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fee	cha:	24 de Ener	ro de	l 2015							
Ab	scisa inicial:	0+100			Area del tramo 1:		152				
Αb	scisa final:	0+120			Area dei tramo 1:		152				
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ns.	m2				
2	Exudación		m2	11	Parche		m2				
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido		m2				
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches		Unidad				
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamier	ito)	m2				
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento		m2				
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalami	ento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento		m2				
1				19	Desmoronamiento/Intempe	erismo	m2				
		F.A	ALLA:	S EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	ad		Densidad %	\	/D				
	7	Media	l		3,95		16				
	10	Media			0,33		2				
	12				94,74	2	20				
				Suma Valo	r de deducido	3	38				
				Número d	e deducidos > 5 (q):		2				
1				Valor de d	educción corregido (CDV):	3	36				
1					CDV=	2	26				
ì				PCI=100	-CDV		74				

Cuadro 77 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 0+400 – 0+420

	SARCIONAL DE	UN	IIV	ERSID <i>A</i>	D NACIONAL DE	СНІМВО	RAZO				
	PORALINA - ECHION	ENTO (PCI) CA	RRETERA CON								
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA	A - GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Ev	aluado por:	CARLOS M	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Ener	ro de	l 2015							
Αb	scisa inicial:	0+400			Area del tramo 2:		152				
Αb	scisa final:	0+420			Area dei tramo 2:		152				
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o	trans.	m2				
2	Exudación		m2	11	Parche		m2				
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido		m2				
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches		Unidad				
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril		m2				
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullam	iiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento		m2				
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbala	miento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento		m2				
	·			19	Desmoronamiento/Inter	mperismo	m2				
		F.A	\LLA:	S EXISTENT	ES EN EL TRAMO	•					
	FALLA	Severida	ad		Densidad %		VD				
	7	Media	l		3,95		18				
	10	Media	1		1,18		2				
					or de deducido		20				
					e deducidos > 5 (q):		1				
				Valor de d	educción corregido (CDV):		18				
1					CD	V=	18				
_				PCI=100							

**Cuadro 78** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 0+700 – 0+720

	STACIONALDE	UNI	VE	RSIDA	AD NACIONAL DE CH	HIMBOR A	λZO				
	ACAMA CONDIN	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) SUPERFICIE ASFALTICA									
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAM	ÍA RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE SALIDA ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Eva	aluado por:	CARLOS MAI									
Fe	cha:	24 de Enero	del :	2015							
Αb	scisa inicial:	0+700	Area del tramo 3:								
Αb	scisa final:	0+720			Area dei tramo 3.		152				
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	m	12	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ns.	m2				
2	Exudación	m	12	11	Parche		m2				
3	Fisuramiento en bloque	m	12	12	Agregado Pulido		m2				
4	Desniveles Localizados	m	12	13	Baches		Unidad				
5	Corrugación	m	12	14	Cruce de ferrocarril		m2				
6	Depresión	m	12	15	Surco en Huella(Ahullamien	to)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m	12	16	Desplazamiento		m2				
8	Fisuramiento de reflexión	m	12	17	Fisuramiento de Resbalamie	ento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m	12	18	Hinchamiento		m2				
				19	Desmoronamiento/Intempe	rismo	m2				
		FAL	LAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad			Densidad %	VD	)				
	7	Media			3,95	16					
	10	Media			3,95	18					
			S	uma Valc	or de deducido	34					
			N	lúmero d	e deducidos > 5 (q):	1					
					educción corregido (CDV):	18					
					CDV=	18					
1			F	PCI=100	-CDV	82					

Cuadro 79 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 1+000 – 1+020

	STACIONALDING	UN	IVI	ERSIDA	D NACIONAL DE CH	IMBORAZO					
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CAR SUPERFICIE ASFALTICA										
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA	- GUAYAQ	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS MA	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Ener	o de	l 2015							
Αb	scisa inicial:	1+000		Avec del trove 4.							
Αb	scisa final:	1+020	Area del tramo 4:			152					
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans	s. m2					
2	Exudación		m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento	o) m2					
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamien	nto m2					
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
	. ,			19	Desmoronamiento/Intemper	ismo m2					
		FA	LLAS	S EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	ad		Densidad %	VD					
	2	Media			97,37	40					
	7	Media			3,95	16					
	10	Media			0,22	2					
					·						
				Suma Valo	r de deducido	58					
				Número d	e deducidos > 5 (q):	2					
				Valor de d	educción corregido (CDV):	56					
					CDV=	41					
			[	PCI=100	-CDV	59					

**Cuadro 80** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 1+300 – 1+320

	SHIGIONALAR	UN	IVE	RSIDA	D NACIONAL DE CH	IMBORAZO					
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CA SUPERFICIE ASFALTICA											
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	A RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE SALIDA								
Eva	aluado por:	CARLOS M	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Ener	o del	2015							
Αb	scisa inicial:	1+300	Area del tramo 5:								
Αb	scisa final:	1+320			Area dei tramo 5:	152					
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tran	s. m2					
2	Exudación		m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamient	o) m2					
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamie	nto m2					
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemper	rismo m2					
		FA	LLAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	nd		Densidad %	VD					
	1	Baja			15,75	52					
	10	Media			1,95	12					
			S	Suma Valc	or de deducido	64					
			_		e deducidos > 5 (q):	1					
					educción corregido (CDV):	52					
					CDV=	52					
					_						
1			Г	PCI=100	-CDV	48					

Cuadro 81 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 1+600 – 1+620

	NACIONALDRA	UN	IIVE	ERSIDA	D NACIONAL DE CHI	MBORAZO					
	COMPANY TO MAKE	EVALUAC	ION I	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA							
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS M	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Ener	o del	2015							
Αb	scisa inicial:	1+600			Area del tramo 6:	152					
Αb	scisa final:	1+620			152						
1				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación		m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	) m2					
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamient	o m2					
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemperis	smo m2					
		F.A	\LLAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	ad		Densidad %	VD					
	1	Media			33,42	62					
				Suma Valc	or de deducido	62					
				Número d	e deducidos > 5 (q):	1					
					educción corregido (CDV):	62					
					CDV=	62					
1				PCI=100	-CDV	38					

Cuadro 82 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 1+900 – 1+920

	STACIONALIRE	UN	IIVE	ERSIDA	AD NACIONAL DE CHI	MBORAZO			
	ACAMBA - ECUNST	EVALUAC	ION [	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA					
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA				
Ev	aluado por:	CARLOS M	IANY/	Y ALEX N	ARANJO				
Fe	cha:	24 de Enei	ro del	2015					
Αb	oscisa inicial:	1+900			Area del tramo 7:	152			
Αb	oscisa final:	1+920			132				
				TIPOS DE	FALLAS				
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans	. m2			
2	Exudación		m2	11	Parche	m2			
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2			
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad			
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2			
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento	) m2			
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2			
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamien	to m2			
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2			
				19	Desmoronamiento/Intemperis	smo m2			
		F/	ALLAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO				
	FALLA	Severid	ad		Densidad %	VD			
	1	Media	1		23,03	56			
				Suma Valc	or de deducido	56			
					e deducidos > 5 (q):	1			
					educción corregido (CDV):	56			
				valoi ue u	CDV=	56			
			Г	DCI 400	CDV				
			L	PCI=100	J-CDV	44			

Cuadro 83 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 2+200 – 2+220

	SHACIONAL DRO	UN	IVE	RSIDA	AD NACIONAL DE CHII	MBORAZO					
	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	EVALUACIO	ON D	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA							
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAN	√BA -	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS MA	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Enerc	del	2015							
Ab	scisa inicial:	2+200			Area del tramo 8:	152					
Αb	scisa final:	2+222			132						
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	ı	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación	ı	m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque	ı	m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados	ı	m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación	1	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión	ı	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde	ı	m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión	ı	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	o m2					
9	Desnivel carril/espaldón	ı	m2	18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemperis	mo m2					
		FA	LLAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	d		Densidad %	VD					
	1	Media			39,47	64					
			S	uma Valc	or de deducido	64					
			Ν	lúmero d	e deducidos > 5 (q):	1					
			٧	alor de d	educción corregido (CDV):	64					
					CDV=	64					
			F	PCI=100	-CDV	36					

**Cuadro 84** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 2+500 – 2+520

	SWACIONAL DEC	UN	IVE	RSIDA	AD NACIONAL DE CHI	MBORAZO					
	MOREMA - ECOLOGIC	EVALUACI	ON D	I DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA							
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAI	MBA	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS MA	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Enero	o del	2015							
Ab	scisa inicial:	2+500			Area del tramo 9:	152					
Ab	scisa final:	2+520			132						
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación		m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemperisi	mo m2					
		FA	LLAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	d		Densidad %	VD					
	1	Media			47,37	66					
			S	Suma Valo	or de deducido	66					
			N	Número d	e deducidos > 5 (q):	1					
			\	/alor de d	educción corregido (CDV):	66					
					CDV=	66					
			Ī	PCI=100	-CDV	34					

**Cuadro 85** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 2+800 – 2+820

	SHUGIONATOR	UN	IVE	RSIDA	D NACIONAL DE CH	IMBORAZO					
	PODEMA - ECUMPA	EVALUACI	ON D	EL ÍNDICE	DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUPERFICIE ASFALTICA	(PCI) CARRETERA CON					
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAI	MBA	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS MA	CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Enero	o del	2015							
Αb	scisa inicial:	2+800			Area del tramo 10:	152					
Ab	scisa final:	2+820			Area dei tramo 10:	152					
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans	s. m2					
2	Exudación		m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento	o) m2					
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamier	nto m2					
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemper	ismo m2					
		FA	LLAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	d		Densidad %	VD					
	1	Media			48,68	66					
			9	Suma Valc	or de deducido	66					
					e deducidos > 5 (q):	1					
					educción corregido (CDV):	66					
					CDV=	66					
					_						
			Г	PCI=100	-CDV	34					

**Cuadro 86** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 3+100 – 3+120

	STACIONAL DRO	UN	IVE	RSIDA	AD NACIONAL DE CHI	MBORAZO					
	STATE AND STATE OF THE PARTY OF	EVALUACI	ON D	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA							
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA -	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS MA	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Ener	o del	2015							
Αb	scisa inicial:	3+100			Area del tramo 11:	152					
Αb	scisa final:	3+120			132						
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación		m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemperism	mo m2					
		FA	LLAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	ıd		Densidad %	VD					
	1	Media			20,75	54					
			S	Suma Valo	or de deducido	54					
			N	lúmero d	e deducidos > 5 (q):	1					
			V	/alor de d	educción corregido (CDV):	54					
					CDV=	54					
			Ī	PCI=100	)-CDV	46					

Cuadro 87 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 3+400 – 3+420

	SWACIONAL DRA	UN	IVE	ERSIDA	D NACIONAL DE CHI	MBORAZO					
	The American Columns	EVALUACI	ON [	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA							
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAI	MBA	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS MA	ARLOS MANYA Y ALEX NARANJO								
Fe	cha:	24 de Enero	o del	2015							
Αb	scisa inicial:	3+400			152						
Αb	scisa final:	3+420		152							
				TIPOS DE	FALLAS						
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	. m2					
2	Exudación		m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento	) m2					
7	Fisuramiento en borde	ı	m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamient	to m2					
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
	·			19	Desmoronamiento/Intemperis	smo m2					
		FA	LLAS	EXISTENT	ES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	d		Densidad %	VD					
	7	Media			3,95	16					
	12				25,26	6					
		]		Suma Valc	or de deducido	22					
				Número d	e deducidos > 5 (q):	1					
			,	Valor de d	educción corregido (CDV):	16					
					CDV=	16					
			ſ	PCI=100	-CDV	84					

**Cuadro 88** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 3+700 – 3+720

	STATE TOWN ALL PROPERTY.	UN	IIVE	RSIDA	AD NACIONAL DE CHIN	/IBORAZO
	TOMAN COURT	EVALUAC	ION D	EL ÍNDICE	DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (P SUPERFICIE ASFALTICA	PCI) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA	- GUAYAC	UIL - CARRIL DE SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS M	IANYA	Y ALEX N	ARANJO	
Fe	cha:	24 de Ener				
Ab	scisa inicial:	3+700			Area del tramo 13:	152
Ab	scisa final:	3+720			Area del tramo 13.	132
		TIPOS DE			FALLAS	
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2
			19 Desmoronamiento/Intemperismo			no m2
		F/	ALLAS	<b>EXISTENT</b>	ES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severida	ad		Densidad %	VD
	1	Ваја			1,56	10
				Suma Valo	or de deducido	10
				Número d	1	
				/alor de d	10	
					CDV=	10
			Г	PCI=100	)-CDV	90

Cuadro 89 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 4+000 – 4+020

STACIONALDICA	UN	IIVI	ERSIDA	D NACIONAL DE C	HIMBOR	AZO		
POSAMA - ECUSOR	EVALUAC	ION	N DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA					
de la vía:	VÍA RIOBA	MBA	- GUAYAQ	UIL - CARRIL DE SALIDA				
por:	CARLOS M	1ANY	A Y ALEX N	ARANJO				
	24 de Enei	24 de Enero del 2015						
nicial:	4+000				152			
final:	4+020	4+020 Area del tramo 14:				152		
	TIPOS DE FALLAS							
de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ans.	m2		
lación		m2	11	Parche		m2		
ramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido		m2		
niveles Localizados		m2	13	Baches		Unidad		
ugación		m2	14	Cruce de ferrocarril		m2		
resión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamie	nto)	m2		
ramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	•	m2		
ramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalami	ento	m2		
nivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento		m2		
,,			19 Desmoronamiento/Intemperismo		erismo	m2		
	F/	ALLAS	S EXISTENT	ES EN EL TRAMO				
FALLA	Severid	ad		Densidad %	VI	)		
1	Media	1		31,18	60	)		
10	Media			0,81	8			
<del>-</del>				-,-				
			Suma Valo	or de deducido	68	3		
				e deducidos > 5 (q):	1			
				educción corregido (CDV):	60			
				· , ,				
		[	PCI=100	-CDV	40	 )		
						CDV= 60		

Cuadro 90 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida 4+300 – 4+320

	U O	VIV	ERSIDA	AD NACIONAL DE CI	HIMBOR A	AZO	
CAMA - COMPA	EVALUA	CION	DEL ÍNDICE	DE CONDICIÓN DEL PAVIMENT SUPERFICIE ASFALTICA	O (PCI) CARRE	TERA CON	
mbre de la vía:	VÍA RIOB	AMB/	A - GUAYAC	QUIL - CARRIL DE SALIDA			
aluado por:	CARLOS N	ΛΑΝΥ	'A Y ALEX N	ARANJO			
cha:	24 de Ene	24 de Enero del 2015					
scisa inicial:	4+300	4+300 Area del tramo 15:				152	
scisa final:	4+320			Area dei tramo 13:		152	
	TIPOS DE FALLAS						
Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o tra	ns.	m2	
Exudación		m2	11	Parche		m2	
Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido		m2	
Desniveles Localizados		m2	13	GUAYAQUIL - CARRIL DE SALIDA (ALEX NARANJO) 015  Area del tramo 15:  FIPOS DE FALLAS  10 Fisuramiento Longit. y/o tran 11 Parche 12 Agregado Pulido 13 Baches 14 Cruce de ferrocarril 15 Surco en Huella(Ahullamient 16 Desplazamiento 17 Fisuramiento de Resbalamie 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intemper XISTENTES EN EL TRAMO  Densidad % 31,71		Unidad	
Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril		m2	
Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamien	to)	m2	
Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento		m2	
Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamie	ento	m2	
Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento		m2	
			19	Desmoronamiento/Intempe	erismo	m2	
	F	ALLA	S EXISTENT	ES EN EL TRAMO			
FALLA	Severio	lad		Densidad %	VE		
1	Medi	a		31,71	60		
			Suma Valo	or de deducido	60		
			Valor de d	educción corregido (CDV):	60		
				CDV=	60		
			PCI=100	)-CDV	40		
	siluado por: cha: ccisa inicial: scisa final:  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA	cha: cha: cha: cha: cha: cha: cha: cha:	cha:  cha:  24 de Enero de Secisa inicial:  scisa final:  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento en borde  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLA  FALLA  Severidad	cha:  cha:  24 de Enero del 2015  cisa inicial:  scisa final:  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento en borde  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLAS EXISTENT  FALLA  Severidad  1  Suma Valor de di	mbre de la vía: VÍA RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE SALIDA iluado por: CARLOS MANYA Y ALEX NARANJO cha: 24 de Enero del 2015 scisa inicial: 4+300 Scisa final: 4+320  TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o tra Exudación m2 11 Parche Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido Desniveles Localizados m2 13 Baches Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullamien Fisuramiento de reflexión m2 16 Desplazamiento Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalamie Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intemper  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad %  1 Media 31,71  Suma Valor de deducido Número de deducido S > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV):	mbre de la vía:   VÍA RIOBAMBA - GUAYAQUIL - CARRIL DE SALIDA	

# 4.2.2.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA).

Cuadro 91 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI
1	0+100	0+120	74
2	0+400	0+420	82
3	0+700	0+720	82
4	1+000	1+020	59
5	1+300	1+320	48
6	1+600	1+620	38
7	1+900	1+920	44
8	2+200	2+222	36
9	2+500	2+520	34
10	2+800	2+820	34
11	3+100	0+120 0+420 0+720 1+020 1+320 1+620 1+920 2+222 2+520 2+820 3+120 3+420 3+720 4+020 4+320	46
12	3+400	3+420	84
13	3+700	3+720	90
14	4+000	4+020	40
15	4+300	4+320	40
	PCI PROMEDIO		55,40

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo


# 4.2.2.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 92 Calificación de la Vía Riobamba- Guayaquil Carril de Salida

CALIFICACIÓN DEL PCI						
PCI	CALIFICACION					
100	EXCELENTE					
85	EXCELENTE					
85	MUY BUENA					
70	IVIUT BUEINA					
70	BUENA					
55	BUENA					
55	REGULAR					
40	REGULAR					
40	MALA					
25	IVIALA					
25	MUY MALA					
10	IVIUT IVIALA					
10	DETERIORADA					
0	DETERIORADA					

## 4.2.2.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA


Cuadro 93 Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-Guayaquil

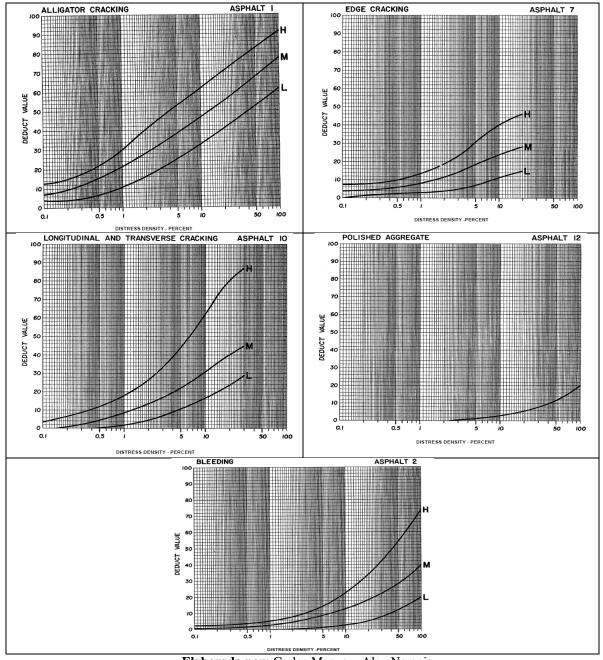

## 4.2.2.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA (AMBOS SENTIDOS).

Cuadro 94 Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba-Guayaquil




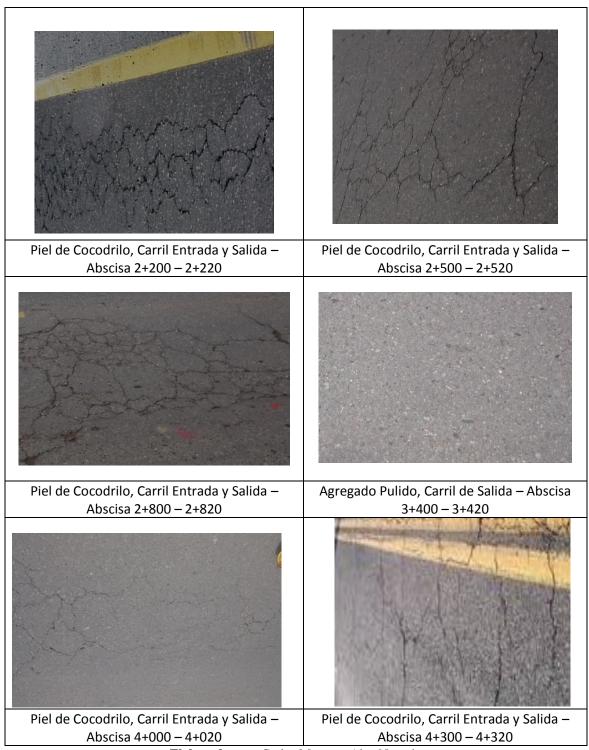

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

#### 4.2.2.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA GUAYAQUIL – RIOBAMBA


Gráfico 14 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Guayaquil

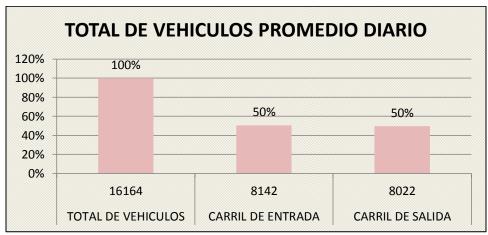

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Guayaquil se determina un Trafico Promedio Diario Anual de 16164 vehículos, de lo cual podemos notar que existe un equilibrio en la cantidad de vehículos que circulan por cada carril.

Gráfico 15 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba-Guayaquil

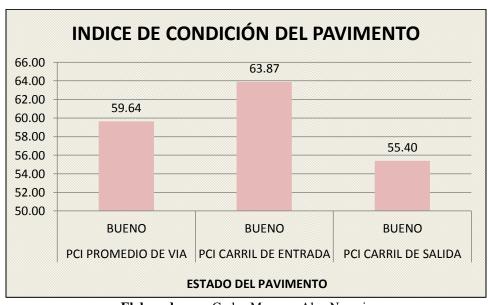

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Guayaquil se determina un Índice de Condición del Pavimento de 59.64 que de acuerdo a los parámetros de calificación nos encontramos con una vía en estado

"BUENO", por lo que no es necesaria aun su reparación total sino por el contrario es apta para aplicar un mantenimiento periódico y rutinario.

**VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN** 55.00 54.28 54.50 54.00 53.50 52.80 53.00 52.50 52.00 51.31 51.50 51.00 ■ VELOCIDAD 50.50 50.00 49.50 VELOCIDAD **VELOCIDAD DE** VELOCIDAD DE PROMEDIO DE CIRCULACION **CIRCULACION** CIRCULACIÓN CARRIL DE **CARRIL DE SALIDA ENTRADA** 

Gráfico 16 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guayaquil

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Guayaquil se determina una Velocidad de Circulación promedio de 52.80 Km/h.

EVALUACIÓN DEL ACCESO RIOBAMBA-GUAYAQUIL L= 4.5 Km NDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO (PCI) 56.5 0+120 0+420 0+720 1+020 1+320 1+620 | 1+920 | 2+222 | 2+520 | 2+820 | 3+120 | 3+420 | 3+720 | 4+020 | 4+320 0+100 | 0+400 | 0+700 | 1+000 | 1+300 | 1+600 | 1+900 | 2+200 | 2+500 | 2+800 | 3+100 | 3+400 | 3+700 | 4+000 | 4+300 | TRAMOS DE MUESTRA EVALUADOS

Gráfico 17 Gráfica Tramo vs PCI Vía Riobamba-Guayaquil

De acuerdo a la evaluación desarrollada en la vía Riobamba – Guayaquil podemos observar en el gráfico 17 que el tramo con mayor nivel de deterioro es el que se encuentra entre la abscisa 2+500 – 2+520 con un PCI de 34 en el cual encontramos las siguientes fallas:

Piel de Cocodrilo con una severidad media y una densidad de 46.85%

Para extender la vida útil de la vía es recomendable realizar un mantenimiento periódico para que las fallas localizadas en éste y los demás tramos no aumenten progresivamente su nivel de severidad y a la postre estas fallas funcionales se conviertan en fallas estructurales lo que ocasionaría un costo muy considerable en relación a un mantenimiento rutinario.

#### 4.2.3. VÍA RIOBAMBA – SAN LUIS (LONGITUD ANALIZADA = 2 510 m)

#### 4.2.3.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – SAN LUIS



#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO** FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS FECHA: 25 DE AGOSTO DEL 2014 CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS
00H00 A 01H00	O TAY HOW THE PROPERTY OF THE	MAN AN A	AND	3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
01H00 A 02H00	O TOTA/HOM	18 YEAR OF THE PROPERTY OF THE	A Second of the	3 TOTAL/HORA
02H00 A 03H00	O TOTAL HOME	WHAT THE PROPERTY OF THE PROPE		48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
03H00 A 04H00	O TOTAL/HORA	11	AND TOTAL HORA	TOTAL/HORA
04H00 A 05H00	O TOTAL/HORA	101A/HORA	TOTAL/HORA	101AL/HORA
05H00 A 06H00	<b>0</b>	No.	2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011	\$0H 74H 14H 15H 17

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO



#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR



DIGITADOR: CARLOS MANYA



07H00 A 08H00	HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES	PESADOS	
07H00 A 08H00	06H00 A 07H00			TOTAL/HORA			<b>11</b> TOTAL/HORA
	07H00 A 08H00						TOTAL/HORA
08H00 A 09H00	08H00 A 09H00			TOTAL/HORA	TOTAL/HORA		TOTAL/HORA

# AND AND SCHOOL STATE OF THE PARTY OF THE PAR

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014

CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: CARLOS MANYA



09H00 A 10H00	TOTAL/HORA	HORA		
	2	TOTAL/HORA	<b>6</b> TOTAL/HORA	TOTAL/HORA
10H00 A 11H00	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA
11H00 A 12H00	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA	8 TOTAL/HORA	TOTAL/HORA

# ACCIONAL DE CALLER DE CALL

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014

CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
12H00 A 13H00	PATE TO THE TO THE PATE TO THE		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
13H00 A 14H00			2		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
14H00 A 15H00			TOTAL/HORA		X TOTAL/HORA		TOTAL/HORA

# AND THE COLUMN TO THE COLUMN T

CARRIL: ENTRADA

### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014

DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
15H00 A 16H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		5 4/2		258		9		19
16H00 A 17H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		<b>107</b> al/HORA
			<u> </u>	207	<u> </u>	<u> </u>	K X X X X X X X X X X X X	
17H00 A 18H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA

### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014

CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
18H00 A 19H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		1		202		17		16
19H00 A 20H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		1		124		13		18
20H00 A 21H00		101AL/1101A		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		3		78		10		20

### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014 LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS
21H00 A 22H00	TOTAL/HORA			TOTAL/HORA
22H00 A 23H00	O TOTAL/HORA		Sanadanadanadanadanadanadanadanadanadana	DT AL/HORA
23H00 A 00H00	0 TOTAL/HORA			

Cuadro 95 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- San Luis

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Los conteos vehiculares se los realizó las 24 horas del día en los siete días de la semana, dividiendo a los vehículos en: motos/bicicletas; livianos; buses y pesados, además el conteo se lo realizó por carril de circulación siendo este caso el carril de entrada de la vía Riobamba – San Luis.

### 4.2.3.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 96 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada



#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS CARRIL: ENTRADA



		MOTO/BICICLETA           M         MI         J         V         S         D         TOTA								LIV	IANOS							В	USES							PE	SADOS					
	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL
00H00 A 01H00	0	0	0	0	0	0	0	0	30	29	30	28	27	33	25	202	2	3	2	3	2	3	4	19	3	2	0	1	2	3	1	12
01H00 A 02H00	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16	10	15	16	20	17	112	1	0	0	1	2	1	3	8	3	2	2	4	5	4	1	21
02H00 A 03H00	0	0	0	0	0	1	0	1	7	8	9	5	7	11	6	53	1	1	2	1	2	3	2	12	2	3	5	2	4	7	3	26
03H00 A 04H00	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	12	9	10	14	9	75	2	2	4	1	1	3	3	16	1	3	2	4	6	8	5	29
04H00 A 05H00	0	0	0	1	0	0	0	1	31	30	33	29	30	32	29	214	3	2	5	3	2	4	4	23	4	6	5	3	2	12	8	40
05H00 A 06H00	0	1	0	0	1	0	0	2	86	84	29	83	15	88	82	467	3	3	5	4	3	5	4	27	17	14	17	13	12	18	14	105
06H00 A 07H00	3	2	2	4	3	4	5	23	104	100	111	101	103	113	105	737	13	10	14	11	12	13	10	83	21	18	21	19	17	20	18	134
07H00 A 08H00	4	5	8	6	9	5	7	44	129	125	134	126	125	135	124	898	12	11	13	12	11	14	12	85	18	18	19	17	17	19	16	124
08H00 A 09H00	9	7	11	8	6	12	6	59	247	245	250	244	240	254	242	1722	10	9	12	9	10	11	10	71	12	14	13	12	13	13	12	89
09H00 A 10H00	2	3	2	2	4	4	4	21	220	216	223	215	218	222	215	1529	9	8	10	9	8	10	9	63	21	20	19	20	21	22	20	143
10H00 A 11H00	10	9	12	8	9	14	10	72	253	250	255	249	252	256	254	1769	9	10	11	9	11	12	9	71	22	22	23	21	22	24	23	157
11H00 A 12H00	5	6	7	7	5	8	6	44	239	240	241	235	234	242	237	1668	8	9	10	8	9	11	8	63	16	15	17	14	15	17	16	110
12H00 A 13H00	7	7	9	6	6	10	7	52	241	236	244	235	238	245	239	1678	11	11	13	14	12	12	13	86	17	17	19	18	17	18	15	121
13H00 A 14H00	12	10	14	9	11	16	10	82	198	194	200	200	195	202	197	1386	11	12	12	11	11	13	10	80	23	22	24	21	21	25	23	159
14H00 A 15H00	6	5	7	6	6	8	5	43	244	245	241	238	240	248	242	1698	8	9	10	8	9	9	8	61	13	12	14	13	12	14	13	91
15H00 A 16H00	6	5	5	7	5	6	6	40	258	255	263	254	256	264	253	1803	9	8	11	7	8	10	9	62	19	20	21	18	18	20	19	135
16H00 A 17H00	4	3	6	3	4	6	4	30	207	208	210	203	201	209	200	1438	21	19	22	20	21	24	19	146	22	21	23	21	20	24	20	151
17H00 A 18H00	10	11	12	10	9	11	9	72	180	179	181	175	174	183	178	1250	15	15	17	15	14	19	14	109	19	18	20	19	18	21	19	134
18H00 A 19H00	11	12	9	9	11	10	12	74	202	203	204	199	200	203	199	1410	17	16	18	15	16	18	17	117	16	15	17	14	15	16	14	107
19H00 A 20H00	4	5	6	6	5	5	5	36	124	125	126	120	121	128	124	868	13	12	14	12	13	15	12	91	18	18	19	17	17	20	16	125
20H00 A 21H00	3	2	2	1	4	4	4	20	78	78	78	80	77	80	76	547	10	9	11	10	9	10	9	68	20	19	21	18	18	19	20	135
21H00 A 22H00	2	1	0	0	1	0	0	4	70	67	73	65	68	72	66	481	11	10	12	11	11	13	10	78	14	13	15	13	12	16	14	97
22H00 A 23H00	0	0	0	1	0	0	0	1	14	11	16	13	12	18	10	94	5	6	6	5	4	7	5	38	9	8	10	8	8	11	9	63
23H00 A 00H00	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	12	11	10	13	12	78	4	4	6	5	5	5	4	33	8	7	9	7	6	9	7	53
TOTAL DE VEHICULOS PROMEDIO DIARIO	3168 216 337																															

### 4.2.3.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA SAN LUIS - RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 97 TPDA Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada

TIPO DE VEHÍCULO	TI	PDA
TIPO DE VERICOLO	#	%
Livianos	3168	85%
Buses	216	6%
Pesados	337	9%
TOTAL	3721	100%

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 98 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – San Luis Carril de Entrada

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	1	RÁFICO PROM	MEDIO DIARIO	)
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES
2014	3,44%	1,17%	2,90%	3721	3168	216	337
2015	3,44%	1,17%	2,90%	3843	3277	219	347
2016	3,10%	1,05%	2,61%	3956	3379	221	356
2017	3,10%	1,05%	2,61%	4072	3484	223	365
2018	3,10%	1,05%	2,61%	4192	3592	225	375
2019	3,10%	1,05%	2,61%	4315	3703	227	385
2020	3,10%	1,05%	2,61%	4442	3818	229	395
2021	2,82%	0,96%	2,38%	4561	3926	231	404
2022	2,82%	0,96%	2,38%	4684	4037	233	414
2023	2,82%	0,96%	2,38%	4810	4151	235	424
2024	2,82%	0,96%	2,38%	4939	4268	237	434


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 99 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada

		y la clasificación de las carreteras.
FUNCIÓN	CLASE DE CARRETERA	TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)
Corredor	RI – RII (2)	>8.000
Arterial	I	3.000 - 8.000
Arterial	II	1.000 – 3.000
Colectora	III	300 – 1.000
Colectora	IV	100 – 300
Vecinal	V	< 100

### 4.2.3.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 100 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada

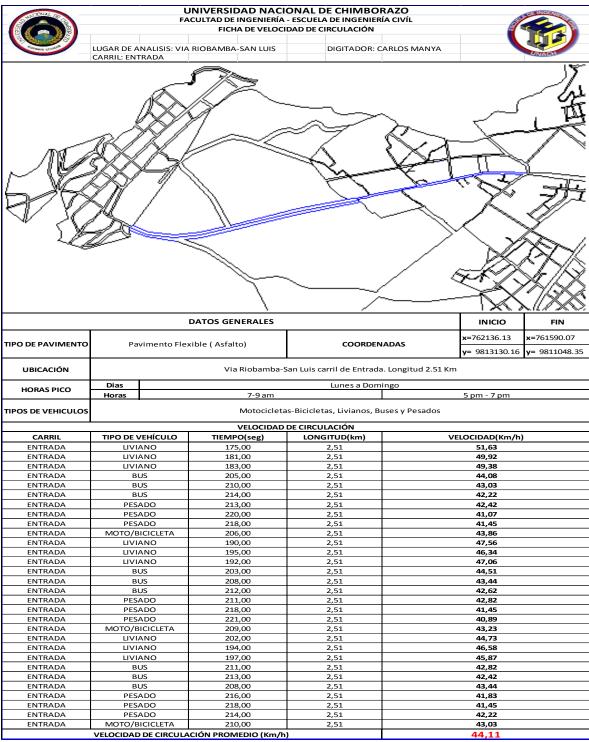

### 4.2.3.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (AMBOS SENTIDOS)

Cuadro 101 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba-San Luis



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL DETERMINACION DE LA MUESTRA PARA INSPECIÓN VISUAL



LUGAR DE ANALISIS: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

DIGITADOR: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO

1.- AREA RECOMENDADA POR EL MÉTODO PAVER (220 a 360m2)

A= 300m2

2.- ANCHO DE CALZADA

#### Ancho de Calzada = 14,20m

3.- LONGUITUD DE LA MUESTRA

Área Recomendada = Longitud de la muestra \*Ancho de Calzada

$$Longitud\ de\ la\ muestra = \frac{\'{A}rea\ Recomendada}{Ancho\ de\ Calzada}$$

$$Longitud\ de\ la\ muestra = \frac{300m2}{14,20m} = \mathbf{21,13m}$$

**ADOPTAMOS 22m** 

4.- NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS EN LA SECCIÓN (N)

$$N = \frac{Longitud\ total\ de\ la\ v\'ia}{Longitud\ de\ la\ muestra}$$

$$N = \frac{2510 \ m}{21,13m} \approx \mathbf{119} Unidades \ de \ muestra$$

5.-OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTRA A SER INSPECCIONADAS

$$n = \frac{N * \sigma^{2}}{\frac{e^{2}}{4} * (N - 1) + \sigma^{2}}$$

N = 119 Unidades de Muestra

e = (2-5%) Error. Se toma el 5% debido a que es la primera evaluación que realizamos.

 $\sigma=10^2\,$  Desviación Estándar del PCI

$$n = \frac{119 * 10^2}{\frac{5^2}{4} * (119 - 1) + 10^2} \approx$$
**14 Unidades de muestra**

6.- INTERVALO DE MUESTRA (i)

$$i = \frac{N}{n} = \frac{119}{14} \approx 8$$

6.- SEPARACION DE TRAMO

$$S = i x \ Longitud \ de \ muestra = 169.04m$$

#### **ADOPTAMOS 160m**

#### 8.- MUESTRAS A INSPECCIONAR

MUESTRA	ABS	CISA	MUESTRA	ABS	CISA	MUESTRA	ABS	CISA
IVIOESTRA	INICIO	FIN	IVIOESTRA	INICIO	FIN	MOESTRA	INICIO	FIN
3	0+060	0+082	43	0+880	1+002	83	1+680	1+702
11	0+240	0+262	51	1+044	1+064	91	1+860	1+882
19	0+400	0+422	59	1+200	1+222	99	2+040	2+062
27	0+560	0+582	67	1+360	1+382	107	2+200	2+222
35	0+720	0+742	75	1+520	1+542	115	2+360	2+382

### 4.2.3.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 102 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+060 – 0+062

	SANCIONAL DE		UN	NIVERSIDAD NAC	CIONAL DE C	HIMBORAZO	
	The second secon	EVALU	ACION DEL ÍN	DICE DE CONDICIÓN DEL PA	AVIMENTO (PCI) CAI	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA
No	ombre de la vía:	VÍA RIOB	AMBA SAN LU	IS - CARRIL DE ENTRADA			
Εv	aluado por:	CARLOS I	MANYA - ALEX	NARANJO			
Fe	echa:	24 de En	ero del 2015				
ΑŁ	oscisa inicial:	0+060		A	del tramo 1:		156.3
ΑŁ	oscisa final:	0+082		Area	iei tramo 1:		156,2
				TIPOS DE FALLAS			
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	3 - 11	m2
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Po	ılido	m2
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de fei	rocarril	m2
5	Depresión		m2	15	Surco en Hu	ella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazami	•	m2
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	•	o de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamien	to	m2
	,,			19	Desmorona	miento/Intemperismo	m2
			F/	ALLAS EXISTENTES EN EL TR		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	FALLA	S	everidad	Densida	d %	VD	
	12			100,0	0	20	
				Suma Valor de deducido		20	
				Número de deducidos >	· · · ·	1	
				Valor de deducción corr	· ' '	20	
					CDV=	20	
				PCI=100-CDV		80	

Cuadro 103 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+240 – 0+262

COMPANY	EVALUACION DI	UNIVERSIDAD NAC			ASFALTICA
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA SA	N LUIS - CARRIL DE ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA - A	ALEX NARANJO			
Fecha:	24 de Enero del 20	15			
Abscisa inicial:	0+240	Aroa de	el tramo 2:		156,2
Abscisa final:	0+262	Area de	ei traino 2.		150,2
		TIPOS DE FALLAS			
1 Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2
2 Exudación	m2	11	Parche		m2
3 Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pu	lido	m2
4 Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación	m2	14	Cruce de fer	rocarril	m2
6 Depresión	m2	15	Surco en Hue	ella(Ahullamiento)	m2
7 Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamie	ento	m2
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento	o de Resbalamiento	m2
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamient	to	m2
		19	Desmoronar	niento/Intemperismo	m2
		FALLAS EXISTENTES EN EL TRA	AMO		
FALLA	Severidad	Densidad	1%	VD	
7	Media	4,23		18	
10	Media	0,85		2	
		Suma Valor de deducido		20	
		Número de deducidos > 5		1	
		Valor de deducción corre	· · · · -	20	
			CDV=	18	
		PCI=100-CDV	1		
		SCI=TOO-CDA		82	

Cuadro 104 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+400 – 0+422

	SHACIONALDRO		UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE C	HIMBORAZO	
	COLUMN COLUMN	EVALUACION	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL	PAVIMENTO (PCI) CA	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	SAN LUIS - CARRIL DE ENTRADA			
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARANJO			
Fe	cha:	24 de Enero del	2015			
Ab	scisa inicial:	0+400	A			456.3
Αb	scisa final:	0+422	Area	a del tramo 3:		156,2
			TIPOS DE FALLAS			•
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación	m2	11	Parche	•	m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pi	ılido	m2
1	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de fei	rocarril	m2
ŝ	Depresión	m2	15	Surco en Hu	ella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazami		m2
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	•	o de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamien		m2
			19	Desmorona	miento/Intemperismo	m2
			FALLAS EXISTENTES EN EL 1			
	FALLA	Severida			VD	
	7	Media	1,9		12	
	10	Media	0,8		8	
	13	Media	15,		100	
				. •		
			Suma Valor de deducio	do	120	
			Número de deducidos	l l	2	
			Valor de deducción co	` "	112	
				CDV=	75	
			PCI=100-CDV		25	
			LCI=100-CDA		25	

Cuadro 105 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+560 – 0+582

	STATES ON AL DING		<b>UNIVERSIDAD NAC</b>	IONAL DE CI	HIMBORAZO	
	TOO MINA . ECOLOGY	EVALUACION D	EL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PA	VIMENTO (PCI) CAI	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA SA	AN LUIS - CARRIL DE ENTRADA			
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA -	ALEX NARANJO			
Fe	cha:	24 de Enero del 20	015			
Αb	scisa inicial:	0+560	Oue e de	el tramo 4:		156,2
Αb	scisa final:	0+582	Area de	ei tramo 4:		150,2
			TIPOS DE FALLAS			
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación	m2	11	Parche		m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pu	ılido	m2
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de fer	rocarril	m2
6	Depresión	m2	15	Surco en Hu	ella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamie	ento	m2
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramient	o de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamien	to	m2
			19	Desmoronar	miento/Intemperismo	m2
			FALLAS EXISTENTES EN EL TRA			
	FALLA	Severidad	Densidad	1%	VD	
	7	Media	4,23		16	
	12		95,77		20	
			Suma Valor de deducido		36	
			Número de deducidos > 5	5 (q):	1	
			Valor de deducción corre	gido (CDV):	20	
				CDV=	20	
				T		
			PCI=100-CDV		80	

Cuadro 106 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+720 – 0+742

	SANGIONAL DES		UN	IVERSIDAD NA	ACIONAL DE	CHIMBORAZO			
	ATAMANA SCHARA	EVALUA	CION DEL ÍNDI	CE DE CONDICIÓN DEI	L PAVIMENTO (PCI)	CARRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA		
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAN	⁄IBA SAN LUIS	- CARRIL DE ENTRADA	\				
Εv	aluado por:	CARLOS MA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enerc	del 2015						
Αb	oscisa inicial:	0+720	Area del tramo 5:						
Αb	oscisa final:	0+742		Are	ea dei tramo 5:		156,2		
Π				TIPOS DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	m2		10	Fisurami	ento Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación	m2	!	11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2	!	12	Agregad	o Pulido	m2		
4	Desniveles Localizados	m2	!	13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2	!	14	Cruce de	ferrocarril	m2		
6	Depresión	m2	!	15	Surco en	Huella(Ahullamiento)	m2		
7	Fisuramiento en borde	m2	!	16	Desplaza	amiento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2	!	17	Fisurami	ento de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2	<u>!</u>	18	Hincham	iento	m2		
				19	Desmore	onamiento/Intemperismo	m2		
			FAL	LAS EXISTENTES EN EL	.TRAMO				
	FALLA	Seve	eridad	Densi	idad %	VD			
	6	В	aja	4,	.61	8			
	7	M	edia	4,	.23	6			
	12			13	3,64	4			
		<u> </u>		Suma Valor de deduc	ido	18			
				Número de deducido		2			
				Valor de deducción c		14			
					CD	V= 10			
_									
l				PCI=100-CDV		90			
						L			

Cuadro 107 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 0+880 – 1+002

	SANCIONAL DES		UNIVERSIDAD	IIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO				
	ATRIAMA COMPA	EVALUACION	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN	DEL PAVIMENTO (PCI)	CARRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA		
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	SAN LUIS - CARRIL DE ENTRA	DA				
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enero del	2015					
ΑŁ	scisa inicial:	0+880	Area del tramo 6:					
ΑŁ	scisa final:	1+002		Area der trainio 6.		156,2		
			TIPOS DE FALI	AS				
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuram	iento Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación	m2	11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregad	o Pulido	m2		
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2	14	Cruce de	eferrocarril	m2		
6	Depresión	m2	15	Surco er	Surco en Huella(Ahullamiento)			
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplaz	amiento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuram	iento de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hincham	niento	m2		
			19	Desmor	onamiento/Intemperismo	m2		
			FALLAS EXISTENTES EN	EL TRAMO				
	FALLA	Severida	d De	nsidad %	VD			
	7	Media		1,51	10			
	12			95,77	20			
			Suma Valor de dec	lucido	30			
			Número de deduc		1			
				n corregido (CDV):	20			
			. a.o. ac acadecto	0 , ,	V= 20			
			PCI=100-CDV		80			

Cuadro 108 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+040 – 1+062

	NACIONALDIA		UNIVERSIDAD NAC	IONAL DE CH	HIMBORAZO				
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE AS						ASFALTICA			
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA S	AN LUIS - CARRIL DE ENTRADA						
Ev	aluado por:	CARLOS MANYA	ARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enero del 2	015						
Abscisa inicial:		1+040	1+040 Area del tramo 7:						
Αb	scisa final:	1+062	Aicau	iei tiailio 7.		156,2			
			TIPOS DE FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento	o Longit. y/o trans.	m2			
2	Exudación	m2	11	Parche		m2			
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pu	lido	m2			
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad			
5	Corrugación	m2	14	Cruce de fer	rocarril	m2			
6	Depresión	m2	15	Surco en Hue	ella(Ahullamiento)	m2			
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamie	nto	m2			
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento	o de Resbalamiento	m2			
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamient	0	m2			
			19	Desmoronan	niento/Intemperismo	m2			
			FALLAS EXISTENTES EN EL TR	AMO					
	FALLA	Severidad	l Densidad	d %	VD				
	7	Media	0,89		8				
			Suma Valor de deducido		8				
			Número de deducidos >	5 (q):	1				
			Valor de deducción corre	egido (CDV):	8				
				CDV=	8				
			PCI=100-CDV		92				

Cuadro 109 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+200 – 1+222

	THE TONAL DE		UNIVERSIDAD NAC	IIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO				
		EVALUACION D	EL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PA	VIMENTO (PCI) CA	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA		
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA SA	AN LUIS - CARRIL DE ENTRADA					
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enero del 20	015					
ΑŁ	scisa inicial:	1+200	Area del tramo 8·					
ΑŁ	scisa final:	1+222	1+222 Area dei tramo 8:					
			TIPOS DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación	m2	11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado P	ulido	m2		
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2	14	Cruce de fei	rrocarril	m2		
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2		
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazami	ento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramient	o de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamien	to	m2		
			19	Desmorona	miento/Intemperismo	m2		
			FALLAS EXISTENTES EN EL TR	AMO	·			
	FALLA	Severidad	Densidad	1%	VD			
	7	Media	4,23		18			
	12		95,77		20			
			Suma Valor de deducido		38			
			Número de deducidos >		1			
			Valor de deducción corre	` "	20			
				CDV=	20			
-								
			PCI=100-CDV		80			

Cuadro 110 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+360 – 1+382

	NACIONAL DE		UNIVERSIDAD NA	CIONAL DE CI	HIMBORAZO				
		EVALUACION	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL P	AVIMENTO (PCI) CAI	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA			
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA S	SAN LUIS - CARRIL DE ENTRADA						
Ev	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enero del :	2015						
Αb	scisa inicial:	1+360	1+360 Area del tramo 9:						
Αb	scisa final:	1+382	Alea	uei traino 5.		156,2			
			TIPOS DE FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2			
2	Exudación	m2	11	Parche		m2			
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pu	ılido	m2			
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad			
5	Corrugación	m2	14	Cruce de fer	rocarril	m2			
6	Depresión	m2	15	Surco en Hu	ella(Ahullamiento)	m2			
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamie	ento	m2			
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramient	o de Resbalamiento	m2			
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamien	to	m2			
			19	Desmoronar	miento/Intemperismo	m2			
			FALLAS EXISTENTES EN EL T	RAMO					
	FALLA	Severida	d Densida	ad %	VD				
	7	Media	0,89	)	8				
			Comp Velocide 1 1 1 1	_					
			Suma Valor de deducid	F	8				
			Número de deducidos	` ''	1				
			Valor de deducción cor	· , ,	8				
				CDV=	8				
			PCI=100-CDV		92				

Cuadro 111 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+520 – 1+542

	NACIONAL DE		UNIVERSIDAD NAC	IONAL DE CI	HIMBORAZO				
	CAMBA COMP	EVALUACION	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PA	AVIMENTO (PCI) CAR	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA			
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA S	SAN LUIS - CARRIL DE ENTRADA						
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enero del :	2015						
Abscisa inicial:		1+520	1+520 Area del tramo 10:						
ΑŁ	oscisa final:	1+542	1+542 Area dei tramo 10:						
			TIPOS DE FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2			
2	Exudación	m2	11	Parche		m2			
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pu	ılido	m2			
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad			
5	Corrugación	m2	14	Cruce de fer	rocarril	m2			
6	Depresión	m2	15	Surco en Hu	ella(Ahullamiento)	m2			
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamie	ento	m2			
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramient	o de Resbalamiento	m2			
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamien	to	m2			
			19	Desmoronar	miento/Intemperismo	m2			
			FALLAS EXISTENTES EN EL TR	AMO					
	FALLA	Severida	d Densidad	d %	VD				
	12		100,00	)	20				
			Suma Valor de deducido	<b> </b>	20				
			Número de deducidos >	· · · ·	1				
			Valor de deducción corre	• ' '	20				
				CDV=	20				
			PCI=100-CDV		80				

Cuadro 112 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+680 – 1+702

STATIONAL PROPERTY.			UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO						
	ROMANIA - ECUTOR	EVALUA	ACION DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PA	AVIMENTO (PCI) CAI	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA		
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA SAN LUIS	S - CARRIL DE ENTRADA					
Evaluado por:		CARLOS N	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Ene	ro del 2015						
Abscisa inicial:		1+680	+680 Area del tramo 11:						
Αb	scisa final:	1+702	+702 Area dei tramo 11:						
				TIPOS DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	r	12	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación	m	12	11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	r	12	12	Agregado Pi	ulido	m2		
4	Desniveles Localizados	m	12	13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m	12	14	Cruce de fei	rocarril	m2		
6	Depresión	m	12	15	Surco en Hu	ella(Ahullamiento)	m2		
7	Fisuramiento en borde	m	12	16	Desplazami	ento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m	12	17	•	o de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m	12	18	Hinchamien	to	m2		
				19	Desmorona	miento/Intemperismo	m2		
			FA	LLAS EXISTENTES EN EL TR	AMO	·			
	FALLA	Se	veridad	Densida	d %	VD			
	12			100,0	0	20			
				,					
		1		Suma Valor de deducido	•	20			
				Número de deducidos >	· "	1			
				Valor de deducción corr	· ' '	20			
					CDV=	20			
				DO: 400 OD:	T				
				PCI=100-CDV		80			

Cuadro 113 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 1+860 – 1+882

	UI		UN	IVERSIDAD NA	CIONAL DE C	HIMBORAZO			
		EVALUA	CION DEL ÍNDI	CE DE CONDICIÓN DEL	PAVIMENTO (PCI) CA	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA		
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAI	MBA SAN LUIS	- CARRIL DE ENTRADA					
Evaluado por:		CARLOS MA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enero	o del 2015						
Αb	scisa inicial:	1+860	+860 Area del tramo 12:						
Αb	scisa final:	1+882	882 Area dei tramo 12:						
				TIPOS DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	m2	2	10	Fisuramien	to Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación	m2	2	11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2	2	12	Agregado P	ulido	m2		
4	Desniveles Localizados	m2	2	13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2	2	14	Cruce de fe	rrocarril	m2		
6	Depresión	m2	2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2		
7	Fisuramiento en borde	m2	2	16	Desplazami	ento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2	2	17	Fisuramien	to de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2	2	18	Hinchamier	nto	m2		
	·			19	Desmorona	miento/Intemperismo	m2		
			FAL	LAS EXISTENTES EN EL 1	TRAMO				
	FALLA	Sev	eridad	Densid	dad %	VD			
	12	М	ledia	100,	.00	20			
				Suma Valor de deducio	do	20			
				Número de deducidos		1			
				Valor de deducción co	` "	20			
				valor de deddecion co	CDV=	20			
					351	20			
				DCI-100 CDV					
				PCI=100-CDV		80			

Cuadro 114 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 2+040 – 2+062

	SHIOTONAL DE		UNIVERSI	DAD NAC	CIONAL DE CI	HIMBORAZO			
EVA			ON DEL ÍNDICE DE CON	NDICIÓN DEL PA	AVIMENTO (PCI) CAR	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA		
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAM	BA SAN LUIS - CARRIL I	DE ENTRADA					
Evaluado por:		CARLOS MAN	ARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enero d	el 2015						
Αb	scisa inicial:	2+040	+040 Area del tramo 13:				156,2		
Αb	scisa final:	2+062	2+062 Area dei tramo 13:						
			TIPO	S DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	m2		10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación	m2		11	Parche		m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2		12	Agregado Pu	ılido	m2		
4	Desniveles Localizados	m2		13	Baches		Unidad		
5	Corrugación	m2		14	Cruce de fer	rocarril	m2		
6	Depresión	m2		15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2		
7	Fisuramiento en borde	m2		16	Desplazamie	ento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2		17	Fisuramient	o de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2		18	Hinchamien	to	m2		
	·			19	Desmoronar	miento/Intemperismo	m2		
			FALLAS EXIST	ENTES EN EL TR	AMO				
	FALLA	Sever	dad	Densida	d %	VD			
	12	Med	ia	100,0	0	20			
_									
_									
_			Suma Val	or de deducido	)	20			
			Número o	de deducidos >	5 (q):	1			
			Valor de d	deducción corr	egido (CDV):	20			
					CDV=	20			
			PCI=10	0-CDV		80			

Cuadro 115 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 2+200 – 2+222

vía:	VÍA RIOBAME CARLOS MAN 24 de Enero d 2+200			IENTO (PCI) CAI	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA			
:	CARLOS MAN 24 de Enero d 2+200	'A - ALEX NARANJO	ΓRADA						
	24 de Enero d 2+200								
	2+200	al 2015	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
		.1 2013							
	2.222		Area del tr	ama 14:		156,2			
1.0	Z+ZZZ	+222 Area dei tramo 14:							
1.00		TIPOS DE F	ALLAS						
odrilo	m2	1	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2			
	m2	1	11	Parche		m2			
nto en bloque	m2	1	12	Agregado Pi	alido	m2			
Localizados	m2	1	L3	Baches		Unidad			
n	m2	1	L <b>4</b>	Cruce de ferrocarril		m2			
	m2	1	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2			
nto en borde	m2	1	16	Desplazamiento		m2			
nto de reflexión	m2	1	17	Fisuramient	o de Resbalamiento	m2			
arril/espaldón	m2	1	18	Hinchamien	to	m2			
		1	19	Desmorona	niento/Intemperismo	m2			
		FALLAS EXISTENTES	EN EL TRAMO	כ					
ALLA	Severi	dad	Densidad %		VD				
12			100,00		20				
·									
		6 7/ 1							
				\ <b>.</b>					
				·					
		vaior de deduc	cion corregid	` '					
				CDV=	20				
a	rril/espaldón	nril/espaldón m2	FALLAS EXISTENTES  LLA Severidad  12  Suma Valor de Número de dec	FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad Densidad %  12 100,00  Suma Valor de deducido Número de deducidos > 5 (q	rril/espaldón m2 18 Hinchamien 19 Desmoronar FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO ALLA Severidad Densidad % 12 100,00	FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  NULA Severidad Densidad % VD  12 100,00 20  Suma Valor de deducido Número de deducido S > 5 (q): 1 Valor de dedución corregido (CDV): 20			

Cuadro 116 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada 2+360 – 2+382

	STRCIONALDE		UNIVERSIDAD NAC	IONAL DE C	HIMBORAZO				
	AND	EVALUACION [	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PA	VIMENTO (PCI) CAF	RRETERA CON SUPERFICIE	ASFALTICA			
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA S	AN LUIS - CARRIL DE ENTRADA						
Εv	aluado por:	CARLOS MANYA -	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fecha:		24 de Enero del 2	24 de Enero del 2015						
Abscisa inicial:		2+360	2+360 Area del tramo 15:						
ΑŁ	oscisa final:	2+382	2+382 Area del tramo 15:						
		-	TIPOS DE FALLAS			•			
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramient	o Longit. y/o trans.	m2			
2	Exudación	m2	11	Parche		m2			
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pu	ılido	m2			
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches		Unidad			
5	Corrugación	m2	14	Cruce de fer	rocarril	m2			
6	Depresión	m2	15	Surco en Hue	ella(Ahullamiento)	m2			
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamie	ento	m2			
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramient	o de Resbalamiento	m2			
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamien	to	m2			
	•		19	Desmoronar	miento/Intemperismo	m2			
			FALLAS EXISTENTES EN EL TRA	AMO	·				
	FALLA	Severidad	Densidad	1%	VD				
	12		100,00		20				
			Suma Valor de deducido	_, <u> </u>	20				
			Número de deducidos > !		1				
			Valor de deducción corre	~ ` <i>'</i>	20				
				CDV=	20				
			PCI=100-CDV	T	80				

# 4.2.3.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA).

Cuadro 117 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- San Luis Carril de Entrada

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI				
1	0+060	0+082	80				
2	0+240	0+262	82				
3	0+400	0+422	25				
4	0+560	0+582	80				
5	0+720	0+742	90				
6	0+880	1+002	80				
7	1+040	1+062	92				
8	1+200	1+222	80				
9	1+360	1+382	92				
10	1+520	1+542	80				
11	1+680	1+702	80				
12	1+860	1+882	80				
13	2+040	2+062	80				
14	2+200	2+222	80				
15	2+360	2+382	80				
	PCI PROMEDIO						

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 4.2.3.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA).

Cuadro 118 Calificación de la Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida

CALI	FICACIÓN DEL PCI
PCI	CALIFICACION
100	EXCELENTE
85	EXCELENTE
85	MUY BUENA
70	IVIOT BUEINA
70	BUENA
55	BUEINA
55	REGULAR
40	REGULAR
40	MALA
25	IVIALA
25	MUY MALA
10	IVIUT IVIALA
10	DETERIORADA
0	DETERIORADA

### 4.2.3.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 119 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS CARRIL: SALIDA



		CARRI							_								_								_						UNAC	28
				мото	/BICICLI	TA						LIV	IANOS							В	USES							PES	SADOS			
	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	M	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL
00H00 A 01H00	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	28	26	25	31	23	188	0	1	0	1	0	1	2	5	1	0	0	0	0	1	0	2
01H00 A 02H00	0	0	0	0	0	0	0	0	16	14	8	13	14	18	15	98	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	3	2	0	8
02H00 A 03H00	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	3	5	9	4	39	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	0	2	5	1	12
03H00 A 04H00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	8	10	7	8	12	7	61	0	0	2	0	0	1	1	4	0	1	0	2	4	6	3	16
04H00 A 05H00	1	0	0	1	2	0	0	4	29	28	31	27	28	30	27	200	1	0	3	1	0	2	2	9	2	4	3	1	0	10	6	26
05H00 A 06H00	1	0	0	0	1	0	0	2	84	82	27	81	13	86	80	453	1	1	3	2	1	3	2	13	15	12	15	11	10	16	12	91
06H00 A 07H00	10	7	9	5	4	3	6	44	102	98	109	99	101	111	103	723	11	8	12	9	10	11	8	69	19	16	19	17	15	18	16	120
07H00 A 08H00	7	9	6	4	5	2	0	33	127	123	132	124	123	133	122	884	10	9	11	10	9	12	10	71	16	16	17	15	15	17	14	110
08H00 A 09H00	5	4	7	5	3	9	4	37	245	243	248	242	238	252	240	1708	8	7	10	7	8	9	8	57	10	12	11	10	11	11	10	75
09H00 A 10H00	6	6	4	5	3	7	8	39	218	214	221	213	216	220	213	1515	7	6	8	7	6	8	7	49	19	18	17	18	19	20	18	129
10H00 A 11H00	3	5	9	7	5	10	6	45	251	248	253	247	250	254	252	1755	7	8	9	7	9	10	7	57	20	20	21	19	20	22	21	143
11H00 A 12H00	0	0	1	0	0	0	2	3	237	238	239	233	232	240	235	1654	6	7	8	6	7	9	6	49	14	13	15	12	13	15	14	96
12H00 A 13H00	0	0	0	0	1	0	0	1	239	234	242	233	236	243	237	1664	9	9	11	12	10	10	11	72	15	15	17	16	15	16	13	107
13H00 A 14H00	0	0	0	0	0	0	0	0	196	192	198	198	193	200	195	1372	9	10	10	9	9	11	8	66	21	20	22	19	19	23	21	145
14H00 A 15H00	0	0	0	0	0	0	0	0	242	243	239	236	238	246	240	1684	6	7	8	6	7	7	6	47	11	10	12	11	10	12	11	77
15H00 A 16H00	0	0	0	0	0	0	0	0	256	253	261	252	254	262	251	1789	7	6	9	5	6	8	7	48	17	18	19	16	16	18	17	121
16H00 A 17H00	1	0	2	0	1	1	0	5	205	206	208	201	199	207	198	1424	19	17	20	18	19	22	17	132	20	19	21	19	18	22	18	137
17H00 A 18H00	4	3	5	1	2	0	0	15	178	177	179	173	172	181	176	1236	13	13	15	13	12	17	12	95	17	16	18	17	16	19	17	120
18H00 A 19H00	7	6	4	9	7	4	8	45	200	201	202	197	198	201	197	1396	15	14	16	13	14	16	15	103	14	13	15	12	13	14	12	93
19H00 A 20H00	2	0	1	1	0	0	2	6	122	123	124	118	119	126	122	854	11	10	12	10	11	13	10	77	16	16	17	15	15	18	14	111
20H00 A 21H00	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	76	78	75	78	74	533	8	7	9	8	7	8	7	54	18	17	19	16	16	17	18	121
21H00 A 22H00	0	0	0	0	0	0	0	0	68	65	71	63	66	70	64	467	9	8	10	9	9	11	8	64	12	11	13	11	10	14	12	83
22H00 A 23H00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	14	11	10	16	8	80	3	4	4	3	2	5	3	24	7	6	8	6	6	9	7	49
23H00 A 00H00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	10	9	8	11	10	64	2	2	4	3	3	3	2	19	6	5	7	5	4	7	5	39
TOTAL DE								<u> </u>																								
					40							3	120							4	co							-	00			
VEHICULOS					40							3.	120								.69								90			
PROMEDIO DIARIO																																

### 4.2.3.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 120 TPDA Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida

TIPO DE VEHÍCULO	TPDA					
TIPO DE VEHICOLO	# %	%				
Livianos	3120	87%				
Buses	169	5%				
Pesados	290	8%				
TOTAL	3579	100%				

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 121 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – San Luis Carril de Salida

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	TRÁFICO PROMEDIO DIARIO						
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES			
2014	3,44%	1,17%	2,90%	3579	3120	169	290			
2015	3,44%	1,17%	2,90%	3696	3227	171	298			
2016	3,10%	1,05%	2,61%	3806	3327	173	306			
2017	3,10%	1,05%	2,61%	3919	3430	175	314			
2018	3,10%	1,05%	2,61%	4035	3536	177	322			
2019	3,10%	1,05%	2,61%	4155	3646	179	330			
2020	3,10%	1,05%	2,61%	4279	3759	181	339			
2021	2,82%	0,96%	2,38%	4395	3865	183	347			
2022	2,82%	0,96%	2,38%	4514	3974	185	355			
2023	2,82%	0,96%	2,38%	4636	4086	187	363			
2024	2,82%	0,96%	2,38%	4762	4201	189	372			


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 122 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida

		a estructura de la red vial del país, se y la clasificación de las carreteras.										
FUNCIÓN	,											
Corredor	RI – RII (2)	>8.000										
Arterial	I	3.000 - 8.000										
Arteriai	II	1.000 – 3.000										
Colectora	III	300 – 1.000										
Colectora	IV	100 – 300										
Vecinal	V	< 100										

### 4.2.3.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 123 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida

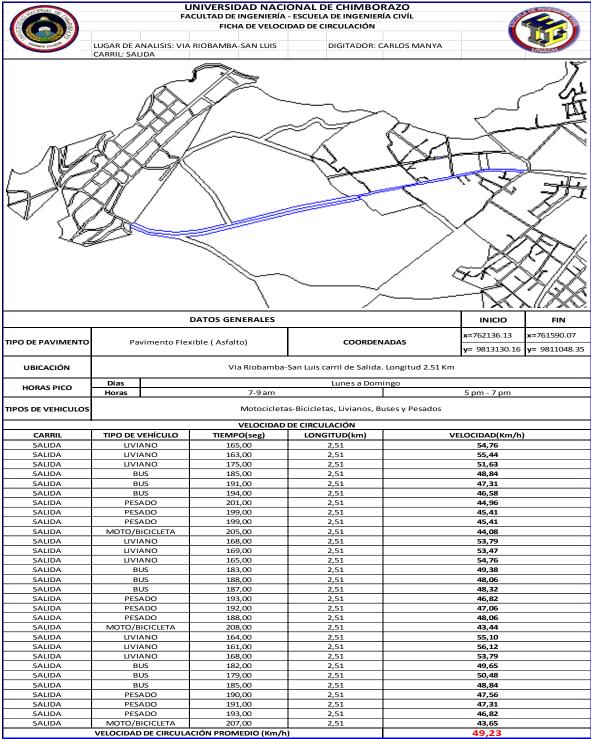

### 4.2.3.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 124 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+060 – 0+082

	SINCIONALINE	L	JNIVI	ERSIE	OAD NACIONAL DE CH	HIMBORAZ	<u>'</u> O
	The same of the sa	EVALU	ACION I	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENT SUPERFICIE ASFALTICA	O (PCI) CARRETE	RA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAM	IBA SAN	LUIS - C	CARRIL DE SALIDA		
Eva	aluado por:	CARLOS MAI	NYA - AI	LEX NAR	ANJO		
Fe	cha:	24 de Enero	del 201	5			
Ab	scisa inicial:	0+060			Americal America di		156.3
Αb	scisa final:	0+082			Area del tramo 1:		156,2
				TIPOS D	E FALLAS		
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2
2	Exudación		m2	11	Parche		m2
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido		m2
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento		m2
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	)	m2
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento		m2
				19	Desmoronamiento/Intemperisr	no	m2
		F.	ALLAS E	XISTENT	TES EN EL TRAMO		
	FALLA	Severio	dad		Densidad %	VD	
	6	Medi	a		7,98	26	
	12				81,82	18	
					Valor de deducido	44	
					ro de deducidos > 5 (q):	1	
				Valor	de deducción corregido (CDV):	26	
					CDV=	26	
				PCI=1	LOO-CDV	74	
ì				F			

**Cuadro 125** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+240 – 0+262

SALCIONAL TRO	UNIV	ERSIDAD	NACIONAL DE CHIM	BORAZO
The second secon	EVALUACION	DEL ÍNDICE D	E CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PO SUPERFICIE ASFALTICA	CI) CARRETERA CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA SAN	N LUIS - CARRI	L DE SALIDA	
Evaluado por:	CARLOS MANYA - A	LEX NARANJO		
Fecha:	24 de Enero del 201	15		
Abscisa inicial:	0+240		Area del tramo 2:	156,2
Abscisa final:	0+262		Area dei tramo 2:	150,2
		TIPOS DE FAL	LAS	
1 Piel de cocodrilo	m2	10 Fist	uramiento Longit. y/o trans.	m2
2 Exudación	m2	11 Par	che	m2
3 Fisuramiento en bloque	m2	12 Agr	egado Pulido	m2
4 Desniveles Localizados	m2	13 Bac	hes	Unidad
5 Corrugación	m2	14 Cru	ce de ferrocarril	m2
6 Depresión	m2	15 Sur	co en Huella(Ahullamiento)	m2
7 Fisuramiento en borde	m2	16 Des	splazamiento	m2
8 Fisuramiento de reflexión	m2	17 Fist	uramiento de Resbalamiento	m2
9 Desnivel carril/espaldón	m2	18 Hin	chamiento	m2
		19 Des	smoronamiento/Intemperismo	m2
	FALLAS	EXISTENTES EI	N EL TRAMO	
FALLA	Severidad		Densidad %	VD
7	Media		4,23	18
		Suma Valor	de deducido	18
		Número de	deducidos > 5 (q):	1
		Valor de de	ducción corregido (CDV):	18
			CDV=	18
		PCI=100-	CDV	82

**Cuadro 126** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+400 – 0+422

	SANCIONAL DIE	UN	IVERSI	DAD NACIONAL DE CHIME	BORAZO	
		EVALUACI	ON DEL ÍNC	DICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI SUPERFICIE ASFALTICA	) CARRETERA CON	
Noi	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	SAN LUIS -	CARRIL DE SALIDA		
Eva	luado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NA	RANJO		
Fec	ha:	24 de Enero del	2015			
Abs	cisa inicial:	0+400		Area del tramo 3:	156.2	
Abs	cisa final:	0+422		Area dei tramo 3:	156,2	
			DE FALLAS			
1	Piel de cocodrilo	m2	2 10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2	
2	Exudación	m	2 11	Parche	m2	
3	Fisuramiento en bloque	m2	2 12	Agregado Pulido	m2	
4	Desniveles Localizados	m2	2 13	Baches	Unidad	
5	Corrugación	m2	2 14	Cruce de ferrocarril	m2	
6	Depresión	m2	2 15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2	
7	Fisuramiento en borde	m	<b>2</b> 16	Desplazamiento	m2	
8	Fisuramiento de reflexión	m	2 17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2	
9	Desnivel carril/espaldón	m	2 18	Hinchamiento	m2	
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2	
		FALL	AS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO		
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD	
	7	Media		0,37	6	
			Suma	Valor de deducido	6	
			Núme	ero de deducidos > 5 (q):		
			Valor	de deducción corregido (CDV):		
				CDV=		
			DCI-	100-CDV	100	
			PCI-	100-CD4	100	

**Cuadro 127** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+560 – 0+582

	S MACIONAL PRO	UN	IVERSI	DAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO						
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	EVALUACIO	ON DEL ÍNI	DICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PC SUPERFICIE ASFALTICA	I) CARRETERA CON						
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA :	SAN LUIS -	CARRIL DE SALIDA							
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NA	RANJO							
Fe	cha:	24 de Enero del	4 de Enero del 2015								
Ab	scisa inicial:	0+560		Area del tramo 4:	150.2						
Αb	scisa final:	0+582		Area dei tramo 4:	156,2						
			TIPOS [	DE FALLAS							
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2						
2	Exudación	m2	11	Parche	m2						
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2						
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad						
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2						
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2						
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2						
8	Fisuramiento de reflexión	m2	. 17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2						
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2						
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2						
		FALL	AS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO							
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD						
	7	Media		4,23	16						
	12			95,77	20						
			Suma	Valor de deducido	36						
			Núme	ero de deducidos > 5 (q):	1						
			Valor	de deducción corregido (CDV):	20						
				CDV=	20						
			PCI=	:100-CDV	80						

**Cuadro 128** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+720 – 0+742

	STATEGONAL PROPERTY.	UN	IIVE	RSIE	OAD NACIONAL DE CHIME	BORAZO
	ARAMA TOMOR	EVALUACI	ION DI	EL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) SUPERFICIE ASFALTICA	CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	SAN L	.UIS - C	CARRIL DE SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	A - ALE	X NAR	ANJO	
Fe	cha:	24 de Enero del	2015			
Αb	scisa inicial:	0+720			Area del tramo 5:	156.2
Αb	scisa final:	0+742			Area dei tramo 5:	156,2
			TI	POS D	E FALLAS	
1	Piel de cocodrilo	m	2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación	m	2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en bloque	m	2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizados	m	2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación	m	2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión	m	2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde	m	2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de reflexión	m	2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón	m	2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
		FALL	AS EX	ISTEN	res en el tramo	
	FALLA	Severidad			Densidad %	VD
_	6	Baja			4,69	8
	7	Media			4,23	6
	12				13,64	4
			!	Suma	Valor de deducido	18
			ı	Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
			,	Valor	de deducción corregido (CDV):	14
					CDV=	10
_						
			Γ	PCI=1	100-CDV	90
			ŀ			

**Cuadro 129** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 0+880 – 1+002

	SALGIONAL DAG	UNI	IVERSI	DAD NACIONAL DE CHIME	BORAZO
		EVALUACIO	ON DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI SUPERFICIE ASFALTICA	) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA S	SAN LUIS - (	CARRIL DE SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NAF	RANJO	
Fe	cha:	24 de Enero del :	2015		
Αb	scisa inicial:	0+880		Area del tramo 6:	156,2
Αb	scisa final:	1+002		Area dei tramo 6.	130,2
			TIPOS D	E FALLAS	
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación	m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
5	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
		FALL	AS EXISTEN	TES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD
	12			100,00	20
_					
_			Suma	Valor de deducido	20
			Núme	ro de deducidos > 5 (q):	1
			Valor	de deducción corregido (CDV):	20
				CDV=	20
_					
			PCI=	100-CDV	80

**Cuadro 130** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+040 – 1+062

	STACIONAL DE	UN	<u>IIV</u> E	RSI	DAD NACIONAL DE CHIME	BORAZO		
	The state of the s	EVALUAC	ION D	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) SUPERFICIE ASFALTICA	CARRETERA CON		
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	SAN	LUIS - C	CARRIL DE SALIDA			
Eva	luado por:	CARLOS MANY	A - AL	EX NAR	ANJO			
Fed	cha:	24 de Enero de	l 2015	;				
Ab	scisa inicial:	1+040			Area del tramo 7:	156,2		
Ab	scisa final:	1+062			Area dei tramo 7:	150,2		
			Т	IPOS D	E FALLAS			
1	Piel de cocodrilo	m	12	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación	m	12	11	Parche	m2		
3	Fisuramiento en bloque	m	12	12	Agregado Pulido	m2		
4	Desniveles Localizados	m	12	13	Baches	Unidad		
5	Corrugación	m	12	14	Cruce de ferrocarril	m2		
6	Depresión	m	12	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2		
7	Fisuramiento en borde	m	12	16	Desplazamiento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m	12	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m	12	18	Hinchamiento	m2		
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2		
		FAL	LAS E	KISTEN	TES EN EL TRAMO			
	FALLA	Severidad	I		Densidad %	VD		
	13	Ваја			25,72	100		
_				Suma	Valor de deducido	100		
				Núme	ro de deducidos > 5 (q):	1		
				Valor	de deducción corregido (CDV):	100		
					CDV=	100		
				PCI=1	L00-CDV	0		

Cuadro 131 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+200 – 1+222

	STACIONAL DE	UN	IVERSII	ERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO					
	The second secon	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA							
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA SAN LUIS - CARRIL DE SALIDA							
Evaluado por: Fecha: Abscisa inicial: Abscisa final:		CARLOS MANYA - ALEX NARANJO 24 de Enero del 2015							
		1+222		Area del tramo 8:	150,2				
					TIPOS D	DE FALLAS			
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación	m2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2				
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
	FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO								
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD				
	7	Media		4,23	18				
	12			95,77	20				
			Suma	Valor de deducido	38				
				ero de deducidos > 5 (q):	1 20				
				de deducción corregido (CDV):					
			. •	CDV=	20				
					-				
			PCI=	100-CDV	80				

Cuadro 132 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+360 – 1+382

The second secon	EVALUACIO	N DEL ÍND						
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA							
nbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA SAN LUIS - CARRIL DE SALIDA CARLOS MANYA - ALEX NARANJO 24 de Enero del 2015							
uado por:								
na:								
cisa inicial:	1+360	1+360 Area del tramo 9:						
cisa final:	1+382		Area dei tramo 9:	156,2				
		TIPOS D	DE FALLAS					
Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
Exudación	m2	11	Parche	m2				
Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2				
Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad				
Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2				
Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2				
		19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO								
FALLA	Severidad		Densidad %	VD				
7	Media		4,23	18				
10	Media		4,23	20				
13	Ваја		0,64	50				
		Suma	Valor de deducido	88				
		Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2				
		Valor	de deducción corregido (CDV):	70				
			CDV=	52				
				_				
		PCI=	100-CDV	48				
	Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA 7 10	Piel de cocodrilo m2 Exudación m2 Fisuramiento en bloque m2 Desniveles Localizados m2 Corrugación m2 Depresión m2 Fisuramiento en borde m2 Fisuramiento de reflexión m2 Desnivel carril/espaldón m2  FALLA FALLA Severidad 7 Media 10 Media	Piel de cocodrilo Exudación Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón M2 17 Desnivel carril/espaldón M2 18 FALLAS EXISTEN FALLA Severidad 7 Media 10 Media 13 Baja  Suma Núme Valor	TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo  Piel de cocodrilo  Exudación  Pisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Pisuramiento en borde  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  TALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad  Denida 4,23  13 Baja  Suma Valor de deducido  Número de deducido (CDV):  TIPOS DE FALLAS  TIPOS DE FALLAS  Fisuramiento Longit. y/o trans.  Fisuramiento Longit. y/o trans.  Fisuramiento Longit. y/o trans.  Exudación  m2 11 Parche  Fisuramiento Punich  Toruce de ferrocarril  Despresamiento  Toruce de ferrocarril  Desplazamiento  Toruce de ferrocarril  Desplazamiento  Tipos DE FALLAS  Baches  Toruce de ferrocarril  Desplazamiento  Tipos DE FALLAS  Toruce de ferrocarril  Desplazamiento  Tipos Desplazamiento  Tipos Desplazamiento  Tipos Desplazamiento  Toruce de ferrocarril  Desplazamiento  Tipos Desplazamiento				

**Cuadro 133** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+520 – 1+542

	STATIONAL DIRECT	UNIV			ERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			
	TO AMERICAN POPULATION OF THE PROPERTY OF THE	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA VÍA RIOBAMBA SAN LUIS - CARRIL DE SALIDA						
No	mbre de la vía:							
Evaluado por:		CARLOS MANYA - ALEX NARANJO						
Fe	cha:	24 de Enero del 2015						
Abscisa inicial:		1+520	1+520 Area del tramo 10:					
Abscisa final:		1+542		Area dei tramo 10:		156,2		
				TIPOS D	E FALLAS			
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación		m2	11	Parche	m2		
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2		
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad		
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2		
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2		
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2		
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2		
	FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO							
	FALLA	Severidad		Densidad %		VD		
	7	Medi	ia		0,33	6		
	12				95,77	20		
_				Suma	Valor de deducido	26		
			Número de deducidos > 5 (q):		1			
				Valor	de deducción corregido (CDV):	20		
					CDV=	20		
_								
				PCI=:	L00-CDV	80		

**Cuadro 134** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+680 – 1+702

e de la vía: lo por: inicial: final:	VÍA RIOBAMBA	SAN LUIS - A - ALEX NA	DICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI SUPERFICIE ASFALTICA CARRIL DE SALIDA RANJO	) CARRETERA CON							
o por: inicial:	CARLOS MANYA 24 de Enero de	A - ALEX NA									
inicial:	24 de Enero de		RANJO								
		2015		CARLOS MANYA - ALEX NARANJO							
	1+680										
final:			Area del tramo 11:	156,2							
	1+702		Area dei tramo 11.	150,2							
		TIPOS	DE FALLAS								
l de cocodrilo	m	2 10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2							
ıdación	m	2 11	Parche	m2							
uramiento en bloque	m	2 <b>12</b>	Agregado Pulido	m2							
sniveles Localizados	m	2 13	Baches	Unidad							
rugación	m	2 14	Cruce de ferrocarril	m2							
oresión	m	2 15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2							
uramiento en borde	m	2 16	Desplazamiento	m2							
uramiento de reflexión	m	2 17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2							
snivel carril/espaldón	m	2 18	Hinchamiento	m2							
		19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2							
	FALI	AS EXISTE	NTES EN EL TRAMO								
FALLA	Severidad		Densidad %	VD							
12			100,00	20							
		Suma	a Valor de deducido	20							
		Núm	ero de deducidos > 5 (g):	1							
		Valo	r de deducción corregido (CDV):	20							
			CDV=	20							
				80							
				Número de deducidos > 5 (q):  Valor de deducción corregido (CDV):  CDV=							

Cuadro 135 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 1+860–1+882

	STREIONALDRA	UN	IIVE	RSIE	DAD NACIONAL DE CHIME	BORAZO				
EVALUACION					I DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA					
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	/ÍA RIOBAMBA SAN LUIS - CARRIL DE SALIDA							
Eva	aluado por:	CARLOS MANY	A - AL	EX NAR	ANJO					
Fe	cha:	24 de Enero de	l 2015	;						
Ab	scisa inicial:	1+860			Area del tramo 12:	156.2				
Αb	scisa final:	1+882			Area dei tramo 12:	156,2				
			Т	IPOS D	E FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	m	2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación	m	2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque	m	2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados	m	2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación	m	2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión	m	2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m	2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión	m	2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m	2	18	Hinchamiento	m2				
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
		FAL	LAS EX	KISTEN	TES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severidad	l		Densidad %	VD				
	12	Media			100,00	20				
_		1		Suma \	Valor de deducido	20				
				Núme	ro de deducidos > 5 (q):	1				
				Valor	de deducción corregido (CDV):	20				
					CDV=	20				
				PCI=1	L00-CDV	80				

Cuadro 136 Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 2+040 – 2+062

	STACIONALDIPA	UN	IVERS	ERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO					
	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O	EVALUACI	ON DEL Í	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA					
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	SAN LUIS	- CARRIL DE SALIDA					
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX N	IARANJO					
Fe	cha:	24 de Enero del	2015						
Αb	scisa inicial:	2+040		Area del tramo 13:	156,2				
Αb	scisa final:	2+062		Alea dei tranio 15.	130,2				
			TIPO	S DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	mî	2 1	0 Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación	m	2 1	1 Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque	m	2 1	2 Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados	m	2 1	.3 Baches	Unidad				
5	Corrugación	m	2 1	4 Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión	m	2 1	5 Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m2	2 1	.6 Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión	m	2 1	7 Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	2 1	.8 Hinchamiento	m2				
			1	.9 Desmoronamiento/Intemperisn	no m2				
			AS EXIST	ENTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD				
	12	Media		100,00	20				
			Sur	na Valor de deducido	20				
			Núi	mero de deducidos > 5 (q):	1				
			Val	or de deducción corregido (CDV):	20				
				CDV=	20				
			PC	I=100-CDV	80				
			120	I-100-CD4	00				

**Cuadro 137** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 2+200 – 2+222

	SARCIONAL DE	UN	<b>IVERSI</b> I	DAD NACIONAL DE CHIME	BORAZO
	TO THE PARTY OF TH	EVALUACIO	ON DEL ÍNE	DICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) SUPERFICIE ASFALTICA	CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	CARRIL DE SALIDA			
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NA	RANJO	
Fed	cha:	24 de Enero del	2015		
Ab	scisa inicial:	2+200		Area del tramo 14:	156.2
Ab	scisa final:	2+222		Area dei tramo 14:	156,2
			TIPOS E	DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación	m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
		FALL	AS EXISTEN	TES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD
	12	Media		99,23	20
	13	Baja		0,77	52
	<del>-</del>	.,		"	-
_					
			Suma	Valor de deducido	72
				ero de deducidos > 5 (g):	1
				de deducción corregido (CDV):	52
			VaiOi	CDV=	52
				CDV	32
			PCI=	100-CDV	48

**Cuadro 138** Determinación del PCI, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida 2+360 – 2+382

	SANCIONAL DRO	UN	IVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO							
	The second secon	EVALUACIO	ON DEL ÍND	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA						
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	VÍA RIOBAMBA SAN LUIS - CARRIL DE SALIDA							
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO							
Fee	cha:	24 de Enero del	2015							
Αb	scisa inicial:	2+360		Area del tramo 15:	156.2					
Αb	scisa final:	2+382		Area dei tramo 15:	156,2					
			TIPOS D	DE FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación	m2	. 11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque	m2	. 12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2					
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2					
		FALL	AS EXISTEN	TES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
	1	Media		4,23	22					
	13	Baja		0,77	52					
_			Suma	Valor de deducido	74					
				ero de deducidos > 5 (g):	1					
				de deducción corregido (CDV):	52					
				CDV=	52					
			PCI=	100-CDV	48					

# 4.2.3.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA).

Cuadro 139 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI
1	0+060	0+082	74
2	0+240	0+262	82
3	0+400	0+422	100
4	0+560	0+582	80
5	0+720	0+742	90
6	0+880	1+002	80
7	1+040	1+040	0
8	1+200	1+222	80
9	1+360	1+382	48
10	1+520	1+542	80
11	1+680	1+702	80
12	1+860	1+882	80
13	2+040	2+062	80
14	2+200	2+222	48
15	2+360	2+382	48
	PCI PROMEDIO		70,00

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo


# 4.2.3.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 140 Calificación de la Vía Riobamba- San Luis Carril de Salida

CALIFICACIÓN DEL PCI						
PCI	CALIFICACION					
100	EXCELENTE					
85	EXCELENTE					
85	MUY BUENA					
70	WIOT BULINA					
70	BUENA					
55	BULINA					
55	REGULAR					
40	REGULAR					
40	MALA					
25	IVIALA					
25	MUY MALA					
10	IVIOT IVIALA					
10	DETERIORADA					
0	DETERIORADA					


## 4.2.3.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA

Cuadro 141 Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba- San Luis

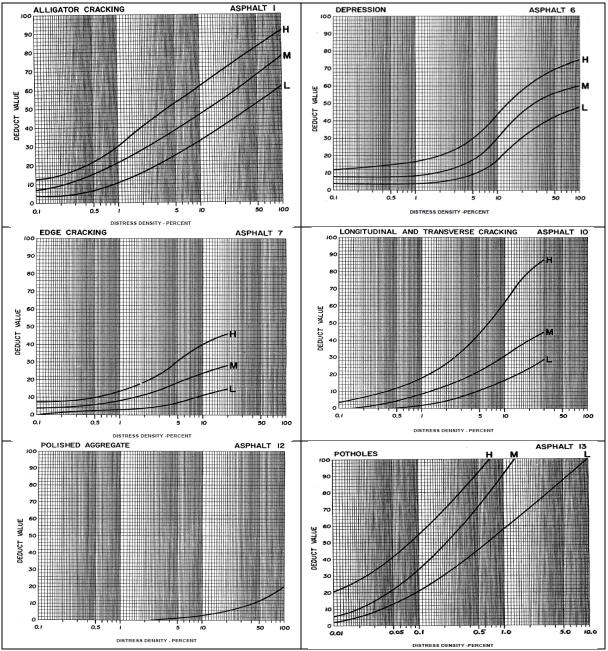


### 4.2.3.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA.

Cuadro 142 Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba- San Luis

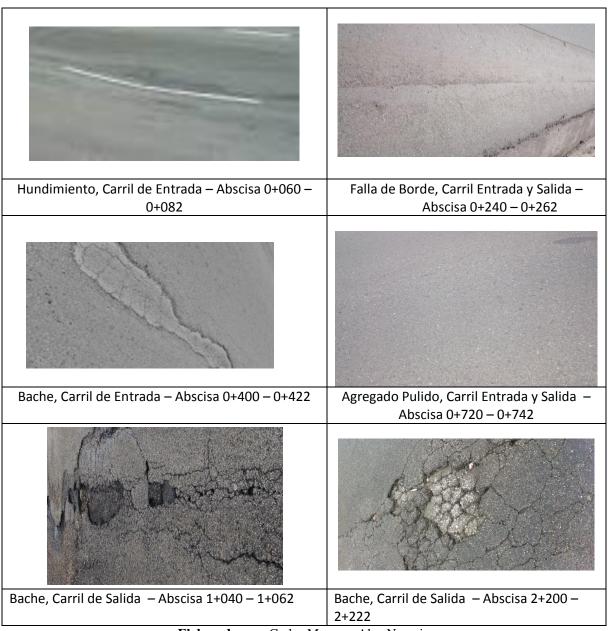

#### 4.2.3.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA SAN LUIS – RIOBAMBA


Gráfico 18 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- San Luis

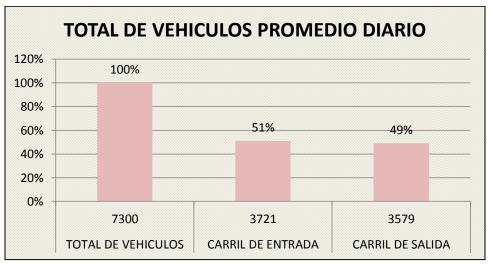

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – San Luis se determina un Trafico Promedio Diario Anual de 7300 vehículos, de lo cual podemos notar que existe una mayor circulación de vehículos en el carril de entrada a la ciudad de Riobamba con un 51%.

Gráfico 19 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba- San Luis

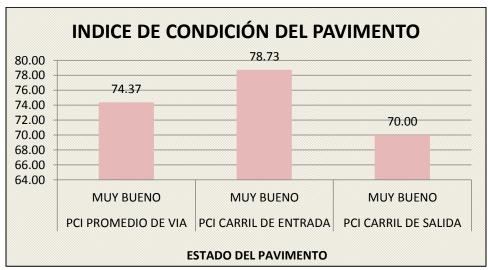

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – San Luis se determina un Índice de Condición del Pavimento de 74.37 que de acuerdo a los parámetros de calificación nos encontramos con una vía en estado "MUY

BUENO", por lo que no es necesaria aun su reparación total sino por el contrario es apta para aplicar un mantenimiento periódico y rutinario.

**VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN** 49.23 50.00 49.00 48.00 46.67 47.00 46.00 44.11 45.00 44.00 43.00 ■ VELOCIDAD 42.00 41.00 VELOCIDAD **VELOCIDAD DE VELOCIDAD DE** PROMEDIO DE **CIRCULACION CIRCULACION** CIRCULACIÓN CARRIL DE **CARRIL DE SALIDA ENTRADA** 

Gráfico 20 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-San Luis

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – San Luis se determina una Velocidad de Circulación promedio de 46.67 Km/h.

**EVALUACIÓN DEL ACCESO RIOBAMBA - SAN LUIS** L = 2.51 KM90 82 80 80 80 80 80 80 80 80 NDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 70 64 62.5 70 60 50 40 30 20 10 0 0+082 | 0+262 | 0+422 | 0+582 | 0+742 | 1+002 | 1+062 | 1+222 | 1+382 | 1+542 | 1+702 1+882 2+062 2+222 2+382 0+060 0+240 0+400 0+560 0+720 0+880 1+040 1+200 1+360 1+520 1+680 1+860 2+040 2+200 2+360 TRAMOS DE MUESTRA EVALUADOS

Gráfico 21 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba – San Luis

De acuerdo a la evaluación desarrollada en la vía Riobamba – San Luis podemos observar en el gráfico 21 que el tramo con mayor nivel de deterioro es el que se encuentra entre la abscisa 1+040 – 1+062 con un PCI de 46 en el cual encontramos las siguientes fallas:

Fisuramiento de Borde con una severidad media y una densidad de 0.89%

Baches con una severidad baja y una densidad de 25.72%

Para extender la vida útil de la vía es recomendable realizar un mantenimiento periódico para que las fallas localizadas en éste y los demás tramos no aumenten progresivamente su nivel de severidad y a la postre estas fallas funcionales se conviertan en fallas estructurales lo que ocasionaría un costo muy considerable en relación a un mantenimiento rutinario.

#### 4.2.4. VÍA RIOBAMBA – CHAMBO (LONGITUD ANALIZADA = 2 790 m)

#### 4.2.4.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – CHAMBO

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL
FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2014
CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS
00H00 A 01H00	TOTA/HORA	### ### ### ### ### ### #### #### ######	TOTA/HORA	TOTAL HORA
01H00 A 02H00	O TOTAL/HORA	TATULE TO THE TABLE TO THE TABL	AND TOTAL HOME	101A/HOP
02H00 A 03H00	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA	AND TOTAL TO	TOTAL HORAL AND TOTAL HORAL AN
03H00 A 04H00	TOTAL AND TARGET TO THE PROPERTY OF THE PROPER	101A/H0RA	WHOM AND THE PROPERTY OF THE P	TANAMA TA
04H00 A 05H00	O TOTA/HORA	WOH/PULL 29	TOTAL/HOR	13
05H00 A 06H00	0 TOTAL HOME	Value   Valu	2 2 2 2 3 3	Manual

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO



LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2014



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS	
06H00 A 07H00	TOTAL/HORA	102	A DAY HOW	TOTAL HORA	
07H00 A 08H00	TOTAL HORA	MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA	
08H00 A 09H00	TOTAL/HORA	MANUAL MA	WO W	TO T	

# PORTONAL CALCULATION OF THE PROPERTY OF THE PR

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
09H00 A 10H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
				218		8		19
10H00 A 11H00				TOTAL/HORA		<b>S</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
				231		0		20
11H00 A 12H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		ŀ		237		7	<i>ŽIŽIŽŽ</i> ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ	14

# AND WASE SCHOOLS

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
12H00 A 13H00		IOI AL/ IIONA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		5		239		10		15
13H00 A 14H00		10.1AL/110.NA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		101AL/HORA
14H00 A 15H00		מאסם אלים ביי		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
		5		242		7		11

# TALCUCNAL OF THE PROPERTY OF T

CARRIL: ENTRADA

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014

DIGITADOR: CARLOS MANYA



			1	T	
HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS	
15H00 A 16H00	TOTAL/HORA	TOTAL/HORA			
	5	250	5 /////////////////////////////////////	17	
16H00 A 17H00	AND TO THE PROPERTY OF THE PRO	MANUAL MA			
17H00 A 18H00	POLYTHON PROPERTY OF THE PROPE	173		TOTAL/HORA	

# AGRANGE SCHARA

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
18H00 A 19H00	TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
	10		200		16		14
19H00 A 20H00	107A/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
20H00 A 21H00	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		TOTAL/HORA		<b>G</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA

# ANNOHOL SCORES

#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014

CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: CARLOS MANYA



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
21H00 A 22H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
	VVVVVVVV	1		68		10		12
22H00 A 23H00		O TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		<b>6</b> TOTAL/HORA
23H00 A 00H00		O TOTAL/HORA		<b>6</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA

Cuadro 143 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Chambo

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Los conteos vehiculares se los realizó las 24 horas del día en los siete días de la semana, dividiendo a los vehículos en: motos/bicicletas; livianos; buses y pesados, además el conteo se lo realizó por carril de circulación siendo este caso el carril de entrada de la vía Riobamba – Chambo.

#### 4.2.4.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 144 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada

## TOWN A THE SECOND SECON

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO

		CARRII	.: ENTR	ADA																											UNAC	H
				мото	/BICICLI	ETA						LIV	IANOS							В	USES							PES	ADOS			
	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	M	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL
00H00 A 01H00	0	0	0	0	0	0	0	0	28	27	28	26	25	31	23	188	4	3	5	3	4	5	4	28	8	7	9	7	8	9	6	54
01H00 A 02H00	0	0	1	0	0	0	0	1	16	14	8	13	14	18	15	98	5	4	6	5	4	7	5	36	9	8	10	9	8	11	9	64
02H00 A 03H00	0	0	0	0	0	1	0	1	5	6	7	3	5	9	4	39	2	1	3	1	2	3	2	14	5	5	6	4	5	7	6	38
03H00 A 04H00	1	0	2	0	0	3	0	6	9	8	10	7	8	12	7	61	2	2	4	1	1	3	3	16	7	6	7	8	6	8	5	47
04H00 A 05H00	0	0	0	1	0	0	0	1	29	28	31	27	28	30	27	200	3	2	5	3	2	4	4	23	13	12	14	12	13	14	14	92
05H00 A 06H00	0	0	0	0	0	0	0	0	84	82	27	81	13	86	80	453	3	3	5	4	3	5	4	27	15	14	17	13	12	18	14	103
06H00 A 07H00	2	3	1	3	2	3	4	18	102	98	109	99	101	111	103	723	12	9	13	10	11	12	9	76	19	18	21	19	17	20	18	132
07H00 A 08H00	3	4	7	5	8	4	6	37	127	123	132	124	123	133	122	884	11	10	12	11	10	13	11	78	16	16	17	15	15	17	14	110
08H00 A 09H00	8	6	10	7	5	11	5	52	245	243	248	242	238	252	240	1708	9	8	11	8	9	10	9	64	10	12	11	10	11	11	10	75
09H00 A 10H00	1	2	3	1	3	3	3	16	218	214	221	213	216	220	213	1515	8	7	9	8	7	9	8	56	19	18	17	18	19	20	18	129
10H00 A 11H00	9	8	11	7	8	13	9	65	251	248	253	247	250	254	252	1755	8	9	10	8	10	11	8	64	20	20	21	19	20	22	21	143
11H00 A 12H00	4	5	6	6	4	7	5	37	237	238	239	233	232	240	235	1654	7	8	9	7	8	10	7	56	14	13	15	12	13	15	14	96
12H00 A 13H00	6	6	8	5	5	9	6	45	239	234	242	233	236	243	237	1664	10	10	12	13	11	11	12	79	15	15	17	16	15	16	13	107
13H00 A 14H00	11	9	13	8	10	15	9	75	196	192	198	198	193	200	195	1372	10	11	11	10	10	12	9	73	21	20	22	19	19	23	21	145
14H00 A 15H00	5	4	6	5	5	7	4	36	242	243	239	236	238	246	240	1684	7	8	9	7	8	8	7	54	11	10	12	11	10	12	11	77
15H00 A 16H00	5	4	4	6	4	5	5	33	256	253	261	252	254	262	251	1789	8	7	10	6	7	9	8	55	17	18	19	16	16	18	17	121
16H00 A 17H00	3	2	5	2	3	5	3	23	205	206	208	201	199	207	198	1424	20	18	21	19	20	23	18	139	20	19	21	19	18	22	18	137
17H00 A 18H00	9	10	11	9	8	10	8	65	178	177	179	173	172	181	176	1236	14	14	16	14	13	18	13	102	17	16	18	17	16	19	17	120
18H00 A 19H00	10	11	8	8	10	9	11	67	200	201	202	197	198	201	197	1396	16	15	17	14	15	17	16	110	14	13	15	12	13	14	12	93
19H00 A 20H00	3	4	5	5	4	4	4	29	122	123	124	118	119	126	122	854	12	11	13	11	12	14	11	84	16	16	17	15	15	18	14	111
20H00 A 21H00	2	1	3	2	3	3	3	17	76	76	76	78	75	78	74	533	9	8	10	9	8	9	8	61	18	17	19	16	16	17	18	121
21H00 A 22H00	1	0	1	0	0	0	0	2	68	65	71	63	66	70	64	467	10	9	11	10	10	12	9	71	12	11	13	11	10	14	12	83
22H00 A 23H00	0	0	0	0	0	0	0	0	12	9	14	11	10	16	8	80	5	6	6	5	4	7	5	38	9	8	10	8	8	11	9	63
23H00 A 00H00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	10	9	8	11	10	64	4	4	6	5	5	5	4	33	8	7	9	7	6	9	7	53
TOTAL DE VEHICULOS PROMEDIO DIARIO					89							33	120							2	05							3	31			

## 4.2.4.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA CHAMBO – RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 145 TPDA Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada

TIPO DE VEHÍCULO	TI	PDA
TIPO DE VEHICOLO	#	%
Livianos	3120	85%
Buses	205	6%
Pesados	331	9%
TOTAL	3656	100%

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 146 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Chambo Carril de Entrada

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	T	RÁFICO PROI	MEDIO DIARIO	כ
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES
2014	3,44%	1,17%	2,90%	3656	3120	205	331
2015	3,44%	1,17%	2,90%	3775	3227	207	341
2016	3,10%	1,05%	2,61%	3886	3327	209	350
2017	3,10%	1,05%	2,61%	4000	3430	211	359
2018	3,10%	1,05%	2,61%	4117	3536	213	368
2019	3,10%	1,05%	2,61%	4239	3646	215	378
2020	3,10%	1,05%	2,61%	4364	3759	217	388
2021	2,82%	0,96%	2,38%	4481	3865	219	397
2022	2,82%	0,96%	2,38%	4601	3974	221	406
2023	2,82%	0,96%	2,38%	4725	4086	223	416
2024	2,82%	0,96%	2,38%	4852	4201	225	426


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 147 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada

Según el MTOP para el	criterio de las bases de l	a estructura de la red vial del país, se
presenta la relación e	entre la función jerárquica	y la clasificación de las carreteras.
FUNCIÓN	CLASE DE CARRETERA	TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)
Corredor	RI – RII (2)	>8.000
Arterial	I	3.000 - 8.000
Arteriai	II	1.000 – 3.000
Colectora	III	300 – 1.000
Colectora	IV	100 – 300
Vecinal	V	< 100

### 4.2.4.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 148 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada

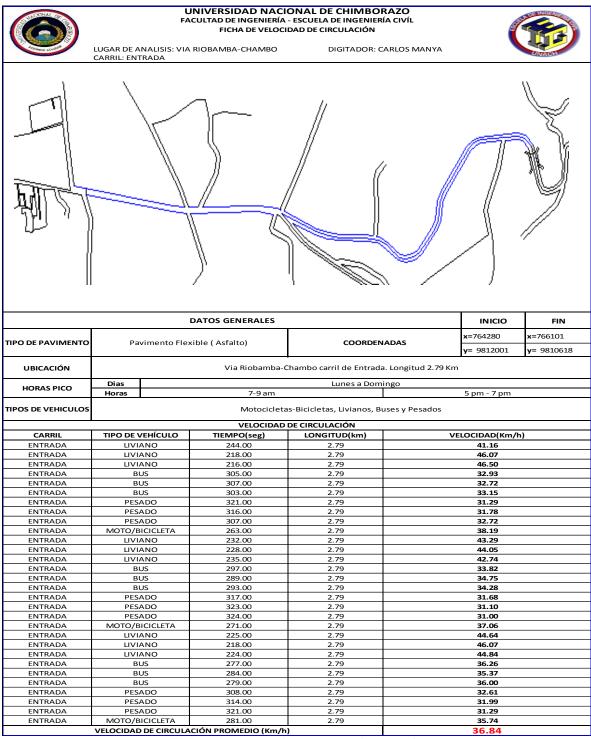

### 4.2.4.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (AMBOS SENTIDOS)

Cuadro 149 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba- Chambo



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL DETERMINACION DE LA MUESTRA PARA INSPECIÓN VISUAL



LUGAR DE ANALISIS: VIA RIOBAMBA-CHAMBO

DIGITADOR: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO

1.- AREA RECOMENDADA POR EL MÉTODO PAVER (220 a 360m2)

A= 300m2

2.- ANCHO DE CALZADA

#### Ancho de Calzada = 11,00m

3.- LONGUITUD DE LA MUESTRA

Área Recomendada = Longitud de la muestra \*Ancho de Calzada

$$Longitud\ de\ la\ muestra = \frac{\acute{A}rea\ Recomendada}{Ancho\ de\ Calzada}$$

$$Longitud\ de\ la\ muestra = \frac{300m2}{11,00m} = 27,27m$$

#### **ADOPTAMOS 30m**

4.- NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS EN LA SECCIÓN (N)

$$N = \frac{Longitud\ total\ de\ la\ v\'ia}{Longitud\ de\ la\ muestra}$$

$$N = \frac{2790 \text{ m}}{27.27m} \approx 102 \text{Unidades de muestra}$$

5.-OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTRA A SER INSPECCIONADAS

$$n = \frac{N * \sigma^{2}}{\frac{e^{2}}{4} * (N - 1) + \sigma^{2}}$$

N = 102 Unidades de Muestra

e = (2-5%) Error. Se toma el 5% debido a que es la primera evaluación que realizamos.

 $\sigma=10^2$  Desviación Estándar del PCI

$$n = \frac{102 * 10^2}{\frac{5^2}{4} * (102 - 1) + 10^2} \approx$$
**13 Unidades de muestra**

6.- INTERVALO DE MUESTRA (i)

$$i = \frac{N}{n} = \frac{102}{13} \approx 7$$

6.- SEPARACION DE TRAMO

 $S = i x \ Longitud \ de \ muestra = 196m$ 

#### **ADOPTAMOS 200m**

#### 8.- MUESTRAS A INSPECCIONAR

MUESTRA	ABS	ABSCISA		ABS	CISA	MUESTRA	ABSCISA		
IVIUESTRA	INICIO	FIN	MUESTRA	INICIO	FIN	IVIUESTRA	INICIO	FIN	
4	0+100	0+130	39	1+100	1+130	74	2+100	2+130	
11	0+300	0+330	46	1+300	1+330	81	2+300	2+330	
18	0+500	0+530	53	1+500	1+530	88	2+500	2+530	
25	0+700	0+730	60	1+700	1+730				
32	0+900	0+930	67	1+900	1+930				

#### 4.2.4.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 150 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 0+100 – 0+130

NOIONALDA	ι	JNIVERSIDAD N	IACIONAL DE CHI	<b>MBORAZ</b>	0
	EVALUACIO	N DEL ÍNDICE DE CONDICI	IÓN DEL PAVIMENTO (PCI) ASFALTICA	CARRETERA CO	N SUPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA CH	IAMBO - CARRIL ENTRADA	A		
Evaluado por:	CARLOS MANYA	ALEX NARANJO			
Fecha:	24 de Enero del 20	)15			
Abscisa inicial:	0+100		1.11		465
Abscisa final:	0+130	Are	a del tramo 1:		165
		TIPOS DE FA	LLAS		
1 Piel de coco	drilo m2	10	Fisuramiento Longi	t. y/o trans.	m2
2 Exudación	m2	11	Parche		m2
3 Fisuramient	o en bloque m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniveles L	.ocalizados m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarri		m2
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ah	ullamiento)	m2
7 Fisuramient	o en borde m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramient	o de reflexiór m2	17	Fisuramiento de Re	esbalamiento	m2
9 Desnivel car	ril/espaldón m2	18	Hinchamiento		m2
		19	Desmoronamiento	/Intemperisn	m2
		FALLAS EXISTENTES E	EN EL TRAMO		
FALLA	Severida	d	Densidad %		VD
1	Media		2.10		22
7	Media		5.45		19
13	Ваја		4.79		85
10	Media		5.93		23
		Suma Valor de	e deducido		149
		Número de de	educidos > 5 (q):		4
		Valor de dedu	ıcción corregido (CDV):		149
			CDV=		79
		PCI=100-CI	DV		21

Cuadro 151 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 0+300 – 0+330

ELITODNA DIRECTOR		UNIVE	RSIDAD NA	CIONAL DE CHIN	<b>MBORAZ</b>	0
	EVALUA	ACION DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN	N DEL PAVIMENTO (PCI) CA ASFALTICA	ARRETERA COI	N SUPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMI	BA CHAMBO - (	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MAN	IYA - ALEX NAR	ANJO			
Fecha:	24 de Enero d	lel 2015				
Abscisa inicial:	0+300		Aroad	el tramo 2:		165
Abscisa final:	0+330		Aleau	lei trailio 2.		103
			TIPOS DE FALLA	<b>NS</b>		
1 Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento Longit.	y/o trans.	m2
2 Exudación		m2	11	Parche		m2
3 Fisuramien	to en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniveles	Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación	1	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6 Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahu	llamiento)	m2
7 Fisuramien	to en borde	m2	16	Desplazamiento	•	m2
8 Fisuramien	to de reflexiór	m2	17	Fisuramiento de Res	balamiento	m2
9 Desnivel ca	rril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamiento/I	ntemperisn	m2
		FALL	AS EXISTENTES EN	EL TRAMO		
FALLA	Sev	eridad	De	ensidad %		VD
1	Δ	lta		54.36		84
10	M	edia		5.45		23
42				12.00		
12			6 )/	13.09		407
			Suma Valor de de	_		107
			Número de dedu			2
			vaior de deducci	ón corregido (CDV):		107
				CDV=		69
			PCI=100-CDV	,		31

Cuadro 152 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 0+500 – 0+530

	OMOTONAL DISC		UNIVE	RSIDAD NA	CIONAL DE CHI	MBORAZO	)
KANTERSITY	COMMA - COMMA	EVALUACI	ION DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN	I DEL PAVIMENTO (PCI) C ASFALTICA	ARRETERA CON	SUPERFICIE
Nombre	de la vía:	VÍA RIOBAMBA	CHAMBO - 0	CARRIL ENTRADA			
Evaluad	o por:	CARLOS MANYA	A - ALEX NAF	RANJO			
Fecha:		24 de Enero del	2015				
Abscisa	inicial:	0+500		A wood	el tramo 3:		165
Abscisa	final:	0+530		Area u	ei tramo 3:		165
				TIPOS DE FALLA	s		
1	Piel de coc	<b>odrilo</b> m2	2	10	Fisuramiento Longi	t. y/o trans.	m2
2	Exudación	m2	2	11	Parche		m2
3	Fisuramien	to en bloque mã	2	12	Agregado Pulido		m2
4	Desniveles	Localizados mã	2	13	Baches		Unidad
5	Corrugació	n mi	2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6	Depresión	m2	2	15	Surco en Huella(Ahi	ullamiento)	m2
7	Fisuramien	to en borde m	2	16	Desplazamiento		m2
8	Fisuramien	to de reflexiór m	2	17	Fisuramiento de Re	sbalamiento	m2
9	Desnivel ca	rril/espaldón m	2	18	Hinchamiento		m2
				19	Desmoronamiento/	'Intemperisn	m2
			FALL	AS EXISTENTES EN	EL TRAMO		
	FALLA	Severi	dad	De	nsidad %	,	VD
	1	Med	ia		22.86		57
	10	Med	ia		5.45		23
	11	Alto	)		0.19		10
				Suma Valor de de	educido		90
				Número de dedu	` ''		3
				Valor de deducci	ón corregido (CDV):		90
					CDV=		55
				DCI-100 CDV			45
				PCI=100-CDV			45

Cuadro 153 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 0+700 – 0+730

SHOUNALAR		UNIVE	RSIDAD NA	CIONAL DE CHI	MBORAZ	.O
The state of the s	EVALUA	ACION DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN	I DEL PAVIMENTO (PCI) ( ASFALTICA	CARRETERA CO	N SUPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAME	BA CHAMBO - C	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MAN	YA - ALEX NAR	ANJO			
Fecha:	24 de Enero d	lel 2015				
Abscisa inicial:	0+700		A was a	el tramo 4:		165
Abscisa final:	0+730		Areau	ei tramo 4:		103
			TIPOS DE FALLA	<b>NS</b>	-	
1 Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento Longi	t. y/o trans.	m2
2 Exudación		m2	11	Parche		m2
3 Fisuramient	o en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniveles L	ocalizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarri		m2
6 Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ah	ullamiento)	m2
7 Fisuramient	o en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramient	o de reflexiór	m2	17	Fisuramiento de Re	sbalamiento	m2
9 Desnivel car	ril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamiento	/Intemperisn	m2
		FALLA	S EXISTENTES EN	EL TRAMO		
FALLA	Seve	eridad	De	nsidad %		VD
1	Me	edia		3.33		34
10	Me	edia		0.66		5
11	Me	edia		19.28		40
_			Suma Valor de de	educido		79
			Número de dedu	ıcidos > 5 (q):		2
			Valor de deducci	ón corregido (CDV):		74
				CDV=		52
			PCI=100-CDV		_	48

Cuadro 154 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 0+900 – 0+930

4	CIONAL DA		UNIVE	RSIDAD NA	CIONAL DE CHI	MBORAZ	20
NATURAL STATE OF THE STATE OF T		EVALU	ACION DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN	N DEL PAVIMENTO (PCI) ( ASFALTICA	CARRETERA CO	N SUPERFICIE
Nombre d	le la vía:	VÍA RIOBAN	IBA CHAMBO - (	CARRIL ENTRADA			
Evaluado	por:	CARLOS MA	NYA - ALEX NAR	ANJO			
Fecha:		24 de Enero	del 2015				
Abscisa in	icial:	0+900		A 110 0 d	lel tramo 5:		165
Abscisa fi	nal:	0+930		Areau	iei tramo 5:		105
				TIPOS DE FALLA	AS		
1	Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento Longi	t. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche		m2
3	Fisuramiento	o en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4	Desniveles L	ocalizados	m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarri		m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ah	ullamiento)	m2
7	Fisuramiento	o en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8	Fisuramiento	o de reflexió	r m2	17	Fisuramiento de Re	sbalamiento	m2
9	Desnivel car	ril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
				19	Desmoronamiento	/Intemperisn	m2
			FALLA	AS EXISTENTES EN	EL TRAMO		
	FALLA	Sev	eridad	De	ensidad %		VD
	1		Alta		14.39		66
	7	N	1edia		1.76		10
	10		Alta		10.91		64
				Suma Valor de de	educido		140
				Número de dedu	ıcidos > 5 (q):		2
				Valor de deducci	ón corregido (CDV):		130
					CDV=		85
				PCI=100-CDV			15

Cuadro 155 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 1+100 – 1+130

CIONAZ A	UNI	VERSIDAD NA	CIONAL DE CHI	MBORAZ	0	
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CO ASFALTICA					
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA CHAMBO	O - CARRIL ENTRADA				
Evaluado por:	CARLOS MANYA - ALEX I	MANYA - ALEX NARANJO				
Fecha:	24 de Enero del 2015	de Enero del 2015				
Abscisa inicial:	1+100					
Abscisa final:	1+130	Area de	Area del tramo 6:			
		TIPOS DE FALLA	S			
1 Piel de coco	drilo m2	10	Fisuramiento Longi	t. y/o trans.	m2	
2 Exudación	m2	11	Parche		m2	
3 Fisuramiento	o en bloque m2	12	Agregado Pulido		m2	
4 Desniveles L	.ocalizados m2	13	Baches		Unidad	
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2	
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2	
7 Fisuramiento	o en borde m2	16	Desplazamiento		m2	
8 Fisuramiento de reflexiór m2		17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2	
9 Desnivel carril/espaldón m2		18	Hinchamiento		m2	
		19	Desmoronamiento,	'Intemperisn	m2	
	F.A	ALLAS EXISTENTES EN E		'		
FALLA	Severidad	De	nsidad %		VD	
1	Alta		17.70		64	
 11	Media		10.91		32	
<del></del>						
	I	Suma Valor de de	ducido		96	
		Número de dedu			2	
			ón corregido (CDV):		96	
			CDV=		79	
			33. [			
		PCI=100-CDV			21	

Cuadro 156 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 1+300 – 1+330

MICIONALOR		UNIVERSIDAD N	IACIONAL DE CHI	MBORAZ	0		
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CO ASFALTICA						
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA C	HAMBO - CARRIL ENTRAD	)A				
Evaluado por:	CARLOS MANYA -	- ALEX NARANJO					
Fecha:	24 de Enero del 2	le Enero del 2015					
Abscisa inicial:	1+300	Area del tramo 7:					
Abscisa final:	1+330	1+330 Area dei tramo 7:			165		
		TIPOS DE FA	ILLAS	<del>-</del>			
1 Piel de coco	drilo m2	10	Fisuramiento Long	it. y/o trans.	m2		
2 Exudación	m2	11	Parche		m2		
3 Fisuramient	o en bloque m2	12	Agregado Pulido		m2		
4 Desniveles I	ocalizados m2	13	Baches		Unidad		
5 Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarri	l	m2		
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ah	ullamiento)	m2		
7 Fisuramient	o en borde m2	16	Desplazamiento		m2		
8 Fisuramiento de reflexiór m2		17	Fisuramiento de Re	esbalamiento	m2		
9 Desnivel car	ril/espaldón m2	18	Hinchamiento		m2		
• •		19	Desmoronamiento	/Intemperisn	m2		
		FALLAS EXISTENTES	EN EL TRAMO				
FALLA	Severida	ad	Densidad %		VD		
1	Media		0.56		16		
11	Media		10.91		31		
12			50.00		12		
		Suma Valor de	e deducido		59		
		Número de d	educidos > 5 (q):		3		
		Valor de dedu	ucción corregido (CDV):		59		
			CDV=		39		
		PCI=100-C	DV		61		

Cuadro 157 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 1+500 – 1+530

AL A		UNIVE	RSIDAD NA	CIONAL DE CHI	MBORAZ	0
						N SUPERFICIE
a vía:	VÍA RIOBAN	IBA CHAMBO - (	CARRIL ENTRADA			
r:	CARLOS MAI	RLOS MANYA - ALEX NARANJO				
	24 de Enero	del 2015				
al:	1+500				165	
:	1+530	1	Area o	ei tramo 8:		165
			TIPOS DE FALLA	S		
Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento Longit	t. y/o trans.	m2
Exudación		m2	11	Parche		m2
Fisuramient	o en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
Desniveles I	ocalizados	m2	13	Baches		Unidad
Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahi	ullamiento)	m2
Fisuramiento en borde m2		m2	16 Desplazamiento			m2
Fisuramiento de reflexiór m2		r m2	17	Fisuramiento de Re	sbalamiento	m2
Desnivel car	ril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamiento/	'Intemperisn	m2
		FALL	AS EXISTENTES EN	L TRAMO		
.LA	Sev	eridad	De	nsidad %		VD
1	,	Alta		1.45		35
			Suma Valor de de	educido		35
				-		1
				` ''		35
			valor de deddeel	CDV=		34
			PCI=100-CDV	Ī		66
	Exudación Fisuramient Desniveles I Corrugación Depresión Fisuramient Fisuramient	la vía: VÍA RIOBAM r: CARLOS MAI	EVALUACION DEL ÍNE  a vía: VÍA RIOBAMBA CHAMBO - 1  r: CARLOS MANYA - ALEX NAF  24 de Enero del 2015  al: 1+500  1: 1+530  Piel de cocodrilo m2  Exudación m2  Fisuramiento en bloque m2  Desniveles Localizados m2  Corrugación m2  Depresión m2  Fisuramiento de reflexiór m2  Fisuramiento de reflexiór m2  Desnivel carril/espaldón m2  FALL  LLA Severidad	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN  a vía: VÍA RIOBAMBA CHAMBO - CARRIL ENTRADA r: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO 24 de Enero del 2015  al: 1+500 1: 1+530  TIPOS DE FALLA Piel de cocodrilo m2 10 Exudación m2 11 Fisuramiento en bloque m2 12 Desniveles Localizados m2 13 Corrugación m2 14 Depresión m2 15 Fisuramiento en borde m2 16 Fisuramiento de reflexiór m2 17 Desnivel carril/espaldón m2 18  FALLAS EXISTENTES EN ELLA Severidad De 1 Alta  Suma Valor de dedu Valor de dedu Valor de deducción de deduc	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CASFALTICA  In vía: VÍA RIOBAMBA CHAMBO - CARRIL ENTRADA  In cavía: VÍA RIOBAMBA CHAMBO - CARRIL ENTRADA  In cavía: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO  24 de Enero del 2015  In al: 1+500 In termo 8:  ITPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo In parche  Fisuramiento en bloque In parche  Fisuramiento en bl	a vía: VÍA RIOBAMBA CHAMBO - CARRIL ENTRADA  r: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO  24 de Enero del 2015  al: 1+500 : 1+530  TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o trans.  Exudación m2 11 Parche  Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido  Desniveles Localizados m2 13 Baches  Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril  Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullamiento)  Fisuramiento de reflexiór m2 16 Desplazamiento  Fisuramiento de reflexiór m2 17 Fisuramiento de Resbalamiento  Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento  Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento  Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento  Severidad Densidad %  1 Alta 1.45  Suma Valor de deducido  Número de deducidos > 5 (q):  Valor de deducción corregido (CDV):  CDV=

Cuadro 158 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 1+700 – 1+730

AVERSION	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CO							
	MARA - ECUP				ASFALIICA			
	de la vía:	<u> </u>		- CARRIL ENTRADA				
Evaluad	o por:		OS MANYA - ALEX NARANJO					
Fecha:		24 de Enero	del 2015					
Abscisa inicial: 1+700		Area d	el tramo 9:		165			
Abscisa	final:	1+730		7,1,00 0			103	
				TIPOS DE FALLA	NS .			
1	Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento Longit	. y/o trans.	m2	
2	Exudación		m2	11	Parche		m2	
3	Fisuramient	o en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2	
4	Desniveles	Localizados	m2	13	Baches		Unidad	
5	Corrugación	1	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2	
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahi	ullamiento)	m2	
7	Fisuramient	to en borde	m2	16	Desplazamiento		m2	
8	Fisuramient	o de reflexió	r m2	17	Fisuramiento de Re	sbalamiento	m2	
9	Desnivel car	rril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2	
		•		19	Desmoronamiento/	Intemperisn	m2	
			FAL	LAS EXISTENTES EN	EL TRAMO	•		
	FALLA	Sev	eridad	De	nsidad %		VD	
	7		Alta		5.45		32	
	10	+	Alta		0.91		17	
					0.01			
		1						
		†						
		1		Suma Valor de de	educido		49	
				Número de dedu	-		2	
					ón corregido (CDV):		49	
				valor de deddcci	CDV=		36	
							30	
				PCI=100-CDV	,		64	

Cuadro 159 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 1+900 – 1+930

	ONAZ .		UNIVE	RSIDAD NA	CIONAL DE CHI	MBORAZ	0
THE REAL PROPERTY.	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CO ASFALTICA						N SUPERFICIE
Nombre de	la vía:	VÍA RIOBAN	1BA CHAMBO -	CARRIL ENTRADA			
Evaluado po	r:	CARLOS MA	RLOS MANYA - ALEX NARANJO				
Fecha:		24 de Enero	del 2015				
Abscisa inic	ial:	1+900	00				465
Abscisa fina	l:	1+930	1+930 Area del tramo 10:				165
				TIPOS DE FALLA	s		
1	Piel de coc	odrilo	m2	10	Fisuramiento Longi	t. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche		m2
3	Fisuramien	to en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4	Desniveles	Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5	Corrugació	n	m2	14	Cruce de ferrocarri		m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ah	ullamiento)	m2
7 Fisuramiento en borde m2			16	Desplazamiento		m2	
8 Fisuramiento de reflexiór m2			17	Fisuramiento de Re	sbalamiento	m2	
9	Desnivel ca	rril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
				19	Desmoronamiento	/Intemperisn	m2
			FALL	AS EXISTENTES EN	EL TRAMO		
F/	LLA	Sev	eridad/	De	nsidad %		VD
	1		Alta		3.99		48
	7	N	1edia		5.45		32
	10		Alta		1.04		18
		1		Suma Valor de de	educido		98
				Número de dedu	cidos > 5 (q):		2
				Valor de deducci	ón corregido (CDV):		80
					CDV=		58
				-			
				PCI=100-CDV			42

Cuadro 160 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 2+100 – 2+130

SACIONAL DA		UNIVE	RSIDAD NA	CIONAL DE CHII	MBORAZO	)
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETI ASFALTICA					SUPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAME	BA CHAMBO - C	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MAN	OS MANYA - ALEX NARANJO				
echa:	24 de Enero d	Enero del 2015				
Abscisa inicial:	2+100					465
Abscisa final:	2+130	Area del tramo 11:				165
	•		TIPOS DE FALLA	NS .	•	
Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento Longit	. y/o trans.	m2
2 Exudación		m2	11	Parche	-	m2
B Fisuramient	o en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
1 Desniveles I	Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
5 Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2
•	Fisuramiento en borde m2			Desplazamiento		m2
8 Fisuramiento de reflexiór m2			17	Fisuramiento de Resbalamiento		m2
9 Desnivel carril/espaldón m2		m2	18	Hinchamiento		m2
	, ,		19	Desmoronamiento/	Intemperisn	m2
		FALLA	S EXISTENTES EN			
FALLA	Seve	ridad		nsidad %	\	/D
7	А	Ita	5.45			32
10	+	edia		30.34		14
-						
			Suma Valor de de	educido	-	76
			Número de dedu	icidos > 5 (q):		2
			Valor de deducci	ón corregido (CDV):		76
				CDV=	Ţ	55
			PCI=100-CDV	,		45

Cuadro 161 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 2+300 – 2+330

SWIGIONAL DA		UNIVE	RSIDAD NA	CIONAL DE CHI	MBORAZ	0
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETE ASFALTICA					CARRETERA CO	N SUPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	IBA CHAMBO - C	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MA	MANYA - ALEX NARANJO				
Fecha:	24 de Enero	del 2015				
Abscisa inicial:	2+300		A ala	l tramo 12:		165
Abscisa final:	2+330	1	Area de	i tramo 12:		165
		•	TIPOS DE FALLA	S	•	
1 Piel de	cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longi	t. y/o trans.	m2
2 Exudaci	ión	m2	11	Parche	-	m2
3 Fisuram	niento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
	eles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corruga	ación	m2	14	Cruce de ferrocarri	I	m2
6 Depresi		m2	15	Surco en Huella(Ah	ullamiento)	m2
7 Fisuram	Fisuramiento en borde m2			Desplazamiento	•	m2
8 Fisuram	niento de reflexió	r m2	17	Fisuramiento de Re	esbalamiento	m2
9 Desnive	el carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
	• •		19	Desmoronamiento	/Intemperisn	m2
		FALLA	S EXISTENTES EN I	L TRAMO	•	
FALLA	Sev	eridad	De	nsidad %		VD
1		Baja		0.77		8
10	N	1edia		1.07		9
-				-		
			Suma Valor de de	educido		17
			Número de dedu			2
				ón corregido (CDV):		17
			vaioi de deducci	CDV=		12
				CDV-		14
			PCI=100-CDV		·	88
			LCI-100-CDA			00

Cuadro 162 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada 2+500 – 2+530

MOTOMALOR		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO						
	EVALU	DEL PAVIMENTO (PCI) ( ASFALTICA	CARRETERA CON	N SUPERFICIE				
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	IBA CHAMBO - C	CARRIL ENTRADA					
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALEX NAR	ANJO					
Fecha:	24 de Enero	del 2015						
Abscisa inicial:	2+500		Aug o de	l tuomo 12.		220		
Abscisa final:	2+530	+530 Area del tramo 13:				330		
	<u>-</u>		TIPOS DE FALLA	S				
1 Piel de	cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longi	t. y/o trans.	m2		
2 Exudad	ción	m2 11 Parche			m2			
3 Fisurar	miento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4 Desniv	eles Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5 Corrug	ación	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2		
6 Depres	sión	m2 15 Surco en Huella(Ahullamiento)			m2			
7 Fisurar	miento en borde	borde m2 16 Desplazamiento				m2		
8 Fisurar	miento de reflexió	rm2	17	Fisuramiento de Re	sbalamiento	m2		
9 Desniv	el carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamiento,	/Intemperisn	m2		
		FALLA	S EXISTENTES EN I	LTRAMO				
FALLA	Sev	veridad	Densidad %			VD		
1		Alta		1.10		29		
			Suma Valor de de	oducido.		29		
			Número de dedu			1		
				ón corregido (CDV):		29		
			vaioi de deducci	CDV=		28		
				CDV-[		20		
				1				
1			PCI=100-CDV			72		

# 4.2.4.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA).

Cuadro 163 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI			
1	0+100	0+130	21			
2	0+300	0+330	31			
3	0+500	0+530	45			
4	0+700	0+730	48			
5	0+900	0+930	15			
6	1+100	1+130	21			
7	1+300	1+330	61			
8	1+500	1+530	66			
9	1+700	1+730	64			
10	1+900	1+930	42			
11	2+100	2+130	45			
12	2+300	2+330	88			
13	2+500	2+530	72			
	PCI PROMEDIO					

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 4.2.4.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 164 Calificación de la Vía Riobamba- Chambo Carril de Entrada

CALIFICACIÓN DEL PCI					
PCI	CALIFICACION				
100	EXCELENTE				
85	LACLLINIL				
85	MUY BUENA				
70	WOT BOLINA				
70	BUENA				
55	BOLIVA				
55	REGULAR				
40	REGULAR				
40	MALA				
25	IVIALA				
25	MUY MALA				
10	WIOT WIALA				
10	DETERIORADA				
0	DETENIORADA				

#### 4.2.4.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 165 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-CHAMBO CARRIL: SALIDA

				мото	BICICLI	ETA						LIV	ANOS							В	USES							PE:	SADOS			
	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL
00H00 A 01H00	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20	21	19	18	24	16	139	1	0	2	0	1	2	1	7	5	4	6	4	5	6	3	33
01H00 A 02H00	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	1	6	7	11	8	49	2	1	3	2	1	4	2	15	6	5	7	6	5	8	6	43
02H00 A 03H00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	1	2	4	3	17
03H00 A 04H00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	1	5	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	5	3	5	2	26
04H00 A 05H00	1	0	0	1	2	0	0	4	22	21	24	20	21	23	20	151	0	0	2	0	0	1	1	4	10	9	11	9	10	11	11	71
05H00 A 06H00	2	1	2	0	2	0	2	9	77	75	20	74	6	79	73	404	0	0	2	1	0	2	1	6	12	11	14	10	9	15	11	82
06H00 A 07H00	12	9	11	7	6	5	8	58	95	91	102	92	94	104	96	674	9	6	10	7	8	9	6	55	16	15	18	16	14	17	15	111
07H00 A 08H00	9	11	8	6	7	4	1	46	120	116	125	117	116	126	115	835	8	7	9	8	7	10	8	57	13	13	14	12	12	14	11	89
08H00 A 09H00	7	6	9	7	5	11	6	51	238	236	241	235	231	245	233	1659	6	5	8	5	6	7	6	43	7	9	8	7	8	8	7	54
09H00 A 10H00	8	8	6	7	5	9	10	53	211	207	214	206	209	213	206	1466	5	4	6	5	4	6	5	35	16	15	14	15	16	17	15	108
10H00 A 11H00	5	7	11	9	7	12	8	59	244	241	246	240	243	247	245	1706	5	6	7	5	7	8	5	43	17	17	18	16	17	19	18	122
11H00 A 12H00	0	1	3	1	2	2	4	13	230	231	232	226	225	233	228	1605	4	5	6	4	5	7	4	35	11	10	12	9	10	12	11	75
12H00 A 13H00	0	1	0	1	3	0	2	7	232	227	235	226	229	236	230	1615	7	7	9	10	8	8	9	58	12	12	14	13	12	13	10	86
13H00 A 14H00	0	0	0	1	0	0	1	2	189	185	191	191	186	193	188	1323	7	8	8	7	7	9	6	52	18	17	19	16	16	20	18	124
14H00 A 15H00	2	1	0	0	2	0	1	6	235	236	232	229	231	239	233	1635	4	5	6	4	5	5	4	33	8	7	9	8	7	9	8	56
15H00 A 16H00	2	1	0	0	0	0	0	3	249	246	254	245	247	255	244	1740	5	4	7	3	4	6	5	34	14	15	16	13	13	15	14	100
16H00 A 17H00	3	1	4	2	3	3	2	18	198	199	201	194	192	200	191	1375	17	15	18	16	17	20	15	118	17	16	18	16	15	19	15	116
17H00 A 18H00	6	5	7	3	4	2	1	28	171	170	172	166	165	174	169	1187	11	11	13	11	10	15	10	81	14	13	15	14	13	16	14	99
18H00 A 19H00	9	8	6	11	9	6	10	59	193	194	195	190	191	194	190	1347	13	12	14	11	12	14	13	89	11	10	12	9	10	11	9	72
19H00 A 20H00	4	2	3	3	1	2	4	19	115	116	117	111	112	119	115	805	9	8	10	8	9	11	8	63	13	13	14	12	12	15	11	90
20H00 A 21H00	1	0	1	2	1	0	0	5	69	69	69	71	68	71	67	484	6	5	7	6	5	6	5	40	15	14	16	13	13	14	15	100
21H00 A 22H00	0	1	1	0	0	0	1	3	61	58	64	56	59	63	57	418	7	6	8	7	7	9	6	50	9	8	10	8	7	11	9	62
22H00 A 23H00	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	7	4	3	9	1	31	2	3	3	2	1	4	2	17	6	5	7	5	5	8	6	42
23H00 A 00H00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	1	4	3	17	1	1	3	2	2	2	1	12	5	4	6	4	3	6	4	32
TOTAL DE VEHICULOS PROMEDIO DIARIO					6 <b>3</b>							29	954							1	.35							2	59			

## 4.2.4.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA CHAMBO – RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 166 TPDA Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida

TIPO DE VEHÍCULO	TI	PDA
TIPO DE VEHICOLO	#	%
Livianos	2954	88%
Buses	135	4%
Pesados	259	8%
TOTAL	3348	100%

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 167 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba - Chambo Carril de Salida

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	T	RÁFICO PROI	MEDIO DIARIO	כ
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES
2014	3,44%	1,17%	2,90%	3348	2954	135	259
2015	3,44%	1,17%	2,90%	3460	3056	137	267
2016	3,10%	1,05%	2,61%	3563	3151	138	274
2017	3,10%	1,05%	2,61%	3669	3249	139	281
2018	3,10%	1,05%	2,61%	3778	3350	140	288
2019	3,10%	1,05%	2,61%	3891	3454	141	296
2020	3,10%	1,05%	2,61%	4007	3561	142	304
2021	2,82%	0,96%	2,38%	4115	3661	143	311
2022	2,82%	0,96%	2,38%	4226	3764	144	318
2023	2,82%	0,96%	2,38%	4341	3870	145	326
2024	2,82%	0,96%	2,38%	4459	3979	146	334


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 168 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida

Según el MTOP para el	criterio de las bases de l	a estructura de la red vial del país, se
presenta la relación e	entre la función jerárquica	y la clasificación de las carreteras.
FUNCIÓN	CLASE DE CARRETERA	TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)
Corredor	RI – RII (2)	>8.000
Arterial	I	3.000 - 8.000
Arteriai	II	1.000 – 3.000
Colectora	III	300 – 1.000
Colectora	IV	100 – 300
Vecinal	V	< 100

## 4.2.4.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 169 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida

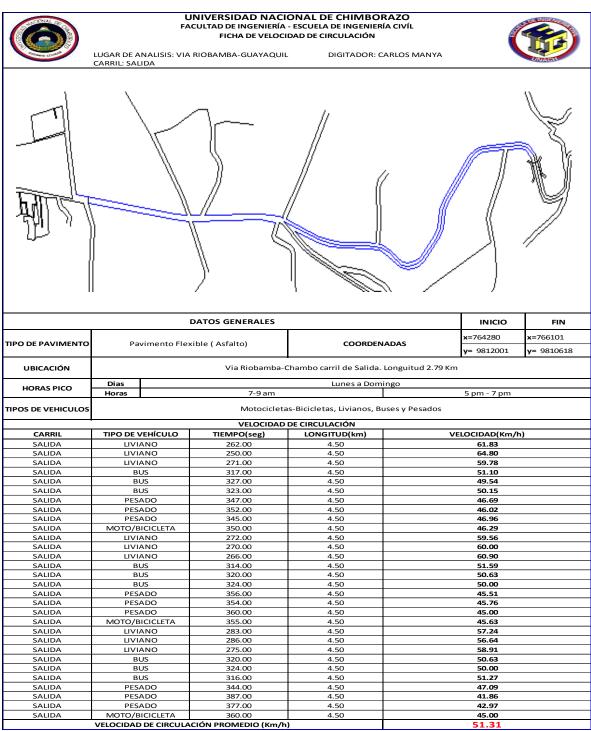

#### 4.2.4.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 170 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+100 – 0+130

					HIMBORAZO
ROMANA - ECUNOR	EVALU	ACION	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENT SUPERFICIE ASFALTICA	O (PCI) CARRETERA CON
nbre de la vía:	VÍA RIOBAM	ВА СНА	MBO - C	CARRIL SALIDA	
uado por:	CARLOS MAI	NYA - A	LEX NAR	OLNAS	
na:	24 de Enero	del 201	5		
cisa inicial:	0+100			Avec del trame 1.	165
cisa final:	0+130			Area dei tramo 1:	105
			TIP	OS DE FALLAS	
Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
Exudación		m2	11	Parche	m2
Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2
	-	m2	13	Baches	Unidad
Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
Fisuramiento en bor	de	m2	16	Desplazamiento	m2
Fisuramiento de refl	exión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
Desnivel carril/espal	dón	m2	18	Hinchamiento	m2
			19	Desmoronamiento/Intemperisr	no m2
		FAL	LAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO	
FALLA	Severio	lad		Densidad %	VD
7	Medi	a		5.45	13
11	Medi	a		10.91	23
	t.		Suma	Valor de deducido	36
			Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
					36
				CDV=	27
				·	
			PCI=1	100-CDV	73
	uado por: na: cisa inicial: cisa final:  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en blor Desniveles Localizad Corrugación Depresión Fisuramiento en bor Fisuramiento de refl Desnivel carril/espal	uado por:  na:  24 de Enero cisa inicial:  0+100 cisa final:  0+130  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA Severio 7 Medi	uado por:  Disa inicial:  Cisa final:  Piel de cocodrilo  Exudación  Pisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento en borde  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLA  FALLA  Severidad  7  Media	uado por: na: 24 de Enero del 2015 cisa inicial: 0+100 cisa final: 0+130  TIP Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Tisuramiento en borde Tisuramiento en borde Depresión Tisuramiento en borde Tisuramiento de reflexión Tisuramiento de re	uado por:  CARLOS MANYA - ALEX NARANJO  na:  24 de Enero del 2015  cisa inicial:  0+100  Desire a del tramo 1:  TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo  Exudación  M2  10  Fisuramiento Longit. y/o trans.  Exudación  M2  11  Parche  Fisuramiento en bloque  M2  12  Agregado Pulido  Desniveles Localizados  M2  13  Baches  Corrugación  M2  14  Cruce de ferrocarril  Depresión  M2  15  Surco en Huella(Ahullamiento)  Fisuramiento de reflexión  M2  17  Fisuramiento de Resbalamiento  Desnivel carril/espaldón  M2  18  Hinchamiento  19  Desmoronamiento/Intemperisr  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA  Nedia  7  Media  5.45  11  Media  Suma Valor de deducido  Número de deducido   Número de deducido   Número de deducido   Número de deducido   Número de dedución corregido (CDV):

Cuadro 171 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+300 – 0+330

					DAD NACIONAL DE CHIM PICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PC SUPERFICIE ASFALTICA	
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA CH	AMBO - (	CARRIL SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS M	ANYA - A	ALEX NAF	RANJO	
Fe	cha:	24 de Ener	o del 20	15		
Αb	scisa inicial:	0+300			Area del tramo 2:	165
Αb	scisa final:	0+330			Area dei tramo 2:	105
				TIP	POS DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en bloq	lue	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizado	os	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en boro	le	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de refle	exión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espalo	dón	m2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
				LLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Seve	ridad		Densidad %	VD
	10	Αl·	ta		0.84	17
	11	Me	dia		10.91	40
_					Valor de deducido	57
					ro de deducidos > 5 (q):	2
				Valor	de deducción corregido (CDV):	57
					CDV=	42
					1	
				PCI=	100-CDV	58

Cuadro 172 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+500 – 0+530

	SWEIONAL DE		UNIV	'ERSIE	DAD NACIONAL DE CHIN	/IBORAZO
	THE REPORT OF THE PERSON OF TH	EVALU	JACION	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (I SUPERFICIE ASFALTICA	PCI) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAN	ИВА СН	AMBO - (	CARRIL SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS MA	ANYA - A	ALEX NAR	RANJO	
Fe	cha:	24 de Enero	del 20	15		
Αb	scisa inicial:	0+500			Area del tramo 3:	165
Αb	scisa final:	0+530			Alea del tranio 3.	103
				TIP	OS DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en blo		m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizad	dos	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en bor	de	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de ref	lexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espa	ldón	m2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
			FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severi	idad		Densidad %	VD
	11	Alt	a		10.91	52
	_					_
				Suma	Valor de deducido	52
					ro de deducidos > 5 (q):	1
					de deducción corregido (CDV):	52
					CDV=	49
				DCI-	100-CDV	E1
				PCI=.	T00-CD4	51

Cuadro 173 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+700 – 0+730

Eva Fec	mbre de la vía: iluado por: cha: scisa inicial: scisa final: Piel de cocodrilo Exudación	VÍA RIOBAN CARLOS MA 24 de Enerc 0+700 0+730	NYA - A	LEX NAF	CARRIL SALIDA RANJO	
Fed Abs Abs 1 2 3 4	cha: scisa inicial: scisa final: Piel de cocodrilo Exudación	24 de Enero 0+700			RANJO	
Fed Abs Abs 1 2 3 4	cha: scisa inicial: scisa final: Piel de cocodrilo Exudación	0+700	del 201	15		
Abs 1 2 3 4	Piel de cocodrilo Exudación	<del>                                     </del>				
1 2 3 4	Piel de cocodrilo Exudación	0+730				465
2 3 4	Exudación		1		Area del tramo 4:	165
2 3 4	Exudación			TIP	OS DE FALLAS	
3 4			m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
4			m2	11	Parche	m2
	Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2
5	Desniveles Localizad	los	m2	13	Baches	Unidad
	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en bor	de	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de ref	lexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espa	ldón	m2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
			FA	LLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severi	dad		Densidad %	VD
	7	Alt	a		5.45	32
	12				18.13	5
						_
				Curaci	Valor do doducido	27
					Valor de deducido	37
					ro de deducidos > 5 (q):	2
				vaior	de deducción corregido (CDV):	37
					CDV=	27
				DCI.	100-CDV	73

Cuadro 174 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 0+900 – 0+930

	ALCIONAL ZI		JNIV	ERSIE	DAD NACIONAL DE CHIM	IBORAZO
		EVAL	JACION	I DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PO SUPERFICIE ASFALTICA	CI) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAI	ива сн	AMBO - (	CARRIL SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS MA	NYA - A	ALEX NAR	RANJO	
Fe	cha:	24 de Enero	del 20	15		
Αb	scisa inicial:	0+900			Area del tramo 5:	165
Αb	scisa final:	0+930			Alea del tramo 3.	103
				TIP	OS DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizad	dos	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
5	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en bor	de	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de ref	lexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espa	ldón	m2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
			FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Sever	dad		Densidad %	VD
	10	Alt	a		2.67	29
	11	Вај	0		10.91	16
				Suma	Valor de deducido	45
				Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
				Valor	de deducción corregido (CDV):	45
					CDV=	32
				PCI=	100-CDV	68

Cuadro 175 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+100 – 1+130

	MACIONAL DA		JNIV	'ERSIE	DAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO
		EVAL	JACION	I DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PO SUPERFICIE ASFALTICA	CI) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAI	ива сн	AMBO - (	CARRIL SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS MA	NYA - A	ALEX NAR	RANJO	
Fe	cha:	24 de Enero	del 20	15		
Αb	scisa inicial:	1+100			Area del tramo 6:	165
Αb	scisa final:	1+130			Area dei tramo 6:	103
				TIP	OS DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizad	los	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en boi	de	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de ref	lexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espa	ldón	m2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
			FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Sever	dad		Densidad %	VD
	7	Med	ia		10.91	24
	10	Med	ia		1.11	7
_						
				Suma '	Valor de deducido	31
				Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
				Valor	de deducción corregido (CDV):	31
					CDV=	22
				PCI=	100-CDV	78

Cuadro 176 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+300 – 1+330

	STRGIONAL DEC		UNIV	ERSIE	DAD NACIONAL DE CHI	MBORAZO
	COMMA. COMPA	EVAL	UACION	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO ( SUPERFICIE ASFALTICA	PCI) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA CH	AMBO - (	CARRIL SALIDA	
Eva	luado por:	CARLOS M	ANYA - A	LEX NAF	RANJO	
Fed	ha:	24 de Ener	o del 20:	15		
Abs	scisa inicial:	1+300			Area del tramo 7:	165
Abs	scisa final:	1+330			Area dei traino 7.	103
				TIP	OS DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizad	los	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en bor	de	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de refl	exión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espal	dón	m2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
			FA	LLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Seve	idad		Densidad %	VD
	10	Al <sup>-</sup>	ta		1.75	23
	11	Me	dia		10.91	32
				Suma	Valor de deducido	55
				Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
				Valor	de deducción corregido (CDV):	55
					CDV=	40
				PCI=	100-CDV	60

Cuadro 177 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+500 – 1+530

MACIONALDE		UNIV	ERSIL	DAD NACIONAL DE CHI	MBORAZO
STATE OF THE PARTY	EVAL	UACION	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUPERFICIE ASFALTICA	(PCI) CARRETERA CON
mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA CH	AMBO - (	CARRIL SALIDA	
luado por:	CARLOS M	ANYA - A	LEX NAF	RANJO	
ha:	24 de Ener	o del 20:	15		
scisa inicial:	1+500			Aroa dal trama 8:	165
scisa final:	1+530			Alea dei tramo 8.	103
			TIP	POS DE FALLAS	
Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
Exudación		m2	11	Parche	m2
Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2
Desniveles Localizad	os	m2	13	Baches	Unidad
Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
Fisuramiento en bor	de	m2	16	Desplazamiento	m2
Fisuramiento de refl	exión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
Desnivel carril/espal	dón	m2	18	Hinchamiento	m2
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
		FA	LLAS EXI	·	
FALLA	Seve	idad		Densidad %	VD
1	Αl·	ta		0.66	24
10	Me	dia		0.36	3
			Suma	Valor de deducido	27
			Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
				· · ·	27
				CDV=	20
			201	100-CDV	80
	Exudación Fisuramiento en blor Desniveles Localizad Corrugación Depresión Fisuramiento en bor Fisuramiento de refl Desnivel carril/espal	mbre de la vía: VÍA RIOBA iluado por: CARLOS M. 24 de Ener scisa inicial: 1+500 scisa final: 1+530  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA Sever 1 Alt	mbre de la vía: VÍA RIOBAMBA CH. Iluado por: CARLOS MANYA - A Iba: 24 de Enero del 20 Iscisa inicial: 1+500 Iscisa final: 1+530  Piel de cocodrilo m2 Exudación m2 Fisuramiento en bloque m2 Desniveles Localizados m2 Corrugación m2 Fisuramiento en borde m2 Fisuramiento en borde m2 Fisuramiento de reflexión m2 Desnivel carril/espaldón m2 FALLA Severidad 1 Alta	mbre de la vía: VÍA RIOBAMBA CHAMBO - CARLOS MANYA - ALEX NAFicha: 24 de Enero del 2015  scisa inicial: 1+500 scisa final: 1+530  TIF  Piel de cocodrilo m2 10 Exudación m2 11 Fisuramiento en bloque m2 12 Desniveles Localizados m2 13 Corrugación m2 14 Depresión m2 15 Fisuramiento en borde m2 16 Fisuramiento de reflexión m2 17 Desnivel carril/espaldón m2 18 19  FALLA Severidad  1 Alta 10 Media  Suma Núme	mbre de la vía: VÍA RIOBAMBA CHAMBO - CARRIL SALIDA iluado por: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO iba: 24 de Enero del 2015 scisa inicial: 1+500 scisa final: 1+530  TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o trans. Exudación m2 11 Parche Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido Desniveles Localizados m2 13 Baches Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril Depresión m2 15 Surco en Huella (Ahullamiento) Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalamiento Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento TALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad %  1 Alta 0.66 10 Media 0.36  Suma Valor de deducido Número de deducidos > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV):

Cuadro 178 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+700 – 1+730

	MCIONALDS	Į	JNIV	ERSIE	DAD NACIONAL DE CHIN	/IBORAZO
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	EVALU	JACION	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (I SUPERFICIE ASFALTICA	PCI) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAN	/IBA CH	AMBO - (	CARRIL SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS MA	NYA - A	ALEX NAF	RANJO	
Fe	cha:	24 de Enero	del 20	15		
	scisa inicial:	1+700			Area del tramo 9:	165
Αb	scisa final:	1+730			Area der tramo 5.	103
				TIP	POS DE FALLAS	
L	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizad	los	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
5	Depresión	Depresión m2			Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde m2			16	Desplazamiento	m2
3	Fisuramiento de refl	exión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espal	dón	m2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
			FA	LLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severi	dad		Densidad %	VD
	1	Alta	9		2.13	43
	7	Alta	9		5.45	32
				Suma	Valor de deducido	75
				Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
				Valor	de deducción corregido (CDV):	75
					CDV=	55
				PCI=	100-CDV	45

Cuadro 179 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 1+900 – 1+930

	ALCIONAL DIS		JNIV	'ERSIE	DAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO	
		EVAL	JACION	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PC SUPERFICIE ASFALTICA	) CARRETERA CON	
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAI	ива сн	AMBO - (	CARRIL SALIDA		
Eva	aluado por:	CARLOS MA	NYA - A	ALEX NAF	RANJO		
Fed	cha:	24 de Enerc	del 20:	15			
Ab	scisa inicial:	1+900			Area del tramo 10:	165	
Ab	scisa final:	1+930			Area dei traino 10.	103	
				TIP	OS DE FALLAS		
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2	
2	Exudación		m2	11	Parche	m2	
3	Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2	
4	Desniveles Localizad	los	m2	13	Baches	Unidad	
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2	
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2	
7	Fisuramiento en bor	de	m2	16	Desplazamiento	m2	
8	Fisuramiento de ref	exión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2	
9	Desnivel carril/espa	ldón	m2	18	Hinchamiento	m2	
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2	
			FA	LLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO		
	FALLA	Severi	dad		Densidad %	VD	
	7	Alt	a		5.45	32	
	10	Med	ia		4.58	20	
		<u> </u>		Suma	Valor de deducido	52	
				Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2	
				Valor	de deducción corregido (CDV):	52	
					CDV=	36	
				PCI=	100-CDV	64	

Cuadro 180 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 2+100 – 2+130

				DAD NACIONAL DE CHIM DICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI SUPERFICIE ASFALTICA	
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA C	HAMBO - (	CARRIL SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA -	ALEX NAF	RANJO	
Fe	cha:	24 de Enero del 2	015		
Ab	scisa inicial:	2+100		Area del tramo 11:	165
Αb	Abscisa final: 2+130			Area dei tramo 11:	105
			TIP	POS DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación	m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en blo	que m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizad	dos m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en bo	r <b>de</b> m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de ref	lexión m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espa	ldón m2	18	Hinchamiento	m2
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
		F	ALLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD
	7	Alta		5.45	32
	10	Media		0.80	7
			Suma	Valor de deducido	39
			Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
			Valor	de deducción corregido (CDV):	39
				CDV=	28
				100-CDV	72

Cuadro 181 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 2+300 – 2+330

	SHIGIONALDE		UNIV	ERSI	DAD NACIONAL DE CHIMI	BORAZO
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	EVAL	.UACION	DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI SUPERFICIE ASFALTICA	) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBA	MBA CH	AMBO - (	CARRIL SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS M	ANYA - A	LEX NAF	RANJO	
Fed	cha:	24 de Ener	o del 20:	15		
Ab	scisa inicial:	2+300			Area del tramo 12:	165
Ab	Abscisa final: 2+330				Area dei tranio 12.	105
				TIP	POS DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en blo	que	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizad	los	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en bor	de	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de ref	lexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espa	ldón	m2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
			FA	LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO	-
	FALLA	Seve	ridad		Densidad %	VD
	1	Al	ta		2.47	43
	10	Me	dia		1.15	9
				Suma	Valor de deducido	52
					ro de deducidos > 5 (g):	2
					de deducción corregido (CDV):	52
				vaior	cDV=	37
					CDV=	3/
				PCI=	100-CDV	63

Cuadro 182 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida 2+500 – 2+530

	TOUNAL PROPERTY.				DAD NACIONAL DE CHIM  ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI	
	ROMANA - ECUNOR				SUPERFICIE ASFALTICA	
_	mbre de la vía:				CARRIL SALIDA	
	aluado por:	CARLOS MA			RANJO	
-	cha:	24 de Enero	del 20	15		
_	scisa inicial:	2+500	4		Area del tramo 13:	165
Ab	scisa final:	2+530				
					POS DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación		m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en blo	•	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizad	dos	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en bo		m2	16 17	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de ref				Fisuramiento de Resbalamiento Hinchamiento	m2
9	Desnivel carril/espa	ldón	m2	18	m2	
				19		m2
		T		LLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severio			Densidad %	VD
	1	Medi			31.99	62
	10	Medi	a		0.96	8
		-				
				-		
		1				
		1		Suma	Valor de deducido	70
				Núme	ro de deducidos > 5 (g):	1
					de deducción corregido (CDV):	62
					CDV=	79
				PCI=	100-CDV	21

# 4.2.4.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA).

Cuadro 183 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI					
1	0+100	0+130	73					
2	0+300	0+330	58					
3	0+500	0+530	51					
4	0+700	0+730	73					
5	0+900	0+930	68					
6	1+100	1+100 1+130						
7	1+300	1+300	60					
8	1+500	1+530	80					
9	1+700	1+730	45					
10	1+900	1+930	64					
11	2+100	2+130	72					
12	2+300	2+330	63					
13	2+500	2+530	21					
	PCI PROMEDIO							

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo


# 4.2.4.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 184 Calificación de la Vía Riobamba- Chambo Carril de Salida

CALI	FICACIÓN DEL PCI
PCI	CALIFICACION
100	EXCELENTE
85	EXCELENTE
85	MUY BUENA
70	IVIUT BUENA
70	BUENA
55	BUEINA
55	REGULAR
40	REGULAR
40	MALA
25	IVIALA
25	MUY MALA
10	IVIUT IVIALA
10	DETERIORADA
0	DETERIORADA

## 4.2.4.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA

Cuadro 185 Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba- Chambo

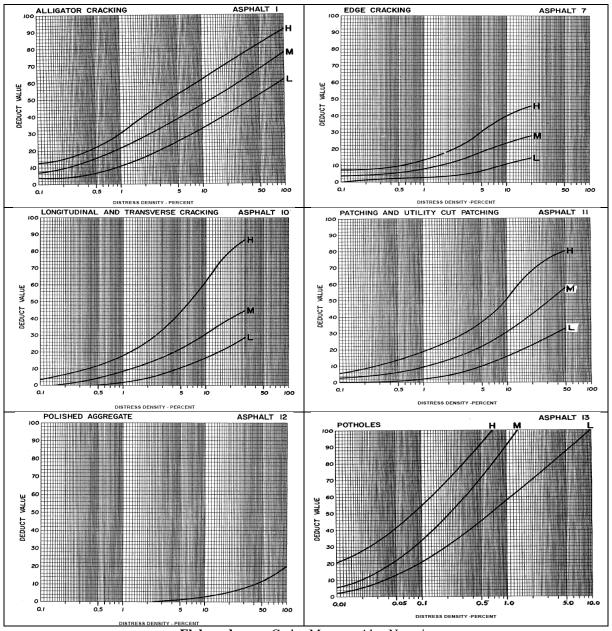

## 4.2.4.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA CHAMBO – RIOBAMBA

Cuadro 186 Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba- Chambo






Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

#### 4.2.4.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA CHAMBO – RIOBAMBA


Gráfico 22 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Chambo

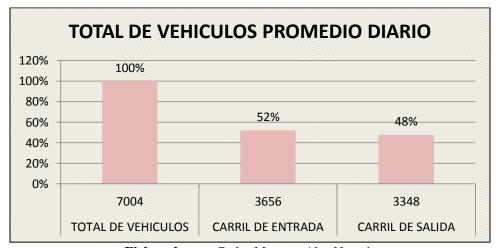

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Chambo se determina un Trafico Promedio Diario Anual de 7004 vehículos, de lo cual podemos notar que existe una mayor circulación de vehículos en el carril de entrada a la ciudad de Riobamba con un 52%.

Gráfico 23 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba- Chambo

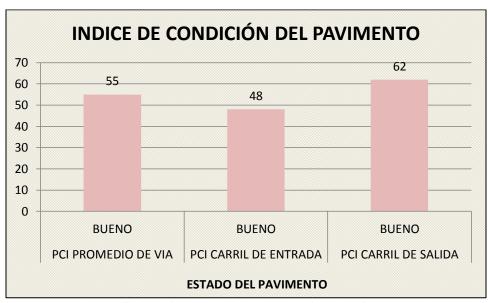

En la Vía Riobamba – Chambo se determina un Índice de Condición del Pavimento de 55 que de acuerdo a los parámetros de calificación nos encontramos con una vía en estado "BUENO", por lo que no es necesaria aun su reparación total sino por el contrario es apta para aplicar un mantenimiento periódico y rutinario.

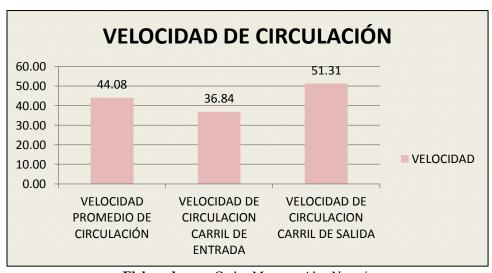


Gráfico 24 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Chambo

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Chambo se determina una Velocidad de Circulación promedio de 44.08 Km/h.

EVALUACIÓN DEL ACCESO RIOBAMBA - CHAMBO L = 2.79 KM 75.5 73 80 INDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 70 60.5 60.5 58.5 54.5 53 60 49.5 44.5 50 40 30 20 10 0+330 | 0+530 | 0+730 | 0+930 | 1+130 1+530 1+330 1+730 1+930 | 2+130 | 2+330 | 2+530 0+100 | 0+300 | 0+500 | 0+700 | 0+900 | 1+100 | 1+300 | 1+500 | 1+700 | 1+900 | 2+100 | 2+300 | 2+500 TRAMOS DE MUESTRA EVALUADOS

Gráfico 25 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba- Chambo

De acuerdo a la evaluación desarrollada en la vía Riobamba – Chambo podemos observar en el gráfico 25 que el tramo con mayor nivel de deterioro es el que se encuentra entre la abscisa 0+900 – 0+930 con un PCI de 41.5 en el cual encontramos las siguientes fallas:

Piel de Cocodrilo con una severidad alta y una densidad de 14.39%

Fisuramiento de Borde con una severidad media y una densidad de 1.76%

Fisuramiento Longitudinal y Transversal con una severidad alta y una densidad de 6.79%

Parche con una severidad baja y una densidad de 10.91%

Para extender la vida útil de la vía es recomendable realizar un mantenimiento periódico para que las fallas localizadas en éste y los demás tramos no aumenten progresivamente su nivel de severidad y a la postre estas fallas funcionales se conviertan en fallas estructurales lo que ocasionaría un costo muy considerable en relación a un mantenimiento rutinario.

#### 4.2.5. VÍA RIOBAMBA – PENIPE (LONGITUD ANALIZADA = 4 500 m)

#### 4.2.5.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – PENIPE

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-PENIPE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014
CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS
00H00 A 01H00		SECOND   S	90 90	WEST-AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
01H00 A 02H00		<b>26</b>		
02H00 A 03H00		**************************************		WECHARIOT SECRETARIOT SECRETAR
03H00 A 04H00	AFOH MANON			
04H00 A 05H00	TOTAL HOST			
05H00 A 06H00	**************************************	\$0 7 10 52	<b>6</b>	<b>8 6 7 7 1 1</b>

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-PENIPE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS		
06H00 A 07H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
07H00 A 08H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		ТОТАL/НОВА
08H00 A 09H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-PENIPE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014 **CARRIL: ENTRADA** 



10H00 A 12H00	HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS		
10H00 A 11H00  10H00 A 11H00  7  141  12  18	09H00 A 10H00								·
	10H00 A 11H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
145 145 13 145 21	11H00 A 12H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-PENIPE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014 **CARRIL: ENTRADA** 




HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
12H00 A 13H00	NOTAL/HOPA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
13H00 A 14H00	12		130 VHORA		18 LOTAL/HORA		22 AMA/HORA
14H00 A 15H00	PADA/JATOT		136 1014/HORA		TOTA_/HORA		TOTAL/HORA

# TOWN ALL TO SERVICE SCALE SERVICE SCALE SERVICE SCALE SERVICE SERVICE SCALE SERVICE SCALE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SCALE SERVICE SCALE SERVICE SERVICE

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-PENIPE

**CARRIL: ENTRADA** 

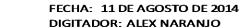



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
15H00 A 16H00		OFAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		1947/HORA
16H00 A 17H00				1074/HORA		TOTA/HORA		TOTAL/HORA
17H00 A 18H00		TOTAL/HORA		TOTA_HORA		TOTALHORA		TOTALHORA
	1	12		227		16		22

#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-PENIPE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014 **CARRIL: ENTRADA** 



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
18H00 A 19H00	ADIA/HOWA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
19H00 A 20H00	WOLVE TO THE PROPERTY OF THE P		191 191		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
20H00 A 21H00	TOTALHORA		TOTAL/HORA		TOTA_/HORA		TOTAL/HORA
			108		16		<b>17</b>



#### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2014 LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-PENIPE **CARRIL: ENTRADA** 

**DIGITADOR: ALEX NARANJO** 



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
21H00 A 22H00		O TOTAL/HORA		56 TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		D TOTAL/HORA
22H00 A 23H00		O TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		9 TOTAL/HORA		<b>∞</b> TOTAL/HORA
23H00 A 00H00		O TOTAL/HORA		16 TOTAL/HORA		7 TOTAL/HORA		7 TOTAL/HORA

Cuadro 187 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba-Penipe

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Los conteos vehiculares se los realizó las 24 horas del día en los siete días de la semana, dividiendo a los vehículos en: motos/bicicletas; livianos; buses y pesados, además el conteo se lo realizó por carril de circulación siendo este caso el carril de entrada de la vía Riobamba – Penipe.

#### 4.2.5.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 188 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada

CONAL PORTOR OF THE PORTOR OF		IIICA	RDE CO	MIEC.	WA DIO	. D. A. B. #10 A	DEMIN	Œ			_	FACULI	AD DE	NGENI	ERÍA - E	NAL DE SCUELA DE E CONTEO	INGEN	ERÍAC														
MONAHIC ECULOPA			L: ENTR		YIM RIO	DIVIVIDA	Y-PERIIP	L																						19		
		Count	L D1111		/BICICI	FTA						18	/IANOS							R	USES							DE	SADOS		Water School	
		м	MI	1	V	S	D	PROM	L	м	м	<u></u>	V	s	D	PROM		м	М		V	s	D	PROM	1	м	MI	1	v	s	D	PROM
OOHOO A C1HOO	0	0	0	0	0	0	0	0	28	25	0	99	22	28	19	221	90	8	10	8	7	11	7	141	2	1	3	2	1	4	1	14
01H00 A 02H00	0	0	n	0	0	0	0	0	26	24	25	22	23	27	20	167	11	9	9	10	10	8	9	66	5	4	6	5	4	6	4	34
02H00 A 03H00	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	17	14	12	18	13	103	5	3	6	4	3	6	2	29	3	4	4	3	2	5	3	24
03H00 A 04H00	0	0	0	1	0	0	0	1	21	20	22	19	18	22	17	139	4	2	4	4	3	5	3	25	7	6	6	6	7	8	7	47
04H00 A 05H00	0	0	0	0	0	0	0	0	29	27	31	25	26	30	24	192	7	6	8	6	5	9	5	46	11	10	10	9	10	11	9	70
05H00 A 06H00	1	0	0	0	0	1	0	2	52	50	55	49	46	57	43	352	6	5	10	5	4	11	5	46	14	13	15	12	11	13	10	28
06H00 A 07H00	10	7	8	6	5	11	5	52	103	101	110	99	100	108	95	716	14	13	16	12	13	17	11	96	12	17	17	18	16	18	16	114
07H00 A 08H00	11	9	13	10	12	14	11	80	122	188	196	187	185	198	180	1256	18	16	20	17	16	19	15	121	25	23	26	24	22	25	21	166
08H00 A 09H00	23	22	25	22	20	26	19	157	204	200	209	198	195	210	192	1408	13	12	15	13	12	14	12	91	41	40	43	39	39	44	38	284
09H00 A 10H00	29	31	30	28	27	32	25	202	187	183	190	185	182	189	180	1296	18	16	19	16	17	20	15	121	22	21	23	20	21	24	19	150
10H00 A 11H00	7	7	8	6	6	7	5	46	141	139	142	136	135	142	130	965	12	12	14	9	9	16	8	80	18	17	18	16	16	19	16	120
11H00 A 12H00	6	4	7	5	5	8	7	42	145	142	150	144	146	148	145	1020	13	10	13	10	9	15	9	79	21	19	23	20	21	22	19	145
12H00 A 13H00	12	13	14	11	10	13	9	82	160	158	165	155	154	164	157	1113	18	11	20	17	15	21	16	118	22	20	25	21	19	24	18	149
13H00 A 14H00	5	4	6	5	4	6	5	35	130	131	136	128	126	133	120	904	17	16	19	16	16	20	15	119	27	26	29	25	24	28	23	182
14H00 A 15H00	6	7	7	6	5	6	5	40.	136	131	140	135	132	139	131	944	13	17	16	10	9	15	9	89	26	25	25	24	25	27	22	174
15H00 A 16H00	9	11	10	8	9	11	7	65	143	143	145	147	141	143	142	1004	13	10	17	11	10	16	9	86	19	17	20	16	17	21	16	126
16H00 A 17H00	5	6	7	6	4	6	5	39	193	190	199	187	182	196	180	1327	15	13	17	12	13	18	10	98	22	20	24	15	21	23	19	144
17H00 A 18H00	12	11	13	10	9	12	9	76	227	222	226	224	220	228	218	1565	16	15	19	14	14	17	13	108	22	21	21	18	19	22	18	141
18H00 A 19H00	15	14	17	16	13	16	12	103	272	272	275	268	271	277	260	1295	12	12	14	11	10	13	11	83	22	23	23	20	21	24	19	152
19H00 A 20H00	0	0	0	0	0	0	0	0	191	188	193	190	186	192	184	1324	14	13	15	12	11	15	11	91	16	15	18	14	14	19	13	109
20H00 A 21H00	0	0	9	0	0	0	0	9	108	106	110	104	104	112	102	746	16	14	17	13	12	18	10	100	17	16	19	17	15	18	16	112
21H00 A 22H00	0	0	5	0	0	0	0	5	99	25	98	94	91	100	92	599	10	5	11	6	9	12	7	60	9	8	10	8	7	11	7	60
22H00 A 23H00	0	0	5	0	0	0	0	5	20	21	21	23	20	21	19	145	6	6	8	5	7	7	6	45	8	9	9	7	8	9	7	57
23H00 A 00H00	0	0	7	99	0	0	0	106	16	14	18	15	16	17	13	109	2	2	3	2	2	4	2	17	2	1	3	1	2	3	1	13
TOTAL DE VEHICULOS PROMEDIO DIARIO				1	. <b>64</b>							2	787	,						2	. <b>79</b>							3	83			

## 4.2.5.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA PENIPE – RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 189 TPDA Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada

TIPO DE VEHÍCULO	TPDA						
TIPO DE VERICOLO	#	%					
Livianos	2787	81%					
Buses	279	8%					
Pesados	383	11%					
TOTAL	3449	100%					

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 190 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Penipe Carril de Entrada

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	T	RÁFICO PROM	MEDIO DIARIO	)
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES
2014	3,44%	1,17%	2,90%	3449	2787	279	383
2015	3,44%	1,17%	2,90%	3559	2883	282	394
2016	3,10%	1,05%	2,61%	3661	2972	285	404
2017	3,10%	1,05%	2,61%	3767	3064	288	415
2018	3,10%	1,05%	2,61%	3876	3159	291	426
2019	3,10%	1,05%	2,61%	3988	3257	294	437
2020	3,10%	1,05%	2,61%	4103	3358	297	448
2021	2,82%	0,96%	2,38%	4212	3453	300	459
2022	2,82%	0,96%	2,38%	4323	3550	303	470
2023	2,82%	0,96%	2,38%	4437	3650	306	481
2024	2,82%	0,96%	2,38%	4554	3753	309	492


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 191 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada

Según el MTOP para el	criterio de las bases de l	a estructura de la red vial del país, se				
presenta la relación e	entre la función jerárquica	y la clasificación de las carreteras.				
FUNCIÓN	CLASE DE CARRETERA	TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)				
Corredor	RI – RII (2)	>8.000				
Autovial	1	3.000 - 8.000				
Arterial	II	1.000 – 3.000				
Coloctoro	III	300 – 1.000				
Colectora	IV	100 – 300				
Vecinal	V	< 100				

## 4.2.5.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 192 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada

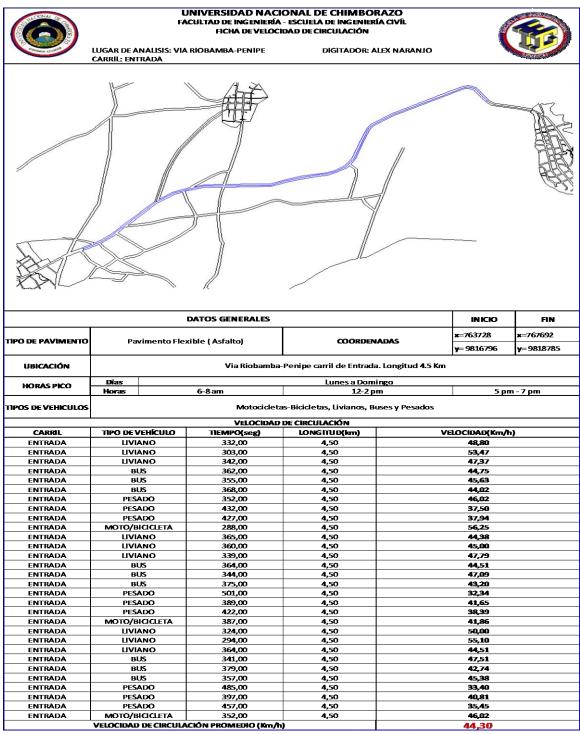

## 4.2.5.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 193 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba-Penipe



## UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL DETERMINACION DE LA MUESTRA PARA INSPECIÓN VISUAL



LUGAR DE ANALISIS: VIA RIOBAMBA-PENIPE

DIGITADOR: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO

1.- AREA RECOMENDADA POR EL MÉTODO PAVER (220 a 360m2)

A= 300m2

2.- ANCHO DE CALZADA

#### Ancho de Calzada = 8,81m

3.- LONGUITUD DE LA MUESTRA

Área Recomendada = Longitud de la muestra \*Ancho de Calzada

$$Longitud\ de\ la\ muestra = \frac{\acute{A}rea\ Recomendada}{Ancho\ de\ Calzada}$$

$$Longitud de la muestra = \frac{300m2}{8,81m} = 34,05m$$

#### **ADOPTAMOS 35m**

4.- NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS EN LA SECCIÓN (N)

$$N = \frac{Longitud\,total\,de\,la\,vı́a}{Longitud\,de\,la\,muestra}$$

$$N = \frac{4500 \ m}{34,05m} \approx 132 Unidades \ de \ muestra$$

5.-OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTRA A SER INSPECCIONADAS

$$n = \frac{N * \sigma^{2}}{\frac{e^{2}}{4} * (N - 1) + \sigma^{2}}$$

N = 132 Unidades de Muestra

e = (2-5%) Error. Se toma el 5% debido a que es la primera evaluación que realizamos.

 $\sigma = 10^2$  Desviación Estándar del PCI

$$n = \frac{132 * 10^2}{\frac{5^2}{4} * (132 - 1) + 10^2} \approx \textbf{14 Unidades de muestra}$$

6.- INTERVALO DE MUESTRA (i)

$$i = \frac{N}{n} = \frac{132}{14} \approx 9$$

6.- SEPARACION DE TRAMO

 $S = i x \ Longitud \ de \ muestra = 315m$ 

#### **ADOPTAMOS 300m**

#### 8.- MUESTRAS A INSPECCIONAR

MUESTRA	ABS	CISA	MUESTRA	ABS	CISA	MUESTRA	ABSCISA		
IVIUESTRA	INICIO	FIN	IVIUESTRA	INICIO	FIN	IVIUESTRA	INICIO	FIN	
8	0+300	0+335	53	1+800	1+835	98	3+300	3+335	
17	0+600	0+635	62	2+100	2+135	107	3+600	3+635	
26	0+900	0+935	71	2+400	2+435	116	3+900	3+935	
35	1+200	1+235	80	2+700	2+735	125	4+200	4+235	
44	1+500	1+535	89	3+000	3+035				

# 4.2.5.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 194 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 0+300 – 0+335

STICIONALDIDO	L	INIVERSI	DAD NACIO	NAL DE CHIM	1BORAZC	)		
	EVALU	ACION DEL ÍNE		ON DEL PAVIMENTO (PO IE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON		
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAM	BA PENIPE - C	ARRIL ENTRADA					
Evaluado por:	CARLOS MAN	NYA - ALEX NAF	RANJO					
Fecha:	22 de Enero	del 2015						
Abscisa inicial:	0+300			1. 4		154.175		
Abscisa final:	0+335		Area de	Area del tramo 1:				
		TII	POS DE FALLAS					
1 Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento Lon	git. y/o trans	m2		
2 Exudación	2 Exudación m2		11	Parche		m2		
3 Fisuramient	o en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4 Desniveles I	Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5 Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocar	ril	m2		
6 Depresión		m2	15	Surco en Huella(A	Ahullamiento	m2		
7 Fisuramiento en borde m2			16	Desplazamiento		m2		
8 Fisuramient	o de reflexiór	m2	17	Fisuramiento de I	Resbalamien	m2		
9 Desnivel car	ril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamient	to/Intemperi:	m2		
		FALLAS EXI	STENTES EN EL TR	AMO				
FALLA	Sev	eridad	De	nsidad %	VE	)		
1	M	edio		2.00	28			
7	M	edia		6.81	20			
	1		Suma Valor de d		48			
			Número de ded		2			
			Valor de deduco	ción corregido (CDV):	48			
				CDV=	36			
			DOI 100 000					
			PCI=100-CD	V	64			

Cuadro 195 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 0+600 – 0+635

NACIONAL DE		ι	INIVERS	SIDAD NACIO	NAL DE CHIM	IBORAZO	)
THE REAL PROPERTY OF THE PROPE		EVALU	ACION DEL Í		N DEL PAVIMENTO (PO LE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON
Nombre de la vía:		VÍA RIOBAM	BA PENIPE -	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:		CARLOS MAN	IYA - ALEX N	IARANJO			
Fecha:		22 de Enero	del 2015				
Abscisa inicial:		0+600			1.		
Abscisa final:		0+635		Area de	el tramo 2:		154.175
				TIPOS DE FALLAS		•	
1 Piel d	e cocoo	drilo	m2	10	Fisuramiento Lon	git. y/o trans	m2
2 Exuda	ación		m2	11	Parche		m2
3 Fisura	amiento	en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desni	veles L	ocalizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corru	gación		m2	14	Cruce de ferrocari	ril	m2
6 Depre	esión		m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2
7 Fisuramiento en borde m2				16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramiento de reflexiór m2				17	Fisuramiento de F	Resbalamien	m2
9 Desni	vel car	ril/espaldón	m2	18		m2	
		, ,		19	Desmoronamient	o/Intemperi:	m2
			FALLAS I	EXISTENTES EN EL TR		, ,	
FALLA		Sev	eridad	Der	nsidad %	VE	)
1		M	edia		5.68	39	
7		M	edia		6.81	20	
				Suma Valor de d	educido	59	
				Número de ded	ucidos > 5 (q):	2	
				Valor de deducc	ión corregido (CDV):	59	
					CDV=	39	
				PCI=100-CD\	/	61	
						-	

Cuadro 196 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 0+900 – 0+935

SHEJONAL DE	U	NIVERS	IDAD NACIO	NAL DE CHIM	BORAZO	)
	EVALUA	CION DEL ÍN		N DEL PAVIMENTO (PO IE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMB	A PENIPE - (	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MAN'	YA - ALEX N	ARANJO			
Fecha:	22 de Enero d	el 2015				
Abscisa inicial:	0+900		A woode	el tramo 3:		154.175
Abscisa final:	0+935		Area de	ei tramo 3:		154.175
		1	TIPOS DE FALLAS			
1 Piel de c	ocodrilo r	m2	10	Fisuramiento Long	git. y/o trans	m2
2 Exudació	n r	m2	11	Parche		m2
3 Fisurami	ento en bloque r	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desnivel	es Localizados 🔝 r	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugac	ión r	m2	14	Cruce de ferrocarr	il	m2
6 Depresió	n r	m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2
7 Fisuramiento en borde m2		16	Desplazamiento		m2	
8 Fisuramiento de reflexiór m2		17	Fisuramiento de R	Resbalamien	m2	
9 Desnivel	carril/espaldón r	m2	18	Hinchamiento		m2
	•		19	Desmoronamient	o/Intemperi:	m2
		FALLAS E	XISTENTES EN EL TR	AMO	•	
FALLA	Seve	ridad	Dei	nsidad %	VE	)
12	Al	ta		81.73	17	
13	Me	dia		0.06	25	
7	Me	dia		6.81	20	
			Suma Valor de d	leducido	62	
			Número de ded	· · · ·	3	
			Valor de deducc	ción corregido (CDV):	62	
				CDV=	39	
			PCI=100-CD\	<b>/</b>	61	

Cuadro 197 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 1+200 – 1+235

STATE OF THE PARTY		JNIVERS	SIDAD NACIO	NAL DE CHIM	BORAZO	)
A STATE OF THE STA	EVALU	JACION DEL ÍI		N DEL PAVIMENTO (PO IE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	/IBA PENIPE - (	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALEX N	ARANJO			
Fecha:	22 de Enero	del 2015				
Abscisa inicial:	1+200		Area de	el tramo 4:		154.175
Abscisa final:	1+235		Aleauc	er trainio 4.		134.173
		-	TIPOS DE FALLAS			
1 Piel de	cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Long	git. y/o trans	m2
2 Exudac	ión	m2	11	Parche		m2
3 Fisuran	niento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniv	eles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrug	ación	m2	14	Cruce de ferrocarr	il	m2
6 Depres	ión	m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2
7 Fisuran	niento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuran	niento de reflexió	r m2	17	Fisuramiento de F	Resbalamien	m2
9 Desniv	el carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamient	o/Intemperi:	m2
		FALLAS E	XISTENTES EN EL TR	АМО		
FALLA	Se	veridad	Dei	nsidad %	VD	)
7	N	Лedia		6.81	20	
			Suma Valor de d	leducido	20	
			Número de ded	ucidos > 5 (q):	1	
			Valor de deducc	ción corregido (CDV):	20	
				CDV=	20	
			DOI 400 001	, 1		
1			PCI=100-CD\	V	80	

Cuadro 198 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 1+500 – 1+535

THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	•		EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETER SUPERFICIE ASFALTICA						
Nombre de la vía:	$\dashv$	VÍA RIOBAMBA PE	NIPE - CA	RRIL ENTRADA					
Evaluado por:		CARLOS MANYA - A	ALEX NAR	ANJO					
Fecha:		22 de Enero del 20	)15						
Abscisa inicial:		1+500		A	-1 4 F.		454475		
Abscisa final:		0+535		Area de	el tramo 5:		154.175		
			TIP	OS DE FALLAS					
1 Piel de	cococ	lrilo m2		10	Fisuramiento Long	git. y/o trans	m2		
2 Exudac	ión	m2		11	Parche		m2		
3 Fisuran	niento	en bloque m2		12	Agregado Pulido		m2		
4 Desnive	eles L	ocalizados m2		13	Baches		Unidad		
5 Corruga	ación	m2		14	Cruce de ferrocarr	il	m2		
6 Depres	ión	m2		15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2		
7 Fisuran	niento	en borde m2		16	Desplazamiento		m2		
8 Fisuran	niento	de reflexiór m2		17	Fisuramiento de R	tesbalamien	m2		
9 Desnive	el carr	il/espaldón m2		18 Hinchamiento			m2		
				19	Desmoronamiento	o/Intemperi:	m2		
		F.A	ALLAS EXIS	STENTES EN EL TR	AMO				
FALLA		Severida	d	Dei	nsidad %	VD	)		
7		Media			6.81	20			
				Suma Valor de c		20			
				Número de ded	· · · · · ·	2			
				vaior de deducc	ción corregido (CDV): CDV=	20 20			
				PCI=100-CD\	v	80			

Cuadro 199 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 1+800 – 1+835

MICIONALDIS	Į	JNIVER	SIDAD NACIO	NAL DE CHIMB	ORAZO	
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	EVALU	JACION DEL		N DEL PAVIMENTO (PCI) E ASFALTICA	CARRETERA	CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	1BA PENIPE	- CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALEX	NARANJO			
Fecha:	22 de Enero	del 2015				
Abscisa inicial:	1+800		Aroa do	l tramo 6:		154.175
Abscisa final:	1+835		Area de	i trainio 6.		134.173
			TIPOS DE FALLAS			
1 Piel de co	codrilo	m2	10	Fisuramiento Longit	. y/o trans	m2
2 Exudación		m2	11	Parche		m2
3 Fisuramie	nto en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desnivele	s Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugacio	ón	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2
6 Depresiór	ı	m2	15	Surco en Huella(Ahu	ıllamiento	m2
7 Fisuramie	nto en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramie	nto de reflexió	r m2	17	Fisuramiento de Res	sbalamien	m2
9 Desnivel of	arril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamiento/	Intemperi	m2
		FALLAS	EXISTENTES EN EL TRA	AMO		
FALLA	Sev	veridad	Den	sidad %	VD	1
12			<u>(</u>	93.76	19	
7	N	⁄ledia		6.81	20	
			Suma Valor de d		39	
			Número de dedu		2	
			Valor de deducci	ión corregido (CDV):	39	
				CDV=	29	
1			PCI=100-CDV	,	71	

Cuadro 200 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 2+100 – 2+135

TINCIONAL DE		UNIVERSI	IDAD NACIC	NAL DE CHIM	BORAZO	)
	EVAL	JACION DEL ÍN		N DEL PAVIMENTO (PO IE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAI	ИВА PENIPE - C	ARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALEX NA	RANJO			
Fecha:	22 de Enero	del 2015				
Abscisa inicial:	2+100		A	.1.4		454475
Abscisa final:	2+135		Area del tramo 7:			154.175
		T	IPOS DE FALLAS			
1 Piel de	cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Long	git. y/o trans	m2
2 Exudad	ión	m2	11	Parche		m2
3 Fisuran	niento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniv	eles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corruga	ación	m2	14	Cruce de ferrocarr	il	m2
6 Depres	ión	m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2
7 Fisuran	niento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisuran	niento de reflexio	ór m2	17	Fisuramiento de F	Resbalamien	m2
9 Desniv	el carril/espaldór	m2	18 Hinchamiento			m2
			19	Desmoronamient	o/Intemperi:	m2
		FALLAS EX	(ISTENTES EN EL TR	AMO		
FALLA	Se	veridad	Dei	nsidad %	VD	)
10		Alta		0.62	14	
7		Media		6.81	20	
			Suma Valor de d		34	
			Número de ded	ucidos > 5 (q):	2	
			Valor de deducc	ción corregido (CDV):	34	
				CDV=	25	
			-			
l			PCI=100-CD\	<i>'</i>	75	
				<u>-</u>		

Cuadro 201 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 2+400 – 2+435

MICIONALDIS	Ų	JNIVER	SIDAD NACIO	NAL DE CHIMB	ORAZO	)		
STATE OF THE PARTY	EVALU	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETER SUPERFICIE ASFALTICA						
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	1BA PENIPE	- CARRIL ENTRADA					
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALEX I	NARANJO					
Fecha:	22 de Enero	del 2015						
Abscisa inicial:	2+400		Aroa do	l tramo 8:		154.175		
Abscisa final:	2+435		Area de	i traino 6.		134.173		
			TIPOS DE FALLAS					
1 Piel de d	cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit	. y/o trans	m2		
2 Exudació	ón	m2	11	Parche		m2		
3 Fisuram	iento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4 Desnive	les Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5 Corruga	ción	m2	14	Cruce de ferrocarril		m2		
6 Depresi	ón	m2	15	Surco en Huella(Ahu	Illamiento	m2		
7 Fisuram	iento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2		
8 Fisuram	iento de reflexió	r m2	17	Fisuramiento de Res	balamien	m2		
9 Desnive	l carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamiento/I	Intemperi	m2		
		FALLAS	EXISTENTES EN EL TRA	AMO				
FALLA	Sev	eridad/	Den	sidad %	VD	1		
10		Alta		0.76	14			
12				22.70	6			
7	N	1edia		6.81	20			
			Suma Valor de d	educido	40			
			Número de dedu		3			
			Valor de deducci	ión corregido (CDV):	40			
				CDV=	24			
			PCI=100-CDV	,	70			
			PCI=100-CDV		76			

**Cuadro 202** Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Entrada 2+700 – 2+735

MICIONALDIA	UNIVERS	SIDAD NACIO	NAL DE CHIM	BORAZO	
	EVALUACION DEL ÍI		N DEL PAVIMENTO (PCI E ASFALTICA	) CARRETERA	CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA PENIPE - (	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA - ALEX N	ARANJO			
Fecha:	22 de Enero del 2015				
Abscisa inicial:	2+700	Auga da	l tramo 9:		154.175
Abscisa final:	2+735	Area de	ri tramo 9:		154.175
	•	TIPOS DE FALLAS			
1 Piel de coc	odrilo m2	10	Fisuramiento Long	it. y/o trans	m2
2 Exudación	m2	11	Parche		m2
3 Fisuramien	to en bloque m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniveles	Localizados m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugació	n m2	14	Cruce de ferrocarri	I	m2
6 Depresión	m2	15	Surco en Huella(Al	nullamiento	m2
7 Fisuramiento en borde m2		16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramiento de reflexiór m2		17	Fisuramiento de Re	esbalamien	m2
9 Desnivel carril/espaldón m2		18	18 Hinchamiento		m2
		19	Desmoronamiento	/Intemperi:	m2
	FALLAS E	XISTENTES EN EL TRA	AMO		
FALLA	Severidad	Der	nsidad %	VD	
1	Alta		1.34	36	
12			45.40	11	
7	Media		6.81	20	
		Suma Valor de d	adusida	(7	
		Suma Valor de d	_	67	
		Número de dedu		<u>2</u> 67	
		valor de deducc	ión corregido (CDV): CDV=	49	
			CDV=	49	
		PCI=100-CD\	, T	51	

Cuadro 203 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 3+000 – 3+035

HOIOW OF	UN	IVERSIDAD NAC	CIONAL DE CHIM	IBORAZO	)
STANA COURT	EVALUACIO		CIÓN DEL PAVIMENTO (P FICIE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA I	PENIPE - CARRIL ENTRADA	1		
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARANJO			
Fecha:	22 de Enero del	2015			
Abscisa inicial:	3+000	A #0.0	del tramo 10:		154.175
Abscisa final:	3+035	Alea	idei tiallio 10.		134.173
		TIPOS DE FALLAS			
1 Piel de c	ocodrilo m2	10	Fisuramiento Lon	git. y/o trans	m2
2 Exudació	n m2	11	Parche		m2
3 Fisurami	ento en bloque m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desnive	les Localizados m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugad	ción m2	14	Cruce de ferrocar	ril	m2
6 Depresio	ón m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2
7 Fisuramiento en borde m2		16	Desplazamiento		m2
8 Fisuramiento de reflexiór m2		17	Fisuramiento de I	Resbalamien	m2
9 Desnive	carril/espaldón m2	18	Hinchamiento		m2
		19	Desmoronamient	o/Intemperi:	m2
		FALLAS EXISTENTES EN EL	.TRAMO		
FALLA	Severid	ad	Densidad %	VD	
1	Media	9	2.21	29	
12			43.59	9	
7	Media	Э	6.81	20	
		Suma Valor c		58	
			deducidos > 5 (q):	3	
		Valor de ded	ucción corregido (CDV):	58	
			CDV=	36	
		DCI-100 C	2DV		
		PCI=100-C	עט.	64	

Cuadro 204 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 3+300 – 3+335

THEIONALDS		UNIVERS	IDAD NACIO	ONAL DE CHIM	BORAZO	)
THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	EVALU	JACION DEL ÍN		ON DEL PAVIMENTO (PO LIE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	/IBA PENIPE - C	ARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALEX NA	ARANJO			
Fecha:	22 de Enero	del 2015				
Abscisa inicial:	3+300		Avo a da	el tramo 11:		15/175
Abscisa final:	3+335		Area de	ei tramo 11:		154.175
		Т	IPOS DE FALLAS			
1 Piel de	cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Long	git. y/o trans	m2
2 Exudac	ión	m2	11	Parche		m2
3 Fisurar	niento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniv	eles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrug	ación	m2	14	Cruce de ferrocarr	il	m2
6 Depres	sión	m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2
7 <b>Fisura</b> r	niento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisurar	niento de reflexió	or m2	17	Fisuramiento de R	Resbalamien	m2
9 Desniv	el carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamient	o/Intemperi:	m2
		FALLAS EX	(ISTENTES EN EL TR	AMO	-	
FALLA	Se	veridad	De	nsidad %	VD	)
12				88.54	17	
7	N	Лedia		6.81	20	
			Suma Valor de d	deducido	37	
			Número de ded	lucidos > 5 (q):	2	
			Valor de deduc	ción corregido (CDV):	37	
				CDV=	26	
			DCI-400 CD	1		
			PCI=100-CD	V	74	

Cuadro 205 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 3+600 – 3+635

Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN			N DEL PAVIMENTO (PO	CI) CADDETEDA			
Nombre de la vía:		EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA SUPERFICIE ASFALTICA  ÍA RIOBAMBA PENIPE - CARRIL ENTRADA						
		1BA PENIPE - C	CARRIL ENTRADA					
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALEX NA	ARANJO					
Fecha:	22 de Enero	del 2015						
Abscisa inicial:	3+600		Aron do	l tramo 12:		154.175		
Abscisa final:	3+635		Aleaue	i traino 12.		134.173		
		T	TIPOS DE FALLAS					
1 Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento Long	git. y/o trans	m2		
2 Exudación		m2	11	Parche		m2		
3 Fisuramient	to en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4 Desniveles	Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5 Corrugación	1	m2	14	Cruce de ferrocari	ril	m2		
6 Depresión		m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2		
7 Fisuramient	to en borde	m2	16	Desplazamiento		m2		
8 Fisuramient	o de reflexió	r m2	17	Fisuramiento de F	Resbalamien	m2		
9 Desnivel car	rril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamient	o/Intemperi:	m2		
		FALLAS EX	XISTENTES EN EL TR	АМО		•		
FALLA	Sev	/eridad	Der	nsidad %	VD			
12				74.23	16			
7	N	Media		6.81	20			
			Suma Valor de d	leducido.	36			
			Número de ded		2			
				ión corregido (CDV):	36			
			valor de deddee	CDV=	27			
			PCI=100-CD\	/	73			

Cuadro 206 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 3+900 – 3+935

EVALU	ACION DEL ÍN	IDICE DE CONDICIÓ			
EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETEF SUPERFICIE ASFALTICA					
VÍA RIOBAM	BA PENIPE - C	CARRIL ENTRADA			
CARLOS MAN	IYA - ALEX NA	ARANJO			
22 de Enero	del 2015				
3+900		Aroado	l trama 12:		154.175
3+935		Area de	er trainio 15.		134.173
	Т	IPOS DE FALLAS			
odrilo	m2	10	Fisuramiento Long	git. y/o trans	m2
	m2	11	Parche		m2
to en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
Localizados	m2	13	Baches		Unidad
n	m2	14	Cruce de ferrocarr	il	m2
	m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2
to en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
to de reflexiór	m2	17	Fisuramiento de R	tesbalamien	m2
rril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
		19	Desmoronamiento	o/Intemperi:	m2
	FALLAS EX	KISTENTES EN EL TR	AMO		
Sev	eridad	De	nsidad %	VD	
P	Alta		1.13	19	
			34.05	9	
М	edia		6.81	20	
		Suma Valor de o	deducido	48	
		Número de ded	ucidos > 5 (q):	3	
		Valor de deduc	ción corregido (CDV):	48	
			CDV=	30	
		PCI=100-CD	v	70	
ו ו	22 de Enero de 3+900 3+935 odrilo en bloque se Localizados en borde en to de reflexión arril/espaldón Severa de A	22 de Enero del 2015  3+900 3+935  Todrilo m2 m2 nto en bloque m2 si Localizados m2 n m2 m2 m2 nto en borde m2 nto de reflexiór m2 arril/espaldón m2	3+900   3+935	3+900   3+935   Area del tramo 13:	3+900   3+935     Area del tramo 13:

Cuadro 207 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada 4+200 – 4+235

STATE ON AL DES	ı	JNIVERS	IDAD NACIO	NAL DE CHIM	IBORAZO	)
TOWNS A COMPANY	EVALL	JACION DEL ÍN		N DEL PAVIMENTO (PO IE ASFALTICA	CI) CARRETERA	CON
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAN	/IBA PENIPE - C	CARRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MA	NYA - ALEX NA	ARANJO			
Fecha:	22 de Enero	del 2015				
Abscisa inicial:	4+200		Aron do	l tramo 14:		154.175
Abscisa final:	4+235		Area de	i tramo 14.		154.175
		Т	IPOS DE FALLAS			
1 Piel d	e cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Lon	git. y/o trans	m2
2 Exuda	ción	m2	11	Parche		m2
3 Fisura	miento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desni	veles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corru	gación	m2	14	Cruce de ferrocari	ril	m2
5 Depre	sión	m2	15	Surco en Huella(A	hullamiento	m2
7 Fisura	miento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisura	miento de reflexió	r m2	17	Fisuramiento de F	Resbalamient	m2
9 Desni	vel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamient	o/Intemperi:	m2
		FALLAS EX	KISTENTES EN EL TR	AMO		
FALLA	Se	veridad	Dei	nsidad %	VD	1
12				71.06	15	
7	N	⁄ledia		6.81	20	
			Suma Valor de o	deducido	35	
			Número de ded		2	
				ción corregido (CDV):	35	
				CDV=	26	
			PCI=100-CDV	<b>/</b>	74	
				•		

## 4.2.5.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA).

Cuadro 208 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba-Penipe Carril deEntrada

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI
1	0+300	0+335	64
2	0+600	0+635	61
3	0+900	0+935	61
4	1+200	1+235	80
5	1+500	0+535	80
6	1+800	1+835	71
7	2+100	2+135	75
8	2+400	2+435	76
9	2+700	2+735	51
10	3+000	3+035	64
11	3+300	3+335	74
12	3+600	3+635	73
13	3+900	3+935	70
14	4+200	4+235	74
	PCI PROMEDIO		70

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 4.2.5.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 209 Calificación de la Vía Riobamba-Penipe Carril de Entrada

CALIFICACIÓN DEL PCI								
PCI	CALIFICACION							
100	EXCELENTE							
85	EXCELENTE							
85	MUY BUENA							
70	MOT BOLINA							
70	BUENA							
55	BOLINA							
55	REGULAR							
40	REGULAR							
40	MALA							
25	IVIALA							
25	MUY MALA							
10	IVIOT IVIALA							
10	DETERIORADA							
0	DETERIORADA							
	0 1 37 11 37							

#### 4.2.5.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 210 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-PENIPE CARRIL: SAUDA MOTO/BICICLETA LIVIANOS BUSES PESADOS м MI PROM М S PROM М M V S PROM м М 00H00 A 01H00 01H00 A 02H00 02H00 A 03H00 03H00 A 04H00 04H00 A 05H00 05H00 A 06H00 06H00 A 07H00 07H00 A 08H00 00HEO A 00HB0 09H00 A 10H00 10H00 A 11H00 11H00 A 12H00 q 12H00 A 13H00 13H00 A 14H00 14H00 A 15H00 15H00 A 16H00 16H00 A 17H00 17H00 A 18H00 18H00 A 19H00 19H00 A 20H00 20H00 A 21H00 21H00 A 22H00 22H00 A 23H00 23H00 A 00H00 TOTALDE VEHICULOS

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

PROMEDIO DIARIO

### 4.2.5.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA PENIPE – RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 211 TPDA Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida

TIPO DE VEHÍCULO	TPDA		
TIPO DE VEHICOLO	#	%	
Livianos	2722	81%	
Buses	244	7%	
Pesados	393	12%	
TOTAL	3359	100%	

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 212 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Penipe Carril de Salida

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	TRÁFICO PROMEDIO DIARIO				
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	
2014	3,44%	1,17%	2,90%	3359	2722	244	393	
2015	3,44%	1,17%	2,90%	3467	2816	247	404	
2016	3,10%	1,05%	2,61%	3568	2903	250	415	
2017	3,10%	1,05%	2,61%	3672	2993	253	426	
2018	3,10%	1,05%	2,61%	3779	3086	256	437	
2019	3,10%	1,05%	2,61%	3889	3182	259	448	
2020	3,10%	1,05%	2,61%	4003	3281	262	460	
2021	2,82%	0,96%	2,38%	4110	3374	265	471	
2022	2,82%	0,96%	2,38%	4219	3469	268	482	
2023	2,82%	0,96%	2,38%	4331	3567	271	493	
2024	2,82%	0,96%	2,38%	4447	3668	274	505	


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 213 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida

		a estructura de la red vial del país, se y la clasificación de las carreteras.								
FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)										
Corredor	RI – RII (2)	>8.000								
Arterial	1	3.000 - 8.000								
Arteriai	II	1.000 – 3.000								
Colectora	III	300 – 1.000								
Colectora	IV	100 – 300								
Vecinal	V	< 100								

#### 4.2.5.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 214 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida

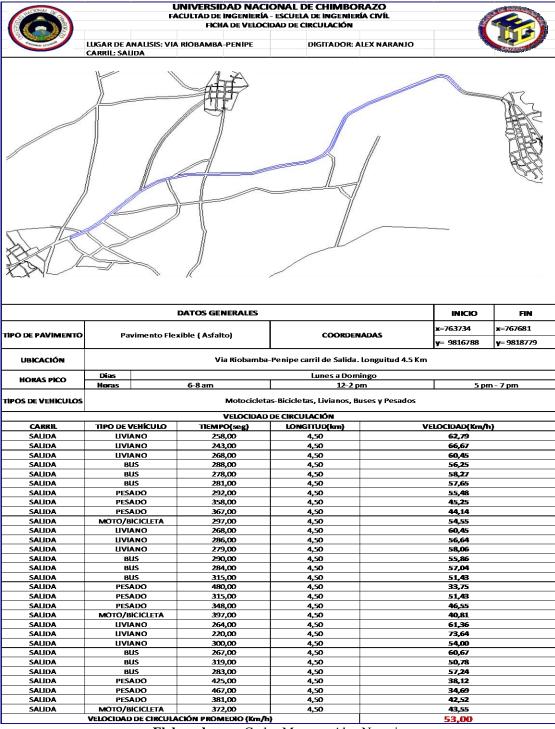

# 4.2.5.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA).

Cuadro 215 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 0+300 – 0+335

	STACIONAL DEC	U	NIV	ERSIE	DAD NACIONAL DE C	HIMBORAZO			
		TO (PCI) CARRETERA CON							
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAM	BA PEI	NIPE - CA	RRIL SALIDA				
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO							
Fe	cha:	22 de Enero	del 20	15					
Ab	scisa inicial:	0+300			Avec del tueve 4.	154 175			
Αb	scisa final:	0+335			Area del tramo 1:	154.175			
				TIPOS	DE FALLAS				
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2			
2	Exudación		m2	11	Parche	m2			
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2			
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad			
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2			
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2			
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2			
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	o m2			
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2			
				19	Desmoronamiento/Intemperis	mo m2			
			FALLA	S EXISTE	NTES EN EL TRAMO				
	FALLA	Severid	ad		Densidad %	VD			
	10	Alta			0.68	1			
	7	Media	a		6.81	20			
				Suma \	/alor de deducido	21			
				Númei	ro de deducidos > 5 (q):	2			
				Valor	de deducción corregido (CDV):	21			
					CDV=	16			
_				-					
				Inci-1	LOO-CDV	84			

Cuadro 216 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 0+600 – 0+635

	STAGONALDE	UN	IVER	RSIE	AD NACIONAL DE CHI	MBORAZO
	WARNING TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY	EVALUACI	PCI) CARRETERA CON			
No						
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX	NAR	ANJO	
Fed	cha:	22 de Enero del	2015			
Ab	scisa inicial:	0+600			Area del tramo 2:	154.175
Ab	scisa final:	0+635			Alea dei tramo 2.	134.173
			Т	IPOS	DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo	m2	2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación	m2	2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizados	m2	2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación	m2	2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión	m2	2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde	m2	2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de reflexión	m2	2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	2	18	Hinchamiento	m2
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
		FA	LLAS EX	(ISTE	NTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severidad			Densidad %	VD
	1	Alta			4.69	49
	7	Media			6.81	20
_			Si	uma \	/alor de deducido	69
			_		o de deducidos > 5 (g):	2
					le deducción corregido (CDV):	69
			·		CDV=	50
			P	CI=1	.00-CDV	50

Cuadro 217 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 0+900 – 0+935

	THE STATE OF THE S	UI	VIV	ERSIC	OAD NACIONAL DE CHI	MBORAZO				
		EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) SUPERFICIE ASFALTICA								
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA PENIPE - CARRIL SALIDA								
Eva	aluado por:	CARLOS MANY	/A - A	LEX NAR	ANJO					
Fed	cha:	22 de Enero de	el 201	L5						
Ab	scisa inicial:	0+900			Area del tramo 3:	154.175				
Ab	scisa final:	0+935			Area dei tramo 5.	154.175				
				TIPOS	DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	n	n2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación	n	n2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque	n	n2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados	n	n2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación	n	n2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
5	Depresión	n	n2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde	n	n2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión	n	n2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	n	n2	18	Hinchamiento	m2				
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
		F.	ALLA:	S EXISTEI	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severida	d		Densidad %	VD				
	12	Alta			81.73	17				
	13	Media			0.06	25				
	7	Media			6.81	20				
				Suma \	/alor de deducido	62				
					ro de deducidos > 5 (q):	3				
					le deducción corregido (CDV):	62				
					CDV=	39				
				PCI=1	100-CDV	61				

Cuadro 218 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 1+200 – 1+235

	STOOMING	UI	NIV	ERSIC	OAD NACIONAL DE CI	HIMBORAZO			
		EVALUA	CION	DEL ÍNDI	CE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENT SUPERFICIE ASFALTICA	TO (PCI) CARRETERA CON			
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA PENIPE - CARRIL SALIDA							
Eva	aluado por:	CARLOS MANY	YA - Al	LEX NAR	ANJO				
Fed	cha:	22 de Enero de	el 201	5					
Ab	scisa inicial:	1+200			Area del tramo 4:	154.175			
Ab	scisa final:	1+235			Alea dei tramo 4.	134.173			
				TIPOS	DE FALLAS				
1	Piel de cocodrilo	r	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2			
2	Exudación	r	m2	11	Parche	m2			
3	Fisuramiento en bloque	r	m2	12	Agregado Pulido	m2			
4	Desniveles Localizados	r	m2	13	Baches	Unidad			
5	Corrugación	r	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2			
6	Depresión	r	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2			
7	Fisuramiento en borde	r	m2	16	Desplazamiento	m2			
8	Fisuramiento de reflexión	r	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	o m2			
9	Desnivel carril/espaldón	r	m2	18	Hinchamiento	m2			
				19	Desmoronamiento/Intemperis	mo m2			
		F	ALLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO				
	FALLA	Severida	d		Densidad %	VD			
	1	Media			12.24	49			
	7	Media			6.81	20			
				Suma \	/alor de deducido	69			
				Númei	o de deducidos > 5 (q):	2			
				Valor	le deducción corregido (CDV):	69			
					CDV=	51			
				DCI-1	100-CDV	49			

Cuadro 219 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 1+500 – 1+535

	STACIONAL PRE	U	NIV	ERSIC	OAD NACIONAL DE C	HIMBORAZO			
		EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) O SUPERFICIE ASFALTICA							
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAM	BA PEN	IIPE - CA	RRIL SALIDA				
Eva	luado por:	CARLOS MAN	NYA - A	LEX NAR	ANJO				
Fe	cha:	22 de Enero	del 201	5					
Αb	scisa inicial:	1+500			Area del tramo 5:	154.17			
Αb	scisa final:	0+535			Area dei traillo 5.	154.17			
				TIPOS	DE FALLAS				
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2			
2	Exudación		m2	11	Parche	m2			
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2			
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unida			
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2			
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2			
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2			
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	o m2			
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2			
				19	Desmoronamiento/Intemperis	mo m2			
			FALLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO				
	FALLA	Severid	lad		Densidad %	VD			
	1	Baja			11.95	34			
	7	Media	а		6.81	20			
		<u> </u>		Suma \	/alor de deducido	54			
					o de deducidos > 5 (q):	2			
					le deducción corregido (CDV):	54			
					CDV=	38			
				PCI-1	L00-CDV	62			
				PCI=1	.00-CDV	62			

Cuadro 220 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 1+800 – 1+835

	ELINGIONAL TIPO	U	JNIV	ERSIE	DAD NACIONAL DE CHI	MBORAZO				
	The same of the sa	EVALU	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PC SUPERFICIE ASFALTICA							
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA PENIPE - CARRIL SALIDA								
Eva	aluado por:	CARLOS MAI	NYA - A	LEX NAR	ANJO					
Fe	cha:	22 de Enero	del 201	.5						
Ab	scisa inicial:	1+800			Area del tramo 6:	154.175				
Ab	scisa final:	1+835			Area dei tramo 6.	154.175				
				TIPOS	DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación		m2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2				
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
			FALLA	S EXISTE	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severio	lad		Densidad %	VD				
	10	Alta			0.87	16				
	12				22.70	6				
	7	Media	<u> </u>		6.81	20				
						-				
				Suma \	Valor de deducido	42				
				Númei	ro de deducidos > 5 (q):	3				
					de deducción corregido (CDV):	42				
					CDV=	26				
				PCI=1	LOO-CDV	74				

Cuadro 221 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 2+100 – 2+135

	STACIONALD	UNI	VERSI	DAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO					
	CI) CARRETERA CON									
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA PENIPE - CARRIL SALIDA								
Eva	luado por:	CARLOS MANYA	ALEX NAF	RANJO						
Fe	cha:	22 de Enero del 2	015							
Ab	scisa inicial:	2+100		Area del tramo 7:	154.175					
Ab	scisa final:	2+135		Alea del tramo 7.	134.173					
			TIPOS	DE FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación	m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2					
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2					
		FALI	AS EXISTE	NTES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD					
	10	Alta		0.80	17					
	7	Media		6.81	20					
_			Suma	Valor de deducido	37					
			Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2					
			Valor	de deducción corregido (CDV):	37					
				CDV=	28					
			PCI=	100-CDV	72					

Cuadro 222 Determinación del PCI, Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida 2+400 – 2+435

	STATE ON A STATE OF THE STATE O	UN	IV	ERSID	DAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO		
		EVALUACI	CI) CARRETERA CON					
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	PEN	IIPE - CA	RRIL SALIDA			
Eva	luado por:	CARLOS MANYA	- A	LEX NAR	ANJO			
Fed	cha:	22 de Enero del	201	.5				
Abs	scisa inicial:	2+400	2+400 Area del tramo 8:					
Abs	scisa final:	2+435			Area dei tramo 8:	154.175		
				TIPOS	DE FALLAS			
1	Piel de cocodrilo	m2	2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2		
2	Exudación	m2	2	11	Parche	m2		
3	Fisuramiento en bloque	m2	2	12	Agregado Pulido	m2		
4	Desniveles Localizados	m2	2	13	Baches	Unidad		
5	Corrugación	m2	2	14	Cruce de ferrocarril	m2		
6	Depresión	m2	2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2		
7	Fisuramiento en borde	m2	2	16	Desplazamiento	m2		
8	Fisuramiento de reflexión	m2	2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2		
9	Desnivel carril/espaldón	m2	2	18	Hinchamiento	m2		
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2		
		FA	LLAS	SEXISTE	NTES EN EL TRAMO			
	FALLA	Severidad			Densidad %	VD		
	1	Baja			32.30	46		
	7	Media			6.81	20		
_				Suma	Valor de deducido	66		
				Númei	ro de deducidos > 5 (q):	2		
				Valor	de deducción corregido (CDV):	66		
					CDV=	48		
				PCI=1	L00-CDV	52		

Cuadro 223 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 2+700 – 2+735

	STAGONADO	UN	IVI	ERSIE	OAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO				
	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARI SUPERFICIE ASFALTICA									
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA PENIPE - CARRIL SALIDA								
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	4 - Al	LEX NAR	ANJO					
Fed	cha:	22 de Enero del	201	5						
Αb	scisa inicial:	2+700	154.175							
Ab	scisa final:	2+735	Area del tramo 9:	154.175						
				TIPOS	DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	m:	2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación	m:	2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque	m:	2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados	m:	2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación	m:	2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión	m:	2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m:	2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión	m:	2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m:	2	18	Hinchamiento	m2				
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
		FA	LLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severidad			Densidad %	VD				
	1	Baja			1.57	13				
	12				45.40	11				
	7	Media			6.81	20				
				Suma	Valor de deducido	44				
				Númei	ro de deducidos > 5 (q):	3				
				Valor	de deducción corregido (CDV):	44				
					CDV=	27				
				PCI=1	L00-CDV	73				

Cuadro 224 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 3+000 – 3+035

Eval Fech Abso Abso	cisa inicial: cisa final:	VÍA RIOBAMBA PER CARLOS MANYA - A 22 de Enero del 20: 3+000 3+035	NIPE - CA ALEX NAR		) CARRETERA CON				
Eval Fech Abso Abso	uado por: na: cisa inicial: cisa final:	CARLOS MANYA - A 22 de Enero del 20: 3+000	LEX NAR						
Fech Abso Abso	na: cisa inicial: cisa final:	22 de Enero del 20: 3+000		OLINA					
Abso Abso	cisa inicial: cisa final:	3+000	15						
<b>Abs</b> o	cisa final:								
1		3+035		+000 Area del trome 10:					
	Diel de constitu		3+035 Area del tramo 10:						
	District and the		TIPOS	DE FALLAS					
,	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación	m2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
5	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2				
3	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2				
	•		19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
		FALLA	S EXISTE	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD				
	10	Alta		1.16	19				
	12			58.57	12				
	13	Baja		0.09	56				
	7	Media		6.81	20				
					40-				
				Valor de deducido	107				
				ro de deducidos > 5 (q):	4				
			Valor	de deducción corregido (CDV):	107				
				CDV=	61				
			DCI-	100-CDV	39				

Cuadro 225 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 3+300 – 3+335

	STACONAL DIE	UI	VIV	ERSIE	AD NACIONAL DE CH	IMBORAZO					
		EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CA SUPERFICIE ASFALTICA									
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	A PEN	IPE - CA	RRIL SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS MANY	/A - Al	LEX NAR	ANJO						
Fe	cha:	22 de Enero del 2015									
Ab	scisa inicial:	3+300	154.175								
Αb	scisa final:	3+335	154.175								
				TIPOS	DE FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	n	n2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación	n	n2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque	n	n2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados	m	n2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación	n	n2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión	n	n2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde	n	n2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión	n	n2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
9	Desnivel carril/espaldón	n	n2	18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	o m2					
		F/	ALLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severida	d		Densidad %	VD					
	1	Baja			10.81	34					
	7	Media			2.92	20					
		<u> </u>		Suma \	/alor de deducido	54					
				Númei	o de deducidos > 5 (q):	2					
					le deducción corregido (CDV):	54					
					CDV=	40					
				PCI=1	100-CDV	60					

Cuadro 226 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 3+600 – 3+635

	THE COMPANY	UI	NIV	ERSIC	OAD NACIONAL DE CH	IIMBORAZO			
		EVALUA	CION I	DEL ÍNDI	CE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUPERFICIE ASFALTICA	O (PCI) CARRETERA CON			
Non	nbre de la vía:	VÍA RIOBAMB	A PEN	IPE - CA	RRIL SALIDA				
Eval	uado por:	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO							
Fech	na:	22 de Enero d	el 201	5					
Abs	cisa inicial:	3+600	+600 Area del tramo 12:						
Abs	cisa final:	3+635			Alea dei tiamo 12.	154.175			
				TIPOS	DE FALLAS				
1	Piel de cocodrilo	r	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2			
2	Exudación	r	m2	11	Parche	m2			
3	Fisuramiento en bloque	r	m2	12	Agregado Pulido	m2			
4	Desniveles Localizados	r	m2	13	Baches	Unidad			
5	Corrugación	r	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2			
6	Depresión	r	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2			
7	Fisuramiento en borde	r	m2	16	Desplazamiento	m2			
8	Fisuramiento de reflexión	r	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2			
9	Desnivel carril/espaldón	r	m2	18	Hinchamiento	m2			
				19	Desmoronamiento/Intemperism	no m2			
		F	ALLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO				
	FALLA	Severida	ad		Densidad %	VD			
	1	Bajo			11.40	35			
	7	Media			6.81	20			
						_			
				Suma \	/alor de deducido	55			
					ro de deducidos > 5 (q):	2			
					de deducción corregido (CDV):	55			
					CDV=	39			
				DCL 4	100 CDV				
				PCI=1	LOO-CDV	61			

Cuadro 227 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 3+900 – 3+935

THOMANDA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO								
A STATE OF THE STA	PCI) CARRETERA CON								
mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	PENI	PE - CA	RRIL SALIDA					
aluado por:	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO								
cha:	22 de Enero del 2015								
scisa inicial:	3+900	154.175							
scisa final:	3+935			Area dei tramo 15.	154.175				
			TIPOS	DE FALLAS					
Piel de cocodrilo	m2	2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
Exudación	m2	2	11	Parche	m2				
Fisuramiento en bloque	m2	2	12	Agregado Pulido	m2				
Desniveles Localizados	m2	2	13	Baches	Unidad				
Corrugación	m2	2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
Depresión	m2	2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
Fisuramiento en borde	m2	2	16	Desplazamiento	m2				
Fisuramiento de reflexión	m2	2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
Desnivel carril/espaldón	m2	2	18	Hinchamiento	m2				
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
	FA	LLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO					
FALLA	Severidad			Densidad %	VD				
1	Bajo			15.10	38				
7	Media			6.81	20				
			Suma \	Valor de deducido	58				
			Númei	ro de deducidos > 5 (q):	2				
			Valor	de deducción corregido (CDV):	58				
				CDV=	43				
			PCI=1	L00-CDV					
	sluado por: cha: scisa inicial: scisa final:  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA 1	mbre de la vía: Aluado por: CARLOS MANYA Cha: Scisa inicial: Scisa final:  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA FALLA Severidad 1 Bajo	revaluación de la vía:    VÍA RIOBAMBA PENI	EVALUACION DEL ÍNDI  mbre de la vía:  vía RIOBAMBA PENIPE - CA  aluado por:  CARLOS MANYA - ALEX NAR  22 de Enero del 2015  scisa inicial:  3+900  scisa final:  TIPOS  Piel de cocodrilo  Exudación  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  TALLAS EXISTEI  FALLA  Severidad  1  Bajo  7  Media  Suma Númel  Valor o	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (F SUPERFICIE ASFALTICA  mbre de la vía: VÍA RIOBAMBA PENIPE - CARRIL SALIDA siduado por: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO cha: 22 de Enero del 2015 scisa inicial: 3+900 scisa final: 3+935  TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o trans. Exudación m2 11 Parche Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido Desniveles Localizados m2 13 Baches Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullamiento) Fisuramiento de reflexión m2 16 Desplazamiento Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento T9 Desmoronamiento/Intemperismo  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO FALLA Severidad Densidad %  1 Bajo 15.10  7 Media 6.81  Suma Valor de deducido Número de deducido (CDV): Valor de deducidon corregido (CDV):				

Cuadro 228 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Penipe Carril de Salida 4+200 – 4+235

	SHOUNALING	UNI	VEF	RSIE	OAD NACIONAL DE CHII	MBORAZO					
		EVALUACIO	ON DE	L ÍNDI	CE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO ( SUPERFICIE ASFALTICA	PCI) CARRETERA CON					
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA F	PENIP	E - CA	RRIL SALIDA						
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	ARLOS MANYA - ALEX NARANJO								
Fed	cha:	22 de Enero del 3	2015								
Ab	scisa inicial:	4+200	4+200 Area del tramo 14:								
Ab	scisa final:	4+235			Alea dei tramo 14.	154.175					
			T	TIPOS	DE FALLAS						
1	Piel de cocodrilo	m2		10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación	m2		11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque	m2		12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados	m2		13	Baches	Unidad					
5	Corrugación	m2		14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión	m2		15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde	m2		16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión	m2		17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
9	Desnivel carril/espaldón	m2		18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2					
		FAL	LAS E	XISTEI	NTES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severidad			Densidad %	VD					
	1	Bajo			8.81	31					
	7	Media			6.81	20					
		<u> </u>	S	Suma \	Valor de deducido	51					
			Ν	lúme	ro de deducidos > 5 (q):	2					
			٧	/alor d	de deducción corregido (CDV):	51					
					CDV=	36					
			Ī.	DCI-1	100-CDV	64					

## 4.2.5.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA).

Cuadro 229 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI						
1	0+300	0+335	84						
2	0+600	0+635	50						
3	0+900	0+935	61						
4	1+200	1+235	49						
5	1+500	0+535	62						
6	1+800	1+835	74						
7	2+100	2+135	72						
8	2+400	2+435	52						
9	2+700	2+735	73						
10	3+000	3+035	39						
11	3+300	3+335	60						
12	3+600	3+635	61						
13	3+900	3+935	57						
14	4+200	4+235	64						
	PCI PROMEDIO								

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 4.2.5.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA PENIPE – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 230 Calificación de la Vía Riobamba-Penipe Carril de Salida

١

#### 4.2.5.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA PENIPE – RIOBAMBA.

EDGE CRACKING ALLIGATOR CRACKING ASPHALT 7 POLISHED AGGREGATE LONGITUDINAL AND TRANSVERSE CRACKING ASPHALT 12 DISTRESS DENSITY - PERCENT

Cuadro 231 Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-Penipe

#### 4.2.5.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA PENIPE – RIOBAMBA

Cuadro 232 Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba-Penipe










Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

### 4.2.5.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA PENIPE – RIOBAMBA


Gráfico 26 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba-Penipe

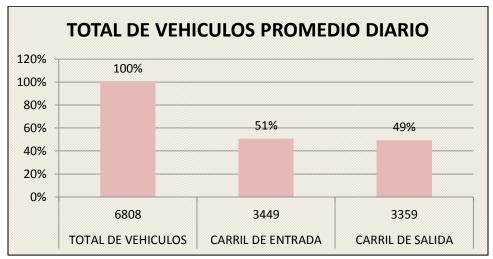

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Penipe se determina un Trafico Promedio Diario Anual de 6808 vehículos, de lo cual podemos notar que existe una mayor circulación de vehículos en el carril de entrada a la ciudad de Riobamba con un 51%.

Gráfico 27 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba-Penipe

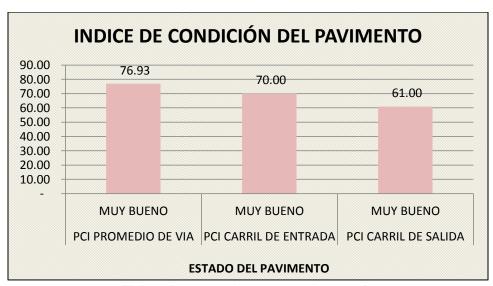

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Penipe se determina un Índice de Condición del Pavimento de 76.93 que de acuerdo a los parámetros de calificación nos encontramos con una vía en estado " MUY

BUENO", por lo que no es necesaria aun su reparación total sino por el contrario es apta para aplicar un mantenimiento periódico y rutinario.

**VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN** 53.00 54.00 52.00 48.65 50.00 48.00 46.00 44.30 44.00 42.00 VELOCIDAD 40.00 38.00 **VELOCIDAD VELOCIDAD DE VELOCIDAD DE** PROMEDIO DE **CIRCULACION CIRCULACION** CIRCULACIÓN **CARRIL DE** CARRIL DE SALIDA **ENTRADA** 

Gráfico 28 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Penipe

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Penipe se determina una Velocidad de Circulación promedio de 48.65 Km/h.

**EVALUACIÓN DEL ACCESO RIOBAMBA-PENIPE** L = 4.5 Km73.5 NDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO (PCI) 72.5 80 69 63.5 70 61 62 55.5 60 50 40 30 20 10 0+335 | 0+635 | 0+935 | 1+235 | 0+535 | 1+835 | 2+135 | 2+435 | 2+735 | 3+035 | 3+335 | 3+635 | 3+935 | 4+235 0+300 0+600 0+900 1+200 1+500 1+800 2+100 2+400 2+700 3+000 3+300 3+600 3+900 4+200 TRAMOS DE MUESTRA EVALUADOS

Gráfico 29 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba-Penipe

De acuerdo a la evaluación desarrollada en la vía Riobamba – Penipe podemos observar en la gráfica 4.15.1 que el tramo con mayor nivel de deterioro es el que se encuentra entre la abscisa 3+000 – 3+035 con un PCI de 51.5 en el cual encontramos las siguientes fallas:

Piel de Cocodrilo con una severidad media y una densidad de 2.21%

Fisuramiento de Borde con una severidad media y una densidad de 6.81%

Fisuramiento Longitudinal y Transversal con una severidad alta y una densidad de 1.16%

Agregado Pulido con una densidad de 51.08%

Baches con una severidad baja y una densidad de 0.09%

Para extender la vida útil de la vía es recomendable realizar un mantenimiento periódico para que las fallas localizadas en éste y los demás tramos no aumenten progresivamente su nivel de severidad y a la postre estas fallas funcionales se conviertan en fallas estructurales lo que ocasionaría un costo muy considerable en relación a un mantenimiento rutinario.

### 4.2.6. VÍA RIOBAMBA – GUANO (LONGITUD ANALIZADA = 4 500 m)

### 4.2.6.1. FORMATO DE CONTEO VEHICULAR VÍA RIOBAMBA – GUANO

### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO** FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL

FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUANO FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA

**DIGITADOR: ALEX NARANJO** 



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
00H00 A 01H00			TOTAL/HORA		<b>G</b> TOTAL/HORA		9 TOTAL/HORA
01H00 A 02H00	O TOTAL HORAL		TOTAL/HORA		9 TOTAL/HORA		<b>Z</b> TOTAL/HORA
02H00 A 03H00	0 107A/HOM		<b>12</b> TOTAL/HORA		<b>S</b> TOTAL/HORA		W TOTAL/HORA
03H00 A 04H00	WHITE   WHIT		<b>16</b> TOTAL/HORA		<b>2</b> TOTAL/HORA		סן TOTAL/HORA
04H00 A 05H00	0 TOTAL/HORA		<b>99</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
05H00 A 06H00			<b>10</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		<b>13</b> TOTAL/HORA



### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUANO FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014

CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS		
06H00 A 07H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
		7		109		13		17	
07H00 A 08H00		TOTAL/HORA		134		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
08H00 A 09H00		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
		10		252		10		8	

### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUANO FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: ALEX NARANJO



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS
09H00 A 10H00	TOTAL/HORA	MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA	TOTAL/HORA	AND TO TO THE PROPERTY OF THE
10H00 A 11H00	WOHAT TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PRO	WOH/WICE	TOTAL/HORA	MACH TOTAL T
11H00 A 12H00	WHAT THE PROPERTY OF THE PROPE	MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA MANA	TOTAL/HORA	

### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUANO FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: ALEX NARANJO



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS		BUSES		PESADOS		
12H00 A 13H00	WH/1904/1901/1901/1901/1901/1901/1901/1901		тотаг/нова		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
13H00 A 14H00	PAOH/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		<b>19</b> TOTAL/HORA	
14H00 A 15H00	TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
	7		249		8		9	



### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUANO FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO

HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS	
15H00 A 16H00	707A/HORA			TOTAL/HORA		<b>G</b> TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
16H00 A 17H00	AND TALLED TO THE PROPERTY OF			TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA
17H00 A 18H00	A COLUMN TO THE PROPERTY OF TH			TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA



### FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUANO FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2014 CARRIL: ENTRADA

DIGITADOR: ALEX NARANJO



HORA	MOTOS/BICICLETAS		LIVIANOS		BUSES		PESADOS		
18H00 A 19H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
		2	VVVVVVVVV	207	VVVVVVVVVV	17		12	
19H00 A 20H00				107AL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	
20H00 A 21H00				TOTAL/HORA		TOTAL/HORA		TOTAL/HORA	





CARRIL: ENTRADA DIGITADOR: ALEX NARANJO



HORA	MOTOS/BICICLETAS	LIVIANOS	BUSES	PESADOS
21H00 A 22H00	TOTAL/HORA	TOTAL HORA	TOTAL HORA	TOTAL HORA
22H00 A 23H00	TOT A HORA	Market   M	MANAGE MA	7
23H00 A 00H00	TOTAL HORA	4 9 9 16		101 PT

Cuadro 233 Formato de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guano

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Los conteos vehiculares se los realizó las 24 horas del día en los siete días de la semana, dividiendo a los vehículos en: motos/bicicletas; livianos; buses y pesados, además el conteo se lo realizó por carril de circulación siendo este caso el carril de entrada de la vía Riobamba – Guano.


### 4.2.6.2. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 234 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada

### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

LUGAR DE CONTEO: VIA RIOBAMBA-GUANO

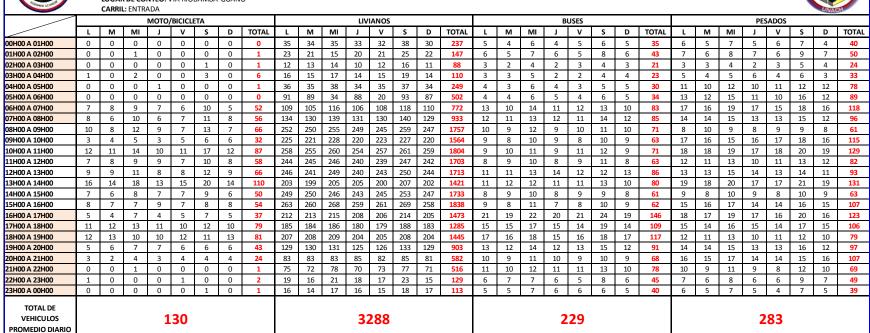

## 4.2.6.3. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUANO – RIOBAMBA" (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 235 TPDA Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada

TIPO DE VEHÍCULO	TPDA				
TIPO DE VEHICOLO	#	%			
Livianos	3288	87%			
Buses	229	6%			
Pesados	283	7%			
TOTAL	3800	100%			

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 236 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Guano Carril de Entrada

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	TRÁFICO PROMEDIO DIARIO					
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES		
2014	3.44%	1.17%	2.90%	3800	3288	229	283		
2015	3.44%	1.17%	2.90%	3924	3401	232	291		
2016	3.10%	1.05%	2.61%	4039	3506	234	299		
2017	3.10%	1.05%	2.61%	4158	3615	236	307		
2018	3.10%	1.05%	2.61%	4280	3727	238	315		
2019	3.10%	1.05%	2.61%	4406	3843	240	323		
2020	3.10%	1.05%	2.61%	4536	3962	243	331		
2021	2.82%	0.96%	2.38%	4658	4074	245	339		
2022	2.82%	0.96%	2.38%	4783	4189	247	347		
2023	2.82%	0.96%	2.38%	4911	4307	249	355		
2024	2.82%	0.96%	2.38%	5042	4428	251	363		


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 237 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada

Según el MTOP para	Según el MTOP para el criterio de las bases de la estructura de la red vial del país,								
se presenta la relación entre la función jerárquica y la clasificación de las carreteras.									
FUNCIÓN	FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)								
Corredor	RI – RII (2)	>8.000							
Arterial	I	3.000 - 8.000							
Arteriai	II	1.000 – 3.000							
Colectora	III	300 – 1.000							
Colectora	IV	100 – 300							
Vecinal	V	< 100							

## 4.2.6.4. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 238 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada

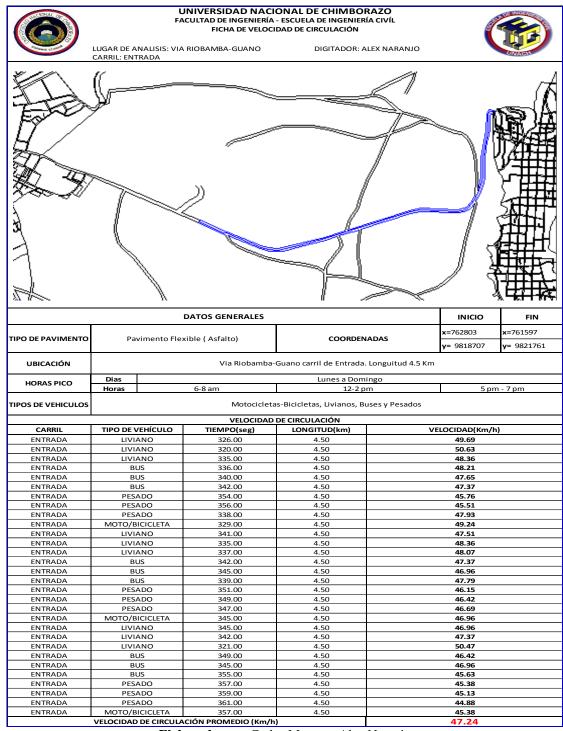

### 4.2.6.5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA INSPECCIÓN VISUAL VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 239 Determinación de la Muestra, Vía Riobamba-Guano



### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL DETERMINACION DE LA MUESTRA PARA INSPECIÓN VISUAL



LUGAR DE ANALISIS: VIA RIOBAMBA-GUANO

DIGITADOR: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO

1.- AREA RECOMENDADA POR EL MÉTODO PAVER (220 a 360m2)

A = 300m2

2.- ANCHO DE CALZADA

### Ancho de Calzada = 9,86m

3.- LONGUITUD DE LA MUESTRA

Área Recomendada = Longitud de la muestra \* Ancho de Calzada

$$Longitud\ de\ la\ muestra = \frac{\'{A}rea\ Recomendada}{Ancho\ de\ Calzada}$$

Longitud de la muestra = 
$$\frac{300m2}{9,86m}$$
 = 30,43m

### **ADOPTAMOS 30m**

4.- NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS EN LA SECCIÓN (N)

$$N = \frac{Longitud\ total\ de\ la\ v\'ia}{Longitud\ de\ la\ muestra}$$

$$N = \frac{4500 \ m}{30.46m} \approx 148 Unidades de muestra$$

5.-OBTENCIÓN DE LAS UNIDADES DE MUESTRA A SER INSPECCIONADAS

$$n = \frac{N * \sigma^{2}}{\frac{e^{2}}{4} * (N - 1) + \sigma^{2}}$$

N = 148 Unidades de Muestra

e = (2-5%) Error. Se toma el 5% debido a que es la primera evaluación que realizamos.

 $oldsymbol{\sigma} = \mathbf{10^2}$  Desviación Estándar del PCI

$$n = \frac{148 * 10^2}{\frac{5^2}{4} * (148 - 1) + 10^2} \approx 14 \text{ Unidades de muestra}$$

6.- INTERVALO DE MUESTRA (i)

$$i = \frac{N}{n} = \frac{148}{15} \approx 9$$

6.- SEPARACION DE TRAMO

 $S = i x \ Longitud \ de \ muestra = 279m$ 

### **ADOPTAMOS 300m**

### 8.- MUESTRAS A INSPECCIONAR

NALIECTD A	ABS	CISA	NALIECTD A	ABSCISA		NALIECTD A	ABSCISA	
MUESTRA	INICIO	FIN	MUESTRA	INICIO	FIN	MUESTRA	INICIO	FIN
3	0+100	0+130	48	1+600	1+630	93	3+100	3+130
12	0+400	0+430	57	1+900	1+930	102	3+400	3+430
21	0+700	0+730	66	2+200	2+230	111	3+700	3+730
30	1+000	1+030	75	2+500	2+530	120	4+000	4+030
39	1+300	1+330	84	2+800	2+830			

# 4.2.6.6. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 240 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 0+100 – 0+130

STOWN	UNI	VERSIDA	AD NACIONAL DE CHIMBORAZO						
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	EVALUACION DE	L ÍNDICE DE CO	NDICIÓN DEL PAVIN ASFALTICA		ETERA CON SU	IPERFICIE			
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA GU	ANO - CARRIL E	NTRADA						
Evaluado por:	CARLOS MANYA - A	ALEX NARANJO							
Fecha:	21 de Enero del 20	15							
Abscisa inicial:	0+100		A			447.45			
Abscisa final:	0+130		Area del ti	ramo 1:		147.45			
		TIPOS I	DE FALLAS						
1 Piel de coc	odrilo	m2	10	Fisuramiento	Longit. y/o t	m2			
2 Exudación		m2	11	Parche		m2			
3 Fisuramien	to en bloque	m2	12	Agregado Pul	ido	m2			
4 Desniveles	Localizados	m2	13	Baches		Unidad			
5 Corrugació	า	m2	14	Cruce de ferr	ocarril	m2			
6 Depresión		m2	15	Surco en Hue	lla(Ahullami	m2			
7 Fisuramien	to en borde	m2	16	Desplazamier	nto	m2			
8 Fisuramien	to de reflexión	m2	17	Fisuramiento	de Resbalan	m2			
9 Desnivel ca	rril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	0	m2			
			19	Desmoronam	iento/Intem	m2			
	ı	FALLAS EXISTEN	ITES EN EL TRAMO						
FALLA	Severi	dad	Densio	dad %	VD				
1	Med	ia	44.	63	64				
11	Med	ia	4.0	)7	20				
7	Med	ia	6.1	10	19				
			Suma Valor de de	ducido	103				
			Número de deduc		3				
			Valor de deducció	` ''	103				
				CDV=	64				
			PCI=100-CDV		36				

Cuadro 241 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 0+400 – 0+430

SACIONAL		UNIVERSIE	DAD NACIONA	L DE CHIMBO	RAZO	
	EVALUACIO	N DEL ÍNDICE DE	CONDICIÓN DEL PAVII ASFALTICA		RA CON SU	JPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAME	BA GUANO - CAR	RIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MAN	YA - ALEX NARA	NJO			
Fecha:	21 de Enero d	lel 2015				
Abscisa inicial:	0+400		Avec del t			147.45
Abscisa final:	0+430		Area del t	ramo 2:		147.45
		TIP	OS DE FALLAS			
1 Piel de	e cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Lor	ngit. y/o t	m2
2 Exuda	ción	m2	11	Parche		m2
3 Fisura	miento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2
4 Desniv	eles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrug	gación	m2	14	Cruce de ferroca	rril	m2
6 Depre	sión	m2	15	Surco en Huella(	Ahullami	m2
7 Fisura	miento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2
8 Fisura	miento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de	Resbalan	m2
9 Desniv	el carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
	, ,		19	Desmoronamien	to/Intem	m2
		FALLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO		,	
FALLA	S	everidad	Densi	dad %	VD	
1		Media	23.	19	55	
11		Alta	4.	00	19	
7		Medio	6.	10	19	
			Suma Valor de de	ducido	93	
			Número de dedu	cidos > 5 (q):	2	
			Valor de deduccio	ón corregido (CDV	74	
				CDV=	52	
			PCI=100-CDV		48	
			LCI-100-CDA		48	

Cuadro 242 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 0+700 – 0+730

MOUNTAIN	UI	NIVERSII	DAD NACIONA	L DE CHIMB	ORAZO	
	EVALUACION I	DEL ÍNDICE DI	E CONDICIÓN DEL PAVIN ASFALTIC <i>A</i>	= =	TERA CON SU	JPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CAR	RRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARA	NJO			
Fecha:	21 de Enero del	2015				
Abscisa inicial:	0+700		Area del tramo 3:			147.45
Abscisa final:	0+730				147.45	
		TIF	OS DE FALLAS			
1 Piel de	cocodrilo	m2	10	Fisuramiento l	ongit. y/o t	m2
2 Exuda	ción	m2	11	Parche		m2
3 Fisura	miento en bloque	m2	12	Agregado Pulio	do	m2
4 Desnix	eles Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrug	gación	m2	14	Cruce de ferro	carril	m2
6 Depre	sión	m2	15	Surco en Huella(Ahullami		m2
	miento en borde	m2	16	Desplazamien	to	m2
8 Fisura	miento de reflexión	m2	17	•		m2
9 Desniv	el carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
	•		19	Desmoronami	ento/Intem	m2
		FALLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO			
FALLA	Seve	ridad	Densio	dad %	VD	
1	В	ajo	79.	35	74	
7	Me	edio	6.1	10	19	
			Suma Valor de de	ducido	93	
			Número de deduc		2	
			Valor de deducció	` ''	93	
				CDV=	64	
			DCI 400 CDV	1		
ı			PCI=100-CDV		36	

Cuadro 243 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 1+000 – 1+030

MICIONALDO	UI	NIVERSII	DAD NACIONA	L DE CHIMBOR	RAZO		
	EVALUACION I	DEL ÍNDICE DI	E CONDICIÓN DEL PAVI ASFALTIC		RA CON SI	UPERFICIE	
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CAF	RRIL ENTRADA				
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARA	NJO				
Fecha:	21 de Enero del	2015					
Abscisa inicial:	1+000		Area del t			147.45	
Abscisa final:	1+030		Area dei t	ramo 4:		147.45	
		TIF	POS DE FALLAS		-		
1 Piel de	cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Lon	git. y/o t	m2	
2 Exudac	ión	m2	11	Parche		m2	
3 Fisuran	niento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2	
4 Desniv	eles Localizados	m2	13	Baches		Unidad	
5 Corruga	ación	m2	14	Cruce de ferrocari	ril	m2	
6 Depres	ión	m2	15	Surco en Huella(Ahullami		m2	
7 Fisuran	niento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2	
8 Fisuran	niento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de F	Resbalan	m2	
9 Desniv	el carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2	
			19	Desmoronamient	o/Intem	m2	
		FALLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO		•		
FALLA	Seve	eridad	Densi	dad %	VD	)	
1	В	aja	16	.40	36		
10	Me	edia	28	.65	44		
7	Me	edio	6.	10	19		
			Suma Valor de de	educido	99		
			Número de dedu		2		
				ón corregido (CDV	80		
				CDV=	55		
<u>.                                    </u>			DOI 400 CTV	, 1			
			PCI=100-CDV		45		

Cuadro 244 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 1+300 – 1+330

STREOMARDS	UI	NIVERSID	AD NACIONAL	DE CHIMB	ORAZO	
	EVALUACION [	DEL ÍNDICE DE	CONDICIÓN DEL PAVIN ASFALTICA		ETERA CON SU	JPERFICIE .
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CARF	RIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARAN	NIO			
Fecha:	21 de Enero del 3	2015				
Abscisa inicial:	1+300		Auga dal tu			147.45
Abscisa final:	1+330		Area del tramo 5:		147.45	
		TIP	OS DE FALLAS		-	
1 Piel de coc	odrilo	m2	10	Fisuramiento I	Longit. y/o t	m2
2 Exudación		m2	11	Parche		m2
3 Fisuramien	ito en bloque	m2	12	Agregado Puli	do	m2
4 Desniveles	Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugació	n	m2	14	Cruce de ferro	carril	m2
6 Depresión		m2	15	Surco en Huell	la(Ahullami	m2
7 Fisuramien	ito en borde	m2	16	Desplazamien	to	m2
8 Fisuramien	ito de reflexión	m2	17	Fisuramiento	de Resbalan	m2
9 Desnivel ca	arril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronami	ento/Intem	m2
		FALLAS EXIS	TENTES EN EL TRAMO			
FALLA	Seve	ridad	Densid	ad %	VD	
1	В	ајо	27.4	13	41	
12			20.3	37	5	
7	Me	dio	6.1	0	19	
			Suma Valor de dec	ducido	65	
			Número de deduc	idos > 5 (q):	2	
			Valor de deducció	n corregido (CDV	46	
				CDV=	31	
			PCI=100-CDV		69	
		1 0	1 1 1 1 1 1			

Cuadro 245 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 1+600 – 1+630

)
SUPERFICIE
147.45
147.45
t m2
m2
m2
Unidad
m2
i m2
m2
n m2
m2
n m2
/D
36
19
55
2
55
40
50
60
2

Cuadro 246 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 1+900 – 1+930

UI	NIVERSII	DAD NACIONA	L DE CHIMBO	RAZO			
EVALUACION [	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SU ASFALTICA						
VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CAF	RRIL ENTRADA					
CARLOS MANYA	- ALEX NARA	OLNA					
21 de Enero del :	2015						
1+900		Avoc dol to	·····		147.45		
1+930		Area del tramo 7:			147.45		
	TIF	POS DE FALLAS					
codrilo	m2	10	Fisuramiento Lo	ngit. y/o t	m2		
1	m2	11	Parche		m2		
nto en bloque	m2	12	Agregado Pulido	)	m2		
s Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
ón	m2	14	Cruce de ferroca	rril	m2		
1	m2	15	Surco en Huella(	Ahullami	m2		
nto en borde	m2	16	Desplazamiento		m2		
nto de reflexión	m2	17	Fisuramiento de	Resbalan	m2		
carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
		19	Desmoronamier	ito/Intem	m2		
	FALLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO					
Seve	ridad	Densio	dad %	VD			
Me	edia	4.2	27	20			
		72.	23	15			
Me	edio	6.1	10	19			
		Suma Valor do do	ducido	ΓΛ			
			` ''				
		vaioi de deddCCC					
			CDV-	34			
		PCI=100-CDV		66			
	EVALUACION I  VÍA RIOBAMBA ( CARLOS MANYA 21 de Enero del  1+900 1+930  codrilo nto en bloque es Localizados ón nto en borde nto de reflexión carril/espaldón  Seve	EVALUACION DEL ÍNDICE D  VÍA RIOBAMBA GUANO - CAF CARLOS MANYA - ALEX NARA 21 de Enero del 2015  1+900 1+930  TII  codrilo m2 nto en bloque m2 st Localizados m2 on m2 nto en borde m2 nto de reflexión m2 carril/espaldón m2	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMASFALTICA  VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL ENTRADA  CARLOS MANYA - ALEX NARANJO  21 de Enero del 2015  1+900 Area del tr  TIPOS DE FALLAS  codrilo m2 10  m2 11  nto en bloque m2 12  st Localizados m2 13  ón m2 14  n m2 15  nto en borde m2 16  nto de reflexión m2 17  carril/espaldón m2 18  19  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad Densic  Medio 6.:  Suma Valor de de Número de deduce	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETE ASFALTICA  VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL ENTRADA  CARLOS MANYA - ALEX NARANJO  21 de Enero del 2015  1+900 Area del tramo 7:  TIPOS DE FALLAS  codrilo m2 10 Fisuramiento Lo m2 11 Parche nto en bloque m2 12 Agregado Pulido es Localizados m2 13 Baches cón m2 14 Cruce de ferroca m1 m2 15 Surco en Huella( m1 m2 16 Desplazamiento m1 nto en borde m2 16 Desplazamiento m1 de reflexión m2 17 Fisuramiento de m2 18 Hinchamiento m2 18 Hinchamiento m3 Desmoronamier  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad Densidad %  Media 4.27  Medio 6.10  Suma Valor de deducido Número de deducido Número de deducido corregido (CDV CDV=	VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL ENTRADA  CARLOS MANYA - ALEX NARANJO  21 de Enero del 2015  1+900 1+930  TIPOS DE FALLAS  codrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o t n m2 11 Parche nto en bloque m2 12 Agregado Pulido si Localizados m2 13 Baches fon m2 14 Cruce de ferrocarril n m2 15 Surco en Huella(Ahullaminto en borde m2 16 Desplazamiento nto de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan carril/espaldón m2 18 Hinchamiento to de reflexión m2 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  Severidad Densidad % VD  Media 4.27 20  Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 54 Número de deducido 554 Número de deducido corregido (CDV 54 CDV= 34		

Cuadro 247 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 2+200 – 2+230

STATIONARD	IU	NIVERSII	DAD NACIONA	L DE CHIMBO	RAZO			
	EVALUACION I	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SU ASFALTICA						
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CAR	RRIL ENTRADA					
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARA	NJO					
Fecha:	21 de Enero del	2015						
Abscisa inicial:	2+200		Area del t			147.45		
Abscisa final:	2+230		Area dei t	ramo 8:		147.45		
		TIF	POS DE FALLAS					
1 Piel de co	ocodrilo	m2	10	Fisuramiento Lor	ngit. y/o t	m2		
2 Exudació	n	m2	11	Parche		m2		
3 Fisurami	ento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2		
4 Desnivel	es Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5 Corrugac	ión	m2	14	Cruce de ferroca	ril	m2		
6 Depresió	n	m2	15	Surco en Huella(Ahullami		m2		
7 Fisuramiento en borde m2		16	Desplazamiento		m2			
8 Fisurami	ento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalan		m2		
9 Desnivel	carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamien	to/Intem	m2		
		FALLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO					
FALLA	Seve	eridad	Densi	dad %	VD			
1	В	aja	15.	46	37			
7	Me	edio	6.	10	19			
			Suma Valor de de	educido	56			
			Número de dedu	cidos > 5 (q):	2			
			Valor de deduccio	ón corregido (CDV	56			
				CDV=	41			
			PCI-100_CDV	1	FO			
			PCI=100-CDV		59			

Cuadro 248 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 2+500 – 2+530

STREETONALDRO	IU	NIVERSII	DAD NACIONAI	L DE CHIMB	ORAZO	
	EVALUACION I	DEL ÍNDICE DE	E CONDICIÓN DEL PAVIN ASFALTICA		ETERA CON SU	JPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CAR	RIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARA	NJO			
Fecha:	21 de Enero del	2015				
Abscisa inicial:	2+500		Area del tr	O.		147.45
Abscisa final:	2+530		Area dei tr	amo 9:		147.45
		TIP	OS DE FALLAS			
1 Piel de co	ocodrilo	m2	10	Fisuramiento	Longit. y/o t	m2
2 Exudació	n	m2	11	Parche		m2
3 Fisuramie	ento en bloque	m2	12	Agregado Puli	do	m2
4 Desnivele	es Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugaci	ión	m2	14	Cruce de ferro	carril	m2
6 Depresió	n	m2	15	Surco en Huella(Ahullami		m2
7 Fisuramie	ento en borde	m2	16	Desplazamien	to	m2
8 Fisuramie	ento de reflexión	m2	17	Fisuramiento	de Resbalan	m2
9 Desnivel	carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronami	ento/Intem	m2
		FALLAS EXIS	STENTES EN EL TRAMO			
FALLA	Seve	eridad	Densid	lad %	VD	
12			36.6	52	3	
7	Me	edio	6.1	.0	19	
			Suma Valor de dec	ducido	22	
			Número de deduc	idos > 5 (q):	2	
			Valor de deducció	n corregido (CDV	22	
				CDV=	15	
			PCI=100-CDV		85	

Cuadro 249 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 2+800 – 2+830

SHAGIONALDE	IU	NIVERSII	DAD NACIONA	L DE CHIMBO	RAZO		
	EVALUACION I	DEL ÍNDICE DI	E CONDICIÓN DEL PAVII ASFALTIC		RA CON SU	UPERFICIE	
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CAF	RRIL ENTRADA				
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARA	NJO				
Fecha:	21 de Enero del :	2015					
Abscisa inicial:	2+800		Area del tr			147.45	
Abscisa final:	2+830		Area dei tr	amo 10:		147.45	
		TIF	POS DE FALLAS		-		
1 Piel de c	ocodrilo	m2	10	Fisuramiento Lo	ngit. y/o t	m2	
2 Exudació	ón	m2	11	Parche		m2	
3 Fisurami	ento en bloque	m2	12	Agregado Pulido		m2	
4 Desnivel	es Localizados	m2	13	Baches		Unidad	
5 Corrugac	ción	m2	14	Cruce de ferroca	rril	m2	
6 Depresió	ón	m2	15	Surco en Huella(	Ahullami	m2	
7 Fisurami	ento en borde	m2	16	Desplazamiento		m2	
8 Fisurami	ento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalan		m2	
9 Desnivel	carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2	
			19	Desmoronamien	to/Intem	m2	
		FALLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO				
FALLA	Seve	ridad	Densi	dad %	VD		
1	В	aja	10.	89	34		
10	Me	edia	0.	84	1		
12			27	81	7		
7	Me	edio	6.	10	19		
			Suma Valor de de	ducido	61		
			Número de dedu	cidos > 5 (q):	2		
			Valor de deducci	ón corregido (CDV	42		
				CDV=	25		
			PCI=100-CDV		75		

Cuadro 250 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 3+100 – 3+130

MEIONALINA	U	NIVERSII	DAD NACIONA	L DE CHIMBO	DRAZO			
	EVALUACION I	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUI ASFALTICA						
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CAF	RRIL ENTRADA					
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARA	NJO					
Fecha:	21 de Enero del :	2015						
Abscisa inicial:	3+100		Area del tr			147.45		
Abscisa final:	3+130		Area dei tr	amo 11:		147.45		
		TIF	POS DE FALLAS		-			
1 Piel de co	codrilo	m2	10	Fisuramiento Lo	ongit. y/o t	m2		
2 Exudación	า	m2	11	Parche	•	m2		
3 Fisuramie	nto en bloque	m2	12	Agregado Pulid	0	m2		
4 Desnivele	es Localizados	m2	13	Baches		Unidad		
5 Corrugaci	ón	m2	14	Cruce de ferroc	arril	m2		
6 Depresión	า	m2	15	Surco en Huella(Ahullami		m2		
7 Fisuramie	ento en borde	m2	16	Desplazamiento	· D	m2		
8 Fisuramie	nto de reflexión	m2	17	Fisuramiento d	e Resbalan	m2		
9 Desnivel	carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2		
			19	Desmoronamie	nto/Intem	m2		
		FALLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO					
FALLA	Seve	eridad	Densi	dad %	VD			
12			81	.38	17			
7	Me	edio	6.	10	19			
			Suma Valor de de	adusido.	36			
					2			
			Número de dedu	` ''				
			Valor de deducci	CDV=	36			
				CDV=	26			
			PCI=100-CDV	T	74			

Cuadro 251 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 3+400 – 3+430

STATIONAL	UN	NIVERSIDA	D NACIONA	L DE CHIMB	ORAZO	
	EVALUACION D	EL ÍNDICE DE CO	ONDICIÓN DEL PAVIN ASFALTICA		ETERA CON SU	IPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA G	GUANO - CARRIL	ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARANJO	)			
Fecha:	21 de Enero del 2	2015				
Abscisa inicial:	3+400		Area del tra	-ma 12:		147.45
Abscisa final:	3+430		Area dei tra	amo 12:		147.45
		TIPOS	DE FALLAS		•	
1 Piel de coco	drilo	m2	10	Fisuramiento	Longit. y/o t	m2
2 Exudación		m2	11	Parche		m2
3 Fisuramient	o en bloque	m2	12	Agregado Puli	do	m2
4 Desniveles I	ocalizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugación		m2	14	Cruce de ferro	carril	m2
6 Depresión		m2	15	Surco en Huel	la(Ahullami	m2
7 Fisuramient	Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento		to	m2		
8 Fisuramient	o de reflexión	m2	17	Fisuramiento	de Resbalan	m2
9 Desnivel car	ril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	1	m2
	•		19	Desmoronami	ento/Intem	m2
		FALLAS EXISTE	NTES EN EL TRAMO			
FALLA	Seve	ridad	Densio	dad %	VD	
1	Ba	ajo	30.	52	55	
7	Me	dio	6.1	10	19	
			Suma Valor de de	ducido	74	
				-	2	
			Número de deduc Valor de deducció	` ''		
			valui de deddCCIC	CDV=	53	
				CDV		
			PCI=100-CDV		47	
				<b></b>		

Cuadro 252 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 3+700 – 3+730

STATIONALIDA	UI	NIVERSII	DAD NACIONAL	L DE CHIMBO	DRAZO	
	EVALUACION I	DEL ÍNDICE DI	E CONDICIÓN DEL PAVIN ASFALTICA		ERA CON SU	JPERFICIE
Nombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	GUANO - CAF	RRIL ENTRADA			
Evaluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX NARA	NJO			
Fecha:	21 de Enero del	2015				
Abscisa inicial:	3+700		Area del tra	12.		147 45
Abscisa final:	3+730		Area dei tra	amo 13:		147.45
		TII	POS DE FALLAS			
1 Piel de co	ocodrilo	m2	10	Fisuramiento Lo	ongit. y/o t	m2
2 Exudació	n	m2	11	Parche	•	m2
3 Fisurami	ento en bloque	m2	12	Agregado Pulid	0	m2
4 Desnivel	es Localizados	m2	13	Baches		Unidad
5 Corrugac	ión	m2	14	Cruce de ferroc	arril	m2
6 Depresió	n	m2	15	Surco en Huella(Ahullami		m2
7 Fisurami	ento en borde	m2	16	Desplazamiento	)	m2
8 Fisurami	ento de reflexión	m2	17	Fisuramiento d	e Resbalan	m2
9 Desnivel	carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento		m2
			19	Desmoronamie	nto/Intem	m2
		FALLAS EXI	STENTES EN EL TRAMO			
FALLA	Seve	eridad	Densid	lad %	VD	
12			36.0	62	9	
			Suma Valor de de		9	
			Número de deduc	` ''	1	
			Valor de deducció	Ŭ , <u> </u>	9	
				CDV=	9	
			PCI=100-CDV		91	

Cuadro 253 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada 4+000 – 4+030

TIPOS DE FALLAS  1 Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o t 2 Exudación m2 11 Parche 3 Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido 4 Desniveles Localizados m2 13 Baches U 5 Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril 6 Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullami 7 Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento 8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducidos > 5 (q): 2 Valor de dedución corregido (CDV 37		BORAZO	DE CHIME	D NACIONAL	NIVERSIDA	U	THEOMAN
Evaluado por:   CARLOS MANYA - ALEX NARANJO	ERFICIE	RETERA CON SU	ENTO (PCI) CARF		DEL ÍNDICE DE CO	EVALUACION E	
Pecha:   21 de Enero del 2015   Abscisa inicial:   4+000   Area del tramo 14:   1.				NTRADA	GUANO - CARRIL I	VÍA RIOBAMBA (	Nombre de la vía:
Abscisa inicial:   4+000   Area del tramo 14:   1.					- ALEX NARANJO	CARLOS MANYA	Evaluado por:
Abscisa final: 4+030  TIPOS DE FALLAS  1 Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o t 2 Exudación m2 11 Parche 3 Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido 4 Desniveles Localizados m2 13 Baches U 5 Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril 6 Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullami 7 Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento 8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducidos > 5 (q): Valor de dedución corregido (CDV 37					2015	21 de Enero del 2	Fecha:
TIPOS DE FALLAS  TIPOS DE FALLAS  1 Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o t 2 Exudación m2 11 Parche 3 Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido 4 Desniveles Localizados m2 13 Baches U 5 Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril 6 Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullami 7 Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento 8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducidos > 5 (q): 2 Valor de dedución corregido (CDV 37	147 45		14.	Auga dal tuan		4+000	Abscisa inicial:
Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o t Exudación m2 11 Parche  Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido Desniveles Localizados m2 13 Baches U Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullami- Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD  12 96.85 18  7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducido > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV 37	147.45		no 14:	Area dei tran		4+030	Abscisa final:
2         Exudación         m2         11         Parche           3         Fisuramiento en bloque         m2         12         Agregado Pulido           4         Desniveles Localizados         m2         13         Baches         U           5         Corrugación         m2         14         Cruce de ferrocarril           6         Depresión         m2         15         Surco en Huella(Ahullami           7         Fisuramiento en borde         m2         16         Desplazamiento           8         Fisuramiento de reflexión         m2         17         Fisuramiento de Resbalan           9         Desnivel carril/espaldón         m2         18         Hinchamiento           19         Desmoronamiento/Intem           FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO           FALLA         Severidad         Densidad %         VD           12         96.85         18           7         Medio         6.10         19           Suma Valor de deducido         37           Número de deducidos > 5 (q):         2           Valor de dedución corregido (CDV         37				DE FALLAS	TIPOS		
3 Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido 4 Desniveles Localizados m2 13 Baches U 5 Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril 6 Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullami 7 Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento 8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido Número de deducidos > 5 (q): 2 Valor de deducción corregido (CD) 37	m2	Longit. y/o t	Fisuramiento	10	m2	drilo	1 Piel de cococ
4 Desniveles Localizados m2 13 Baches U 5 Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril 6 Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullami 7 Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento 8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducidos > 5 (q): 2 Valor de deducción corregido (CDV 37	m2		Parche	11	m2		2 Exudación
5 Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril 6 Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullami 7 Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento 8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducidos > 5 (q): 2 Valor de deducción corregido (CDV 37	m2	lido	Agregado Pu	12	m2	o en bloque	3 Fisuramiento
6 Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullami 7 Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento 8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducidos > 5 (q): 2 Valor de deducción corregido (CDV 37	Unidad			13	m2	ocalizados	4 Desniveles Lo
7 Fisuramiento en borde m2 16 Desplazamiento 8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducidos > 5 (q): 2 Valor de deducción corregido (CDV 37	m2	rocarril	Cruce de ferr	14	m2		5 Corrugación
8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducido > 5 (q): 2 Valor de deducción corregido (CDV 37	m2	ella(Ahullami	Surco en Hue	15	m2		6 Depresión
8 Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalan 9 Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento 19 Desmoronamiento/Intem  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad % VD 12 96.85 18 7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37 Número de deducido > 5 (q): 2 Valor de deducción corregido (CDV 37	m2	nto	Desplazamie	16	m2	o en borde	7 Fisuramiento
19   Desmoronamiento/Intem	m2		•	17	m2	o de reflexión	8 Fisuramiento
FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO   VD	m2	:0	Hinchamient	18	m2	ril/espaldón	9 Desnivel carr
FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO   VD	m2	niento/Intem	Desmoronan	19			
12       96.85       18         7       Medio       6.10       19         Suma Valor de deducido       37         Número de deducidos > 5 (q):       2         Valor de deducción corregido (CDV       37		•		TES EN EL TRAMO	FALLAS EXISTEN		
7 Medio 6.10 19  Suma Valor de deducido 37  Número de deducidos > 5 (q): 2  Valor de dedución corregido (CDV 37		VD	d %	Densida	eridad	Seve	FALLA
Suma Valor de deducido 37 Número de deducidos > 5 (q): 2 Valor de deducción corregido (CDV 37		18	5	96.85			12
Número de deducidos > 5 (q): 2  Valor de deducción corregido (CDV 37		19		6.10	edio	Me	7
Número de deducidos > 5 (q): 2  Valor de deducción corregido (CDV 37							
Número de deducidos > 5 (q): 2  Valor de deducción corregido (CDV 37							
Número de deducidos > 5 (q): 2  Valor de deducción corregido (CDV 37							
Número de deducidos > 5 (q): 2  Valor de deducción corregido (CDV 37							
Valor de deducción corregido (CDV 37		37	ucido	Suma Valor de dedu		•	
9 1		2	dos > 5 (q):	Número de deducio			
CDV		37	corregido (CDV	Valor de deducción			
LDV= <b>I</b> 2/		27	CDV=				
			•				
PCI=100-CDV 73		73		PCI=100-CDV			

# 4.2.6.7. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA).

Cuadro 254 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI
1	0+100	0+130	36
2	0+400	0+430	48
3	0+700	0+730	36
4	1+000	1+030	45
5	1+300	1+330	69
6	1+600	1+630	60
7	1+900	1+930	66
8	2+200	2+230	59
9	2+500	2+530	85
10	2+800	2+830	75
11	3+100	3+130	74
12	3+400	3+430	47
13	3+700	3+730	91
14	4+000	4+030	73
	PCI PROMEDIO		61.71

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

# 4.2.6.8. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 255 Calificación de la Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada

CALIFICACIÓN DEL PCI											
PCI	CALIFICACION										
100	EXCELENTE										
85	EXCELENTE										
85	MUY BUENA										
70	WIOT BOLINA										
70	BUENA										
55	DOLINA										
55	REGULAR										
40	REGULAR										
40	MALA										
25	IVIALA										
25	MUY MALA										
10	IVIOT IVIALA										
10	DETERIORADA										
0	DETENIONADA										

### 4.2.6.9. RESUMEN DE CONTEO VEHICULAR VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 256 Resumen de Conteo Vehicular Vía Riobamba- Guano Carril de Salida

### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INGENIERÍA - ESCUELA DE INGENIERÍA CIVÍL FICHA DE RESUMEN DE CONTEO VEHÍCULAR

ROHOMO SCURING			R DE CO L: SALID		VIA RIO	BAMBA	-GUAN	0																						•	UNA	411
	1			мото	/BICICL	ETA						LIV	IANOS							В	USES							PES	SADOS			
	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL	L	М	MI	J	٧	S	D	TOTAL
00H00 A 01H00	0	0	0	0	0	0	1	1	13	12	15	11	12	10	14	87	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	3
01H00 A 02H00	0	0	1	0	0	0	0	1	17	16	19	17	17	16	18	120	3	0	2	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	1	0	5
02H00 A 03H00	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	18	17	15	17	20	118	3	1	0	1	1	0	0	6	4	0	1	0	1	0	0	6
03H00 A 04H00	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	17	16	16	14	19	118	6	0	1	1	0	1	0	9	5	0	0	2	0	5	3	15
04H00 A 05H00	1	0	0	0	1	0	0	2	28	26	30	25	27	24	29	189	7	4	8	5	5	6	3	38	12	11	13	12	11	13	11	83
05H00 A 06H00	0	0	0	0	0	0	0	0	60	58	65	57	59	55	66	420	14	13	15	12	14	13	6	87	10	11	11	10	9	12	9	72
06H00 A 07H00	4	4	5	6	5	4	6	34	99	95	101	98	96	124	104	717	18	16	19	17	16	19	17	122	15	14	14	13	13	16	12	97
07H00 A 08H00	5	5	7	5	4	5	7	38	114	110	116	112	108	115	120	795	13	12	14	13	13	14	12	91	12	10	11	10	9	10	9	71
08H00 A 09H00	10	9	12	11	9	10	11	72	208	210	210	202	204	205	215	1454	8	7	9	8	8	9	7	56	14	13	15	14	14	16	12	98
09H00 A 10H00	7	6	8	7	7	6	9	50	181	180	183	181	178	179	182	1264	9	8	10	8	9	9	7	60	17	16	17	15	16	18	15	114
10H00 A 11H00	7	7	9	8	6	7	11	55	221	219	224	220	217	216	227	1544	10	9	12	10	11	12	10	74	16	14	16	14	15	16	14	105
11H00 A 12H00	7	6	7	8	6	7	9	50	257	256	260	253	247	255	262	1790	9	8	9	9	8	10	8	61	14	12	15	11	13	14	11	90
12H00 A 13H00	15	14	17	13	14	12	18	103	262	263	264	265	261	259	261	1835	10	9	12	10	10	11	11	73	11	9	10	10	9	12	9	70
13H00 A 14H00	10	10	12	9	9	11	13	74	230	226	233	228	225	222	230	1594	10	10	11	9	9	12	9	70	23	21	21	21	19	24	18	147
14H00 A 15H00	4	5	5	4	3	4	5	30	235	236	237	230	228	231	239	1636	11	12	10	11	10	12	10	76	15	13	14	12	11	13	10	88
15H00 A 16H00	10	11	12	9	9	10	10	71	261	259	265	258	261	256	263	1823	11	11	13	12	10	11	10	78	9	8	10	9	9	10	8	63
16H00 A 17H00	8	8	16	10	9	11	13	75	173	170	174	171	173	172	176	1209	19	17	18	19	18	17	16	124	16	14	17	15	14	16	15	107
17H00 A 18H00	9	10	8	9	8	10	10	64	142	143	145	140	139	142	148	999	16	15	17	14	14	18	13	107	14	13	15	12	10	15	11	90
18H00 A 19H00	4	4	6	5	5	6	5	35	155	153	156	158	151	154	159	1086	19	17	16	15	15	15	14	111	11	10	12	9	9	12	8	71
19H00 A 20H00	0	0	0	0	0	0	0	0	159	149	161	158	153	155	158	1093	12	11	11	10	10	11	9	74	13	12	12	11	10	13	10	81
20H00 A 21H00	1	0	0	0	0	1	0	2	79	75	78	73	77	78	77	537	11	12	9	10	9	10	9	70	12	11	13	12	11	14	10	83
21H00 A 22H00	0	0	0	0	0	0	0	0	64	65	62	63	60	61	65	440	8	10	10	9	10	9	8	64	7	6	6	5	5	5	4	38
22H00 A 23H00	0	0	0	1	0	0	0	1	21	19	22	20	18	18	19	137	5	4	4	5	4	6	4	32	6	4	4	5	4	4	3	30
23H00 A 00H00	0	0	0	0	0	0	0	0	19	16	17	18	16	17	18	121	5	5	6	6	5	5	4	36	5	4	3	4	3	3	3	25
TOTAL DE VEHICULOS PROMEDIO DIARIO				1	.08							3	018							2	18							2	36			

## 4.2.6.10. TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL TPDA "VÍA GUANO – RIOBAMBA" (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 257 TPDA Vía Riobamba- Guano Carril de Entrada

TIPO DE VEHÍCULO	TPDA						
TIPO DE VERICOLO	#	%					
Livianos	3018	87%					
Buses	218	6%					
Pesados	236	7%					
TOTAL	3472	100%					

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 258 Tráfico vehicular Proyectado Vía Riobamba – Guano Carril de Salida

AÑO	TASAS	DE CRECIMIE	NTO %	TRÁFICO PROMEDIO DIARIO						
ANO	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES	TPDA TOTAL	LIVIANOS	BUSES	CAMIONES			
2014	3.44%	1.17%	2.90%	3472	3018	218	236			
2015	3.44%	1.17%	2.90%	3586	3122	221	243			
2016	3.10%	1.05%	2.61%	3691	3219	223	249			
2017	3.10%	1.05%	2.61%	3799	3319	225	255			
2018	3.10%	1.05%	2.61%	3911	3422	227	262			
2019	3.10%	1.05%	2.61%	4026	3528	229	269			
2020	3.10%	1.05%	2.61%	4144	3637	231	276			
2021	2.82%	0.96%	2.38%	4256	3740	233	283			
2022	2.82%	0.96%	2.38%	4370	3845	235	290			
2023	2.82%	0.96%	2.38%	4487	3953	237	297			
2024	2.82%	0.96%	2.38%	4607	4064	239	304			


Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 259 Determinación del tipo de Carretera, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida

Según el MTOP para el criterio de las bases de la estructura de la red vial del país,													
se presenta la relación entre la función jerárquica y la clasificación de las carreteras.													
FUNCIÓN	FUNCIÓN CLASE DE CARRETERA TPDA (AÑO FINAL DE DISEÑO)												
Corredor	RI – RII (2)	>8.000											
Arterial	I	3.000 - 8.000											
	II	1.000 – 3.000											
Colectora	III	300 – 1.000											
Colectora	IV	100 – 300											
Vecinal	V	< 100											

### 4.2.6.11. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 260 Determinación de la Velocidad de Circulación, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida

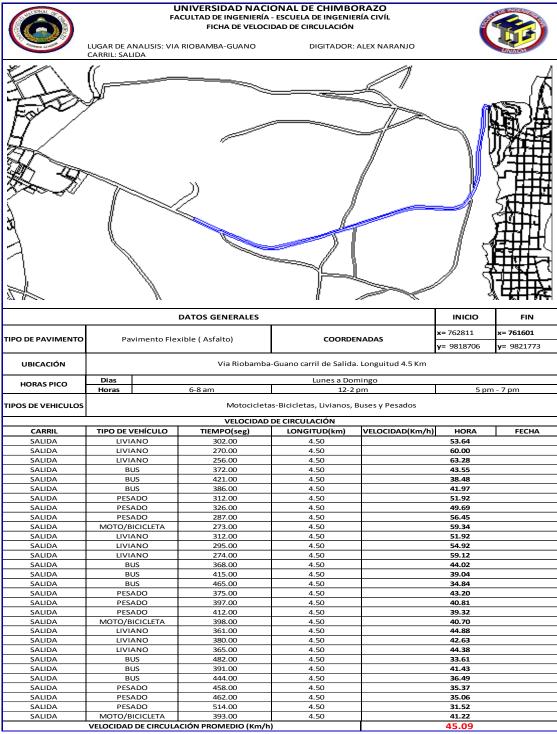

# 4.2.6.12. EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE INGRESO A RIOBAMBA)

Cuadro 261 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 0+100 – 0+130

	THOUNALDE	UN	<b>IVERS</b>	ID	AD NACIONAL DE CH	IIMBOR	AZO	
		EVALUACIO	ON DEL ÍN	NDI	CE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUPERFICIE ASFALTICA	O (PCI) CARR	ETERA CON	
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	GUANO -	CA	RRIL SALIDA			
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX N	ARA	OLNA			
Fe	cha:	21 de Enero del	2015					
Ab	scisa inicial:	0+100						
Αb	scisa final:	0+130		Area del tramo 1:		147.45		
1	Piel de cocodrilo	m2	2 10	0	Fisuramiento Longit. y/o trans.		m2	
2	Exudación	m2	2 1:	1	Parche		m2	
3	Fisuramiento en bloque	m2	2 12	2	Agregado Pulido		m2	
4	Desniveles Localizados	m2	. 13	3	Baches		Unidad	
5	Corrugación	m2	. 14	4	Cruce de ferrocarril		m2	
6	Depresión	m2	! 1!	5	Surco en Huella(Ahullamiento)		m2	
7	Fisuramiento en borde	m2	2 16	6	Desplazamiento		m2	
8	Fisuramiento de reflexión	m2	2 1	7	Fisuramiento de Resbalamiento		m2	
9	Desnivel carril/espaldón	m2	. 18	8	Hinchamiento		m2	
			19	9	Desmoronamiento/Intemperism	10	m2	
		FAL	LAS EXIS	TEN	ITES EN EL TRAMO			
	FALLA	Severidad			Densidad %		VD	
	1	Media			34.59		60	
	7	Alta			4.07		23	
		•	Sum	na V	alor de deducido		83	
			Nún	ner	o de deducidos > 5 (q):		2	
			Valc	or d	e deducción corregido (CDV):		83	
					CDV=		57	
			PCI	l=1	00-CDV		43	
			PCI	l=1	00-CDV			

Cuadro 262 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 0+400 – 0+430

IMBORAZO	DAD NACIONAL DE CHIM	ERSIE	UNIVE	STATEMENT				
) (PCI) CARRETERA CO	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PO SUPERFICIE ASFALTICA	EVALUACION I	EVALL					
	ARRIL SALIDA	NO - CA	VÍA RIOBAMBA GUA	mbre de la vía:	No			
	OLNA	LEX NAR	CARLOS MANYA - AL	luado por:	Eva			
		5	21 de Enero del 2015	ha:				
4.47.4			0+400	scisa inicial:	Ab			
147.4	Area del tramo 2:		0+430	scisa final:	Ab			
•	DE FALLAS	TIPOS						
m2	Fisuramiento Longit. y/o trans.	10	m2	Piel de cocodrilo	1			
m2	Parche	11	m2	Exudación	2			
m2	Agregado Pulido	12	m2	Fisuramiento en bloque	3			
Unida	Baches	13	m2	Desniveles Localizados	4			
m2	Cruce de ferrocarril	14	m2	Corrugación	5			
m2	Surco en Huella(Ahullamiento)	15	m2	Depresión	6			
m2	Desplazamiento	16	m2	Fisuramiento en borde	7			
m2	Fisuramiento de Resbalamiento	17	m2	Fisuramiento de reflexión	8			
m2	Hinchamiento	18	m2	Desnivel carril/espaldón	9			
o m2	Desmoronamiento/Intemperismo	19						
	NTES EN EL TRAMO	EXISTE	FALLAS					
VD	Densidad %		Severidad	FALLA				
70	50.86		Media	1				
19	6.10		Media	7				
89	Valor de deducido	Suma	1					
2	ro de deducidos > 5 (q):	Núme						
89	de deducción corregido (CDV):	Valor						
63	CDV=							
37	100-CDV	PCI=1						
	L00-CDV	PCI=1						

Cuadro 263 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 0+700 – 0+730

	SHCONAL DA	UNI	VERS	SID	AD NACIONAL DE CHIM	BORAZO	
		EVALUACIO	I) CARRETERA CON				
No	ombre de la vía:	VÍA RIOBAMBA (	SUANO -	CA	RRIL SALIDA		
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA	- ALEX N	IAR.	ANJO		
Fe	cha:	21 de Enero del 2	2015				
Αb	scisa inicial:	0+700			Area del tramo 3:	147.45	
Αb	scisa final:	0+730			Area dei tramo 3.	147.45	
			TIPO	OS I	DE FALLAS		
1	Piel de cocodrilo	m2	1	.0	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2	
2	Exudación	m2	1	.1	Parche	m2	
3	Fisuramiento en bloque	m2	1	.2	Agregado Pulido	m2	
4	Desniveles Localizados	m2	1	.3	Baches	Unidad	
5	Corrugación	m2	1	.4	Cruce de ferrocarril	m2	
6	Depresión	m2	1	.5	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2	
7	Fisuramiento en borde	m2	1	.6	Desplazamiento	m2	
8	Fisuramiento de reflexión	m2	1	.7	Fisuramiento de Resbalamiento	m2	
9	Desnivel carril/espaldón	m2	1	.8	Hinchamiento	m2	
			1	9	Desmoronamiento/Intemperismo	m2	
		FAL	LAS EXIS	TEN	NTES EN EL TRAMO		
	FALLA	Severidad			Densidad %	VD	
	1	Medio			96.85	78	
	7	Medio			6.10	19	
			Sum	na \	/alor de deducido	97	
			Nún	ner	o de deducidos > 5 (q):	2	
			Valo	or d	le deducción corregido (CDV):	97	
					CDV=	65	
_			-		<b>T</b>		
					.00-CDV	35	

Cuadro 264 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 1+000 – 1+030

ore de la vía: ado por: asa inicial: sa final: iel de cocodrilo xudación isuramiento en bloque desniveles Localizados forrugación	VÍA RIOBAMBA GUA CARLOS MANYA - A 21 de Enero del 201 1+000 1+030  m2 m2 m2 m2 m2	NO - CA LEX NAF 5	Area del tramo 4:  DE FALLAS  Fisuramiento Longit. y/o trans.	147.45
ado por:  i: sa inicial: sa final:  iel de cocodrilo xudación isuramiento en bloque esniveles Localizados	CARLOS MANYA - Al 21 de Enero del 201 1+000 1+030 m2 m2	TIPOS	Area del tramo 4:  DE FALLAS  Fisuramiento Longit. y/o trans.	
sa inicial: sa final: iel de cocodrilo xudación isuramiento en bloque esniveles Localizados	21 de Enero del 201 1+000 1+030 m2 m2	TIPOS 10	Area del tramo 4:  DE FALLAS  Fisuramiento Longit. y/o trans.	
sa inicial: sa final: iel de cocodrilo xudación isuramiento en bloque esniveles Localizados	1+000 1+030 m2 m2	TIPOS	DE FALLAS Fisuramiento Longit. y/o trans.	
sa final:  iel de cocodrilo  xudación  isuramiento en bloque esniveles Localizados	1+030 m2 m2	10	DE FALLAS Fisuramiento Longit. y/o trans.	
iel de cocodrilo xudación isuramiento en bloque esniveles Localizados	m2 m2	10	DE FALLAS Fisuramiento Longit. y/o trans.	
xudación isuramiento en bloque Jesniveles Localizados	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	
xudación isuramiento en bloque Jesniveles Localizados	m2		<b>5</b> /·	m2
isuramiento en bloque Desniveles Localizados		11		1112
esniveles Localizados	m2		Parche	m2
		12	Agregado Pulido	m2
orrugación	m2	13	Baches	Unidad
U	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
epresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
isuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2
isuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
esnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2
		19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
	FALLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO	
FALLA	Severidad		Densidad %	VD
1	Baja		42.66	51
13	Media		0.26	49
7	Medio		6.10	19
		Cuma	Valor do do duraido	110
				119 2
			` "	<del>-</del>
		vaior	• , ,	100 74
			CDV=	/4
		DCI-	100-CDV	26
	7	7 Medio	Suma Núme Valor	7 Medio 6.10  Suma Valor de deducido Número de deducidos > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV): CDV=

Cuadro 265 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 1+300 – 1+330

E TOUNA TO THE TOUR TO THE TOU	U	NIV	ERSIE	DAD NACIONAL DE CHI	MBORAZO					
COMMA COURT	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA									
mbre de la vía:	VÍA RIOBAMI	VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL SALIDA								
aluado por:	CARLOS MAN	NYA - A	LEX NAR	OLNA						
cha:	21 de Enero d	del 201	5							
scisa inicial:	1+300			Area del trama F.	147.45					
scisa final:	1+330			Area dei tramo 5:	147.45					
			TIPOS	DE FALLAS	•					
Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
Exudación		m2	11	Parche	m2					
Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2					
Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2					
		FALLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO						
FALLA	Severid	ad		Densidad %	VD					
12				76.30	16					
7	Medio	)		6.10	19					
			Suma	Valor de deducido	35					
			Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2					
			Valor	de deducción corregido (CDV):	35					
				CDV=	25					
			PCI=1	100-CDV						
	Aluado por: cha: scisa inicial: scisa final:  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA 12	mbre de la vía:  vía RIOBAM aluado por:  cha:  scisa inicial:  scisa final:  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLA  Severid  12	EVALUACION  Where de la vía:  Aluado por:  CARLOS MANYA - A  Cha:  Scisa inicial:  Scisa final:  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento en borde  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLAS  FALLA  FALLA  Severidad	EVALUACION DEL ÍNDI  mbre de la vía:  aluado por:  cha:  cha:  scisa inicial:  scisa final:  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLAS EXISTEI  FALLA  Severidad  12  7  Medio  EVALUACION DEL ÍNDI  VÍA RIOBAMBA GUANO - CA  Aluano - CA  A	SUPERFICIE ASFALTICA  Imbre de la vía:  VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL SALIDA  Aluado por:  CARLOS MANYA - ALEX NARANJO  cha:  21 de Enero del 2015  scisa inicial:  1+300  TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo  Exudación  M2  10  Fisuramiento Longit. y/o trans.  Exudación  M2  11  Parche  Fisuramiento en bloque  M2  Desniveles Localizados  Corrugación  M2  13  Baches  Corrugación  M2  14  Cruce de ferrocarril  Depresión  M2  15  Surco en Huella(Ahullamiento)  Fisuramiento de reflexión  M2  17  Fisuramiento de Resbalamiento  Desnivel carril/espaldón  M2  18  Hinchamiento  19  Desmoronamiento/Intemperismo  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA  Severidad  Densidad %  12  76.30  7  Medio  Suma Valor de deducido  Número de deducidos > 5 (q):  Valor de deducción corregido (CDV):					

Cuadro 266 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 1+600 – 1+630

	STACIONALDRO	UNIV	/ERSIE	DAD NACIONAL DE CHIMI	BORAZO						
		EVALUACION	I DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI SUPERFICIE ASFALTICA	) CARRETERA CON						
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA GU	JANO - CA	ARRIL SALIDA							
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA - A	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO								
Fee	cha:	21 de Enero del 20	15								
Αb	scisa inicial:	1+600		Area del tramo 6:	147.45						
Αb	scisa final:	1+630		Area dei tramo 6:	147.45						
			TIPOS	DE FALLAS	•						
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2						
2	Exudación	m2	11	Parche	m2						
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2						
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad						
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2						
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2						
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2						
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2						
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2						
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2						
		FALLA	AS EXISTE	NTES EN EL TRAMO							
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD						
	10	Media		2.63	15						
	7	Medio		6.10	19						
			Suma	Valor de deducido	34						
			Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2						
			Valor	de deducción corregido (CDV):	34						
				CDV=	24						
_											

Cuadro 267 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 1+900 – 1+930

_	STAGOMAN	ι	JNIV	ERSIC	OAD NACIONAL DE CHIN	/IBORAZO					
	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	EVALU	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAN	VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL SALIDA								
Eva	aluado por:	CARLOS MA	NYA - A	LEX NAR	ANJO						
Fee	cha:	21 de Enero	del 201	.5							
Αb	scisa inicial:	1+900			Area del tramo 7:	147.45					
Αb	scisa final:	1+930			Area dei tramo 7:	147.45					
				TIPOS	DE FALLAS	•					
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2					
2	Exudación		m2	11	Parche	m2					
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2					
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad					
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2					
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2					
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2					
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2					
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2					
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2					
			FALLAS	SEXISTE	NTES EN EL TRAMO						
	FALLA	Severi	dad		Densidad %	VD					
	7	Alta	<b>a</b>		6.10	19					
						·					
_				Suma	Valor de deducido	19					
					ro de deducidos > 5 (g):	19					
					de deducidos > 5 (q):	1 19					
				v alor (	cDV=	19 19					
					CDV=	19					
				PCI=1	L00-CDV	81					

Cuadro 268 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 2+200 – 2+230

	SUCIONALDING	U	NIV	ERSIE	OAD NACIONAL DE CH	IMBORAZO				
		EVALUA	CION	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA						
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAME	RIOBAMBA GUANO - CARRIL SALIDA							
Eva	aluado por:	CARLOS MAN	IYA - A	LEX NAR	ANJO					
Fe	cha:	21 de Enero d	del 201	.5						
Αb	scisa inicial:	2+200			Area del tramo 8:	147.45				
Αb	scisa final:	2+230			Area dei tramo o.	147.45				
				TIPOS	DE FALLAS	·				
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación		m2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2				
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	o m2				
			FALLAS	SEXISTE	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severida	ad		Densidad %	VD				
	12				28.48	7				
	7	Medio	)		6.10	19				
_				Suma	Valor de deducido	26				
				Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2				
					de deducción corregido (CDV):	26				
					CDV=	19				
				PCI=1	L00-CDV	81				

Cuadro 269 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 2+500 – 2+530

	STACIONALDRO	UNIN	/ERSID	DAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO				
	THE COUNTY OF TH	EVALUACIO	N DEL ÍND	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA					
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA GI	JANO - CA	ARRIL SALIDA					
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA -	ALEX NAF	OLNA					
Fed	cha:	21 de Enero del 20	)15						
Ab	scisa inicial:	2+500		Area del tramo 9:	147.45				
Ab	scisa final:	2+530		Area dei tramo 9:	147.45				
			TIPOS	DE FALLAS	· <del>-</del>				
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación	m2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2				
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
		FALL	AS EXISTE	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD				
	10	baja		6.10	13				
	12			50.05	12				
	7	Medio		6.10	19				
_									
_			Suma	Valor de deducido	44				
				ro de deducidos > 5 (q):	3				
				de deducción corregido (CDV):	44				
			Valor	CDV=	26				
			PCI=	100-CDV	74				

Cuadro 270 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 2+800 – 2+830

	STACIONALINA	UN	IIVE	ERSIE	OAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO				
	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	EVALUAC	ION [	DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA						
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL SALIDA								
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA - ALEX NARANJO								
Fe	cha:	21 de Enero de	1 2015	5						
Αb	scisa inicial:	2+800			Area del tramo 10:	147.45				
Αb	scisa final:	2+830			Alea del tramo 10.	147.43				
				TIPOS	DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	m	12	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación	m	12	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque	m	12	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados	m	12	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación	m	12	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión	m	12	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde	m	12	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión	m	12	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón	m	12	18	Hinchamiento	m2				
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
		F.A	ALLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severidad	1		Densidad %	VD				
	12				81.38	17				
	7	Medio			6.10	19				
				Suma	/alor de deducido	36				
				Númei	ro de deducidos > 5 (q):	2				
				Valor	de deducción corregido (CDV):	36				
					CDV=	26				
				PCI=1	100-CDV	74				

Cuadro 271 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 3+100 – 3+130

STREIONALDE	UN	IIV	ERSIC	OAD NACIONAL DE CHI	MBORAZO
	EVALUAC	ION	DEL ÍNDI	CE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO SUPERFICIE ASFALTICA	(PCI) CARRETERA CON
mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA	A GUA	NO - CA	RRIL SALIDA	
luado por:	CARLOS MANY	A - A	LEX NAR	ANJO	
cha:	21 de Enero de	l 201	5		
scisa inicial:	3+100			Area del tramo 11:	147.45
scisa final:	3+130			Area dei tramo 11.	147.45
			TIPOS	DE FALLAS	•
Piel de cocodrilo	m	12	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
Exudación	m	12	11	Parche	m2
Fisuramiento en bloque	m	12	12	Agregado Pulido	m2
Desniveles Localizados	m	12	13	Baches	Unidad
Corrugación	m	12	14	Cruce de ferrocarril	m2
Depresión	m	12	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
Fisuramiento en borde	m	12	16	Desplazamiento	m2
Fisuramiento de reflexión	m	12	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
Desnivel carril/espaldón	m	12	18	Hinchamiento	m2
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
	F.A	ALLAS	EXISTE	NTES EN EL TRAMO	
FALLA	Severidad	ı		Densidad %	VD
1	Medio			22.79	56
7	Medio			6.10	19
			Suma \	/alor de deducido	75
			Númei	ro de deducidos > 5 (q):	2
			Valor	le deducción corregido (CDV):	75
				CDV=	54
			PCI=1	100-CDV	46
	Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento en borde Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLA 1	mbre de la vía:  vía RIOBAMBA aluado por:  cha:  scisa inicial:  scisa final:  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLA  Severidac  1 Medio	mbre de la vía: Aluado por: CARLOS MANYA - A Cha: Ciscisa inicial: CISCISA GINALIA  Piel de cocodrilo Exudación Fisuramiento en bloque Desniveles Localizados Corrugación Depresión Fisuramiento de reflexión Desnivel carril/espaldón  FALLAS FALLA  FALLA  VÍA RIOBAMBA GUA  VÍA RIOBAMBA GUA  VÍA RIOBAMBA GUA  VÍA RIOBAMBA GUA  TO ARLOS MANYA - A  21 de Enero del 201  3+100  m2  Exudación m2  Fisuramiento en bloque m2  Desniveles Localizados m2  Corrugación m2  Fisuramiento de reflexión m2  FALLAS  FALLA  Severidad  1  Medio	EVALUACION DEL ÍNDI  mbre de la vía:  vía RIOBAMBA GUANO - CA  aluado por:  CARLOS MANYA - ALEX NAR  cha:  21 de Enero del 2015  scisa inicial:  3+100  Secisa final:  TIPOS  Piel de cocodrilo  Exudación  Fisuramiento en bloque  Desniveles Localizados  Corrugación  Depresión  Fisuramiento en borde  Fisuramiento de reflexión  Desnivel carril/espaldón  FALLAS EXISTEI  FALLA  Severidad  1 Medio  7 Medio  Suma N  Número  Valor o	mbre de la vía: VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL SALIDA aluado por: CARLOS MANYA - ALEX NARANJO cha: 21 de Enero del 2015 scisa inicial: 3+100 scisa final: 3+130  TIPOS DE FALLAS  Piel de cocodrilo m2 10 Fisuramiento Longit. y/o trans.  Exudación m2 11 Parche Fisuramiento en bloque m2 12 Agregado Pulido Desniveles Localizados m2 13 Baches Corrugación m2 14 Cruce de ferrocarril Depresión m2 15 Surco en Huella(Ahullamiento) Fisuramiento de reflexión m2 17 Fisuramiento de Resbalamiento Desnivel carril/espaldón m2 18 Hinchamiento Desnoronamiento/Intemperismo  FALLAS EXISTENTES EN EL TRAMO  FALLA Severidad Densidad %  1 Medio 22.79 7 Medio  Suma Valor de deducido Número de deducido > 5 (q): Valor de deducción corregido (CDV):

Cuadro 272 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 3+400 – 3+430

	SHEGONATOR	UNI	VERSI	DAD NACIONAL DE CHIM	BORAZO
		EVALUACIO	N DEL ÍND	ICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PC SUPERFICIE ASFALTICA	) CARRETERA CON
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA G	UANO - CA	ARRIL SALIDA	
Eva	aluado por:	CARLOS MANYA -	ALEX NAF	RANJO	
Fe	cha:	21 de Enero del 2	015		
Αb	scisa inicial:	3+400		Area del tramo 12:	147.45
Αb	scisa final:	3+430		Alea dei traillo 12.	147.45
			TIPOS	DE FALLAS	
1	Piel de cocodrilo	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2
2	Exudación	m2	11	Parche	m2
3	Fisuramiento en bloque	m2	12	Agregado Pulido	m2
4	Desniveles Localizados	m2	13	Baches	Unidad
5	Corrugación	m2	14	Cruce de ferrocarril	m2
6	Depresión	m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2
7	Fisuramiento en borde	m2	16	Desplazamiento	m2
8	Fisuramiento de reflexión	m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2
9	Desnivel carril/espaldón	m2	18	Hinchamiento	m2
			19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2
		FALL	AS EXISTE	NTES EN EL TRAMO	
	FALLA	Severidad		Densidad %	VD
	1	Bajo		63.07	56
	7	Medio		6.10	19
			Suma	Valor de deducido	75
			Núme	ro de deducidos > 5 (q):	2
			Valor	de deducción corregido (CDV):	75
				CDV=	54
			<u>-</u>		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Cuadro 273 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 3+700 – 3+730

	THE OWNER OF THE PARTY OF THE P	l	UNIV	ERSIE	OAD NACIONAL DE CHIM	1BORAZO				
	A COLUMN TO THE SECOND TO THE	EVALUACION DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) CARRETERA CON SUPERFICIE ASFALTICA								
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAI	MBA GU	ANO - CA	RRIL SALIDA					
Eva	aluado por:	CARLOS MA	NYA - A	LEX NAR	ANJO					
Fee	cha:	21 de Enero	del 201	L5						
Αb	scisa inicial:	3+700			Area del tramo 13:	147.45				
Αb	scisa final:	3+730			Area dei tramo 13:	147.45				
				TIPOS	DE FALLAS	<del>-</del>				
1	Piel de cocodrilo		m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación		m2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2				
				19	Desmoronamiento/Intemperismo	m2				
			FALLA:	S EXISTE	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Sever	idad		Densidad %	VD				
	12				80.98	17				
				Suma	Valor de deducido	17				
					ro de deducidos > 5 (g):	17				
					de deducción corregido (CDV):	17				
				v alul (	CDV=	17				
					CDV-	17				
				201	100.001/					
				PCI=1	L00-CDV	83				

Cuadro 274 Determinación del PCI, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida 4+000 – 4+030

	SHITTONATA	U	NIV	ERSIE	AD NACIONAL DE C	HIMBORAZO				
		EVALU <i>A</i>	ACION	DEL ÍNDI	CE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENT SUPERFICIE ASFALTICA	TO (PCI) CARRETERA CON				
No	mbre de la vía:	VÍA RIOBAMBA GUANO - CARRIL SALIDA								
Eva	aluado por:	CARLOS MAN	IYA - A	LEX NAR	ANJO					
Fee	cha:	21 de Enero d	del 201	.5						
Ab	scisa inicial:	4+000			Area del tramo 14:	147.45				
Αb	scisa final:	4+030			Area dei tramo 14:	147.45				
				TIPOS	DE FALLAS					
1	Piel de cocodrilo	<u>-</u>	m2	10	Fisuramiento Longit. y/o trans.	m2				
2	Exudación		m2	11	Parche	m2				
3	Fisuramiento en bloque		m2	12	Agregado Pulido	m2				
4	Desniveles Localizados		m2	13	Baches	Unidad				
5	Corrugación		m2	14	Cruce de ferrocarril	m2				
6	Depresión		m2	15	Surco en Huella(Ahullamiento)	m2				
7	Fisuramiento en borde		m2	16	Desplazamiento	m2				
8	Fisuramiento de reflexión		m2	17	Fisuramiento de Resbalamiento	m2				
9	Desnivel carril/espaldón		m2	18	Hinchamiento	m2				
				19	Desmoronamiento/Intemperisr	mo m2				
			FALLAS	SEXISTE	NTES EN EL TRAMO					
	FALLA	Severid	ad		Densidad %	VD				
	12				47.81	11				
	7	Medic	)		6.10	19				
				1						
				-						
		<u> </u>		Suma \	/alor de deducido	30				
				Númei	o de deducidos > 5 (q):	2				
				Valor	le deducción corregido (CDV):	30				
					CDV=	23				
				PCI=1	100-CDV	77				

# 4.2.6.13. TABLA DE RESUMEN EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI), CARRETERA CON SUPERFICIE ASFÁLTICA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE A RIOBAMBA).

Cuadro 275 Determinación del PCI Promedio, Vía Riobamba- Guano Carril de Salida

NUMERO DE TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VALOR DEL PCI					
1	0+100	0+130	43					
2	0+400	0+430	37					
3	0+700	0+730	35					
4	1+000	1+030	26					
5	1+300	1+330	75					
6	1+600	1+630	76					
7	1+900	1+930	81					
8	2+200	2+230	81					
9	2+500	2+530	74					
10	2+800	2+830	74					
11	3+100	3+130	46					
12	3+400	3+430	46					
13	3+700	3+730	83					
14	4+000	4+030	77					
	PCI PROMEDIO							

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo


# 4.2.6.14. CALIFICACIÓN EN FUNCIÓN AL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) DE LA VÍA GUANO – RIOBAMBA (CARRIL DE SALIDA DE RIOBAMBA)

Cuadro 276 Calificación de la Vía Riobamba- Guano Carril de Salida

CALI	CALIFICACIÓN DEL PCI						
PCI	CALIFICACION						
100	EXCELENTE						
85	EXCELENTE						
85	MUY BUENA						
70	IVIOT BUEINA						
70	BUENA						
55	DUENA						
55	REGULAR						
40	REGULAR						
40	MALA						
25	IVIALA						
25	MUY MALA						
10	IVIUT IVIALA						
10	DETERIORADA						
0	DETERIORADA						

# 4.2.6.15. ÁBACOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA VÍA GUANO – RIOBAMBA.


Cuadro 277 Ábacos utilizados para determinar el Valor de Deducción de la Vía Riobamba-Guano

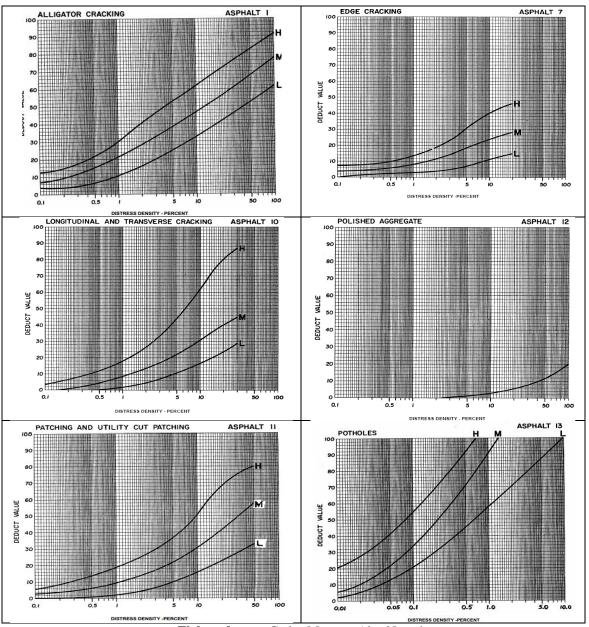

# 4.2.6.16. FOTOGRAFÍAS DE LAS FALLAS ENCONTRADAS EN LA VÍA GUANO – RIOBAMBA

Cuadro 278 Fotografías de fallas en el pavimento en la Vía Riobamba-Guano



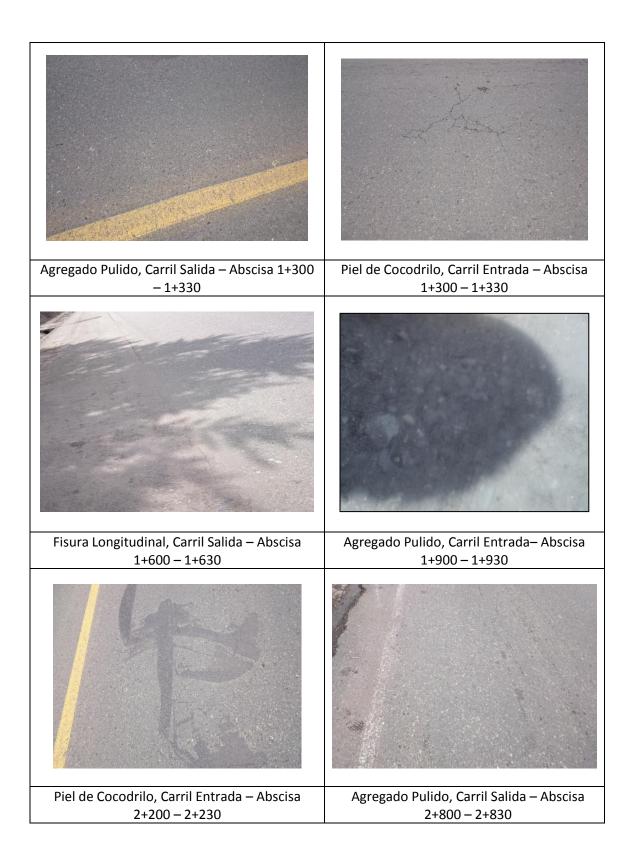




Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 4.2.6.17. ANÁLISIS DE RESULTADOS VÍA GUANO – RIOBAMBA


Gráfico 30 Trafico Promedio Diario Anual, Vía Riobamba- Guano

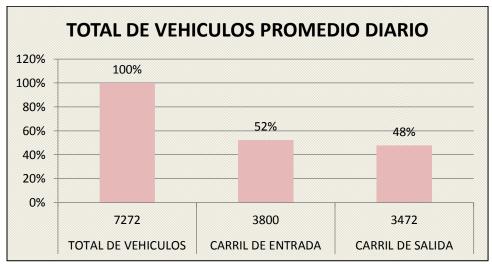

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Guano se determina un Trafico Promedio Diario Anual de 7272 vehículos, de lo cual podemos notar que existe una mayor circulación de vehículos en el carril de entrada a la ciudad de Riobamba con un 52%.

Gráfico 31 Índice de Condición del Pavimento, Vía Riobamba-Guano

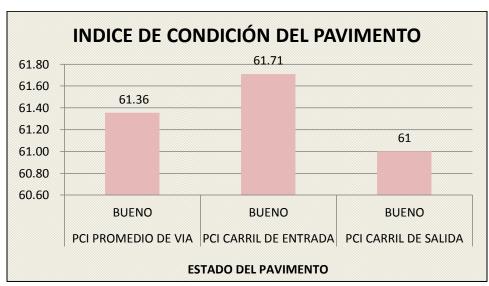

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Guano se determina un Índice de Condición del Pavimento de 61.36 que de acuerdo a los parámetros de calificación nos encontramos con una vía en estado "BUENO",

por lo que no es necesaria aun su reparación total sino por el contrario es apta para aplicar un mantenimiento periódico y rutinario.


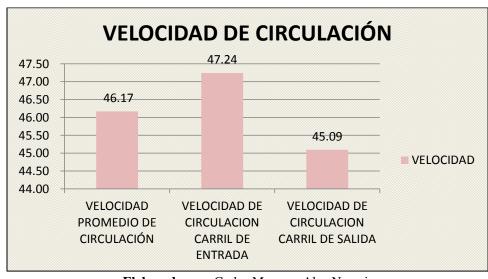


Gráfico 32 Velocidad de Circulación, Vía Riobamba-Guano

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

En la Vía Riobamba – Guano se determina una Velocidad de Circulación promedio de 46.17 Km/h.

Gráfico 33 Gráfica Tramo vs. PCI Vía Riobamba- Guano

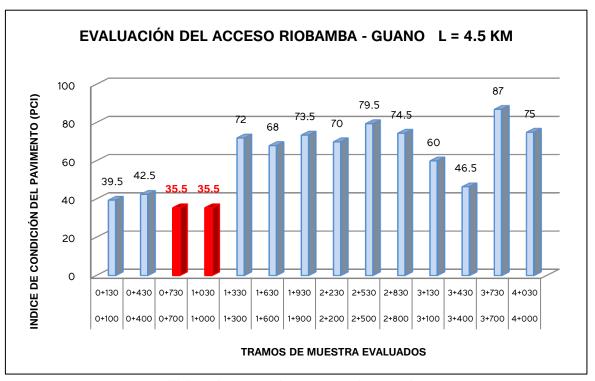

De acuerdo a la evaluación desarrollada en la vía Riobamba – Guano podemos observar en el gráfico 33 que los tramos con mayor nivel de deterioro son los que se encuentran entre la abscisa 0+700 – 0+730 y 1+000 – 1+030 cada uno con un PCI de 35.5 en los cuales encontramos las siguientes fallas:

Tramo 0+700-0+730

Piel de Cocodrilo con una severidad media y una densidad de 88.10%

Fisuramiento de Borde con una severidad media y una densidad de 6.10%

Tramo 1+000 - 1+030

Piel de Cocodrilo con una severidad baja y una densidad de 29.53%

Fisuramiento de Borde con una severidad media y una densidad de 6.10%

Fisuramiento Longitudinal y Transversal con una severidad media y una densidad de 28.65%

Baches con una severidad media y una densidad de 0.26%

Para extender la vida útil de la vía es recomendable realizar un mantenimiento periódico para que las fallas localizadas en éste y los demás tramos no aumenten progresivamente su nivel de severidad y a la postre estas fallas funcionales se conviertan en fallas estructurales lo que ocasionaría un costo muy considerable en relación a un mantenimiento rutinario.

# 4.3. INVENTARIO VIAL

Cuadro 279 Inventario Vial de los Principales Accesos a la ciudad de Riobamba



## **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

FACULTAD DE INGENIERIA - ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL




#### INVENTARIO VIAL DE LOS PRINCIPALES ACCESOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

		(	CARACTERIST	CAS DE LA V	Α		CONDICIONES FISICA				FISICAS DE LA VIA											
VIA	DESCRIPCION	LONGITUD (Km)	TIPO CAPA DE RODADURA	ANCHO VIA	TRAFICO PROMEDIO DIARIO	VELOCIDAD PROMEDIO DE CIRCULACION		1			IENT(		7	DRENAJE		SEÑALIZACION				CONDICIONES OPERATIVAS		
RIOBAMBA - QUITO	Vía de una sola calzada bidireccional de cuatro carriles considerada como Corredor vial tipo RI según la clasificación del MTOP	4.50	ASFALTO	21.62	18,865.00	47.46	76.93					х				х					х	La via opera adecuadamente con un flujo normal debido a su numero de carriles de circulacion.
RIOBAMBA - GUAYAQUIL	Vía de una sola calzada bidireccional de dos carriles considerada como Corredor vial tipo RI según la clasificación del MTOP	4.50	ASFALTO	15.20	16,164.00	52.80	59.64				х				х					х		La via opera adecuadamente, sin embargo se observa congestión vehicular debido a que la vía es muy angosta y la demanda vehicular es alta.
RIOBAMBA - SAN LUIS	Vía de una sola calzada bidireccional de dos carriles considerada como Carretera arterial tipo I según la clasificación del MTOP	2.51	ASFALTO	14.20	7,300.00	46.67	74.37					x			х						х	La via opera adecuadamente, sin embargo se observan vehículos estacionados sobre la vía, que generan congestion en horas pico.
RIOBAMBA - CHAMBO	Vía de una sola calzada bidireccional de dos carriles considerada como Carretera arterial tipo I según la clasificación del MTOP	2.79	ASFALTO	11.00	7,004.00	44.08	55.00				х				х				х			La via opera adecuadamente, sin embargo se observan vehículos estacionados sobre la vía, pero por la amplitud de la via y el poco numero de vehículos que circulan no se generan mayores inconvenientes.
RIOBAMBA - PENIPE	Vía de una sola calzada bidireccional de dos carriles considerada como Carretera arterial tipo I según la clasificación del MTOP	4.50	ASFALTO	8.81	6,808.00	48.65	76.93					x				х				x		La via opera adecuadamente, sin embargo el ancho de via es insuficiente, generando un alto riesgo de accidentes.
RIOBAMBA - GUANO	Vía de una sola calzada bidireccional de dos carriles considerada como Carretera arterial tipo I según la clasificación del MTOP	4.50	ASFALTO	9.86	7,272.00	46.17	61.36				х				х					х		La via opera adecuadamente, sin embargo se observan vehículos estacionados sobre la vía, que generan congestion en horas pico.

Cuadro 280 Parámetros de Calificación de las condiciones físicas de la vía.

PAR	PARAMETROS DE CALIFICACION CONDICIONES FISICAS DE LA VIA															
PAVIMENTO					DRENAJE					SEÑALIZACION						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
D	М	М	R	В	М	Е	М	Μ	R	В	Μ	М	М	R	В	Μ
E	U	Α	Ε	U	U	Χ	U	Α	Ε	U	U	U	Α	Ε	U	U
E	Υ	L	G	Ε	Υ	С	Υ	L	G	Ε	Υ	Υ	L	G	Ε	Υ
R		Α	U	Ν		Ε		0	U	N			0	U	Ν	
1	М		L	Α	В	L	М		L	0	В	М		L	0	В
O R	Α		Α		U	Ε	Α		Α		U	Α		Α		U
A	L		R		Ε	Ν	L		R		Ε	L		R		Ε
D	Α				Ν	Т	О				Ν	0				Ν
Α					Α	Ε					0					0

## 4.4. ESTADO ACTUAL DE LOS SEIS ACCESOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

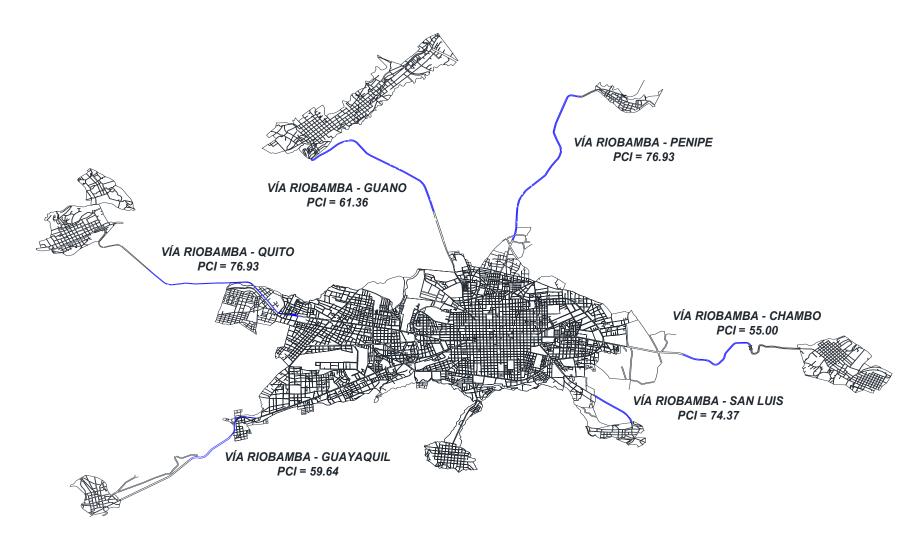

# **CAPÍTULO 5**

#### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### 5.1. CONCLUSIONES

Después de haber realizado el análisis de las 6 vías de ingreso a la ciudad de Riobamba llegamos a las siguientes conclusiones:

- La vía Riobamba Quito según los parámetros de calificación de las condiciones físicas de vías se encuentra en la categoría N° 06 que la considera como una vía con un pavimento en Muy Buen Estado, además de esto podemos acotar que después de haber realizado la Evaluación del Índice del Control del Pavimento (PCI) las fallas más comunes encontradas en esta vía fueron: Corrugación, Fisuramiento de Borde y Fisuramiento Longitudinal y/o Transversal; cada una de ellas con una severidad media.
- La vía Riobamba Guayaquil según los parámetros de calificación de las condiciones físicas de vías se encuentra en la categoría N° 05 que la considera como una vía con un pavimento en Buen Estado, además de esto podemos acotar que después de haber realizado la Evaluación del Índice del Control del Pavimento (PCI) las fallas más comunes encontradas en esta vía fueron: Piel de Cocodrilo, Exudación, Fisuramiento de Borde y Fisuramiento Longitudinal y/o Transversal; cada una de ellas con una severidad media.
- La vía Riobamba San Luis según los parámetros de calificación de las condiciones físicas de vías se encuentra en la categoría N° 06 que la considera como una vía con un pavimento en Muy Buen Estado, además de esto podemos acotar que después de haber realizado la Evaluación del Índice del Control del Pavimento (PCI) las fallas más comunes encontradas en esta vía fueron: Depresión, Fisuramiento de Borde, Fisuramiento Longitudinal y/o Transversal y Baches; cada una de ellas con una severidad media.
- La vía Riobamba Chambo según los parámetros de calificación de las condiciones físicas de vías se encuentra en la categoría N° 05 que la considera como una vía con un pavimento en Buen Estado, además de esto podemos acotar que después de haber realizado la Evaluación del Índice del Control del Pavimento (PCI) las fallas más

- comunes encontradas en esta vía fueron: Piel de Cocodrilo, Fisuramiento de Borde, Fisuramiento Longitudinal y/o Transversal, Parches con una severidad media y Baches con una severidad baja.
- La vía Riobamba Penipe según los parámetros de calificación de las condiciones físicas de vías se encuentra en la categoría N° 06 que la considera como una vía con un pavimento en Muy Buen Estado, además de esto podemos acotar que después de haber realizado la Evaluación del Índice del Control del Pavimento (PCI) las fallas más comunes encontradas en esta vía fueron: Piel de Cocodrilo y Baches con una severidad baja, Fisuramiento de Borde con una severidad media y Fisuramiento Longitudinal y/o Transversal con una severidad alta.
- La vía Riobamba Guano según los parámetros de calificación de las condiciones físicas de vías se encuentra en la categoría N° 05 que la considera como una vía con un pavimento en Buen Estado, además de esto podemos acotar que después de haber realizado la Evaluación del Índice del Control del Pavimento (PCI) las fallas más comunes encontradas en esta vía fueron: Piel de Cocodrilo con una severidad baja, Fisuramiento de Borde, Fisuramiento Longitudinal y/o Transversal, Parches y Baches con una severidad media.
- Brindar un mantenimiento oportuno y periódico de las vías, representa a los organismos encargados de la red vial del país un ahorro muy significativo en el campo del mantenimiento, ya que al momento de realizar dichos mantenimientos oportunamente evitaríamos que fallas estructurales puedan aparecer como consecuencia de una falla funcional no intervenida en su debido momento.
- En las 6 vías de ingreso a la ciudad de Riobamba se pudo evidenciar presencia de fallas funcionales las mismas que aparecen por no tener un sistema periódico de mantenimiento.
- De acuerdo al estado actual de las 6 vías de ingreso a la ciudad de Riobamba según el Índice de Condición del Pavimento (PCI) tenemos vías funcionales y aptas para la movilidad pero que necesitan de un mantenimiento ya que son importantes para el flujo en la economía de la ciudad y de la zona centro del país.

#### 5.2. RECOMENDACIONES

- Es importante seguir cada una de las recomendaciones del Sistema de Evaluación de Vías de Paver, a fin de poder determinar correctamente el número de muestras y el número de tramos y así obtener datos mucho más precisos acerca del estado de los seis accesos a la ciudad de Riobamba.
- Es recomendable realizar el procedimiento de conteo vehicular con 2 o más observadores debido a que las vías analizadas poseen una densidad vehicular alta y los horarios de conteo para una sola persona resulta muy sacrificado para así obtener un alto nivel de eficacia en los resultados, además que la ubicación de los observadores es clave para una correcta cuantificación de los vehículos.
- En la inspección visual de las vías es muy necesario que los observadores cuenten con todo el equipo de seguridad y señalización oportuna de trabajos en las vías para evitar accidentes.

# CAPÍTULO 6

#### **PROPUESTA**

**TEMA:** Plan de Mantenimiento Integral de las arterias principales de ingreso a la ciudad de Riobamba.

#### 6.1. DATOS INFORMATIVOS

#### 6.1.1. LOCALIZACIÓN DE LAS VIAS

La vía Riobamba – Quito es uno de los accesos principales ubicada al nor-este de la ciudad de Riobamba, su longitud de estudio fue de 4.5 Km tomando como inicio las siguientes coordenadas: X = 758375; Y = 9818567 y fin: X = 756421; Y = 9822108.

La vía Riobamba – Guayaquil es también uno de los accesos principales ubicada al nor-oeste de la ciudad de Riobamba, su longitud de estudio fue de 4.5 Km tomando como inicio las siguientes coordenadas: X = 755581; Y = 9817163 y fin: X = 751366; Y = 9817590.

La vía Riobamba – San Luis forma parte de los ingresos a la ciudad de Riobamba, ubicada al oeste de la ciudad, su longitud de estudio fue de 2.51 Km tomando como inicio las siguientes coordenadas: X = 762136; Y = 9813130 y fin: X = 761590; Y = 9811048.

La vía Riobamba – Chambo forma parte de los ingresos a la ciudad de Riobamba, ubicada al sur de la ciudad, su longitud de estudio fue de 2.79 Km tomando como inicio las siguientes coordenadas: X = 764280; Y = 9812001 y fin: X = 766101; Y = 9810618.

La vía Riobamba – Penipe forma parte de los ingresos a la ciudad de Riobamba, ubicada al este de la ciudad, su longitud de estudio fue de 4.5 Km tomando como inicio las siguientes coordenadas: X = 763728; Y = 9816796 y fin: X = 767692; Y = 9818785.

La vía Riobamba – Guano forma parte de los ingresos a la ciudad de Riobamba, ubicada al noeste de la ciudad, su longitud de estudio fue de 4.5 Km tomando como inicio las siguientes coordenadas: X = 762803; Y = 9818707 y fin: X = 761597; Y = 9821761.

Final Vía Riobamba - Penipe Final Vía Riobamba - Guano Inicio Vía Riobamba - Penipe 🖈 Final Vía Riobamba - Quito Inicio Vía Riobamba - Guano Inicio Via Riobamba - Chambo Final Via Riobamba - Chambo Inicio Via Riobamba - Quito Inicio Vía Riobamba - San Luis Inicio Via Riobamba - Guayaquil Final Vía Riobamba - San Luis Final Vía Riobamba - Guayaquil (mage Landsat © 2015 DigitalGlobe Google earth © 2015 Google Fechas de imágenes: 12/14/2014 1º40'25.12" S 78º39'04.42" O elevación 2756 m alt. ojo 25.43 km

Figura 4.19 Localización de los accesos a la Ciudad de Riobamba

#### 6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Las vías de estudio siempre han sido utilizadas como vías principales de tránsito y comercio de los diferentes sectores hacia la ciudad de Riobamba y viceversa, su importancia es significativa por lo que el objetivo y alcance de esta investigación es de plantear una metodología de mantenimiento con la finalidad de que en un periodo de tiempo determinado, podamos disponer de vías en condiciones óptimas para su funcionamiento, pretendiendo con esto alcanzar un desarrollo en el aspecto socio-económico de la ciudad de Riobamba.

### 6.3. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación, pretende proponer un plan de mantenimiento integral de los seis accesos a la ciudad de Riobamba, el mismo que servirá de guía para cualquier organismo dedicado a la administración vial, pudiendo aplicarlo en vías de similares características con la finalidad de garantizar un tráfico cómodo y seguro a los usuarios y de obtener un ahorro en el costo de mantenimiento.

Con la aplicación del plan de mantenimiento se garantiza un proceso organizado y sobretodo oportuno de intervención de las vías ayudando a mantener un nivel aceptable de funcionalidad de la misma y proporcionará que su vida útil esté de acuerdo con su periodo de diseño.

Se asegura para el usuario una vía en condiciones óptimas, que cubrirá las necesidades de los usuarios en lo referente a la seguridad, rapidez y comodidad, incrementando un mayor desarrollo de la región, tanto social, económico y turístico, dinamizando los viajes y por ende la economía de las poblaciones beneficiadas.

#### 6.4. OBJETIVOS

#### 6.4.1. OBJETIVO GENERAL

Definir un plan de mantenimiento integral, para reducir los costos de mantenimiento en los accesos principales a la ciudad de Riobamba.

#### 6.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Establecer un plan de mantenimiento inmediato acorde a las condiciones actuales de las vías analizadas.
- Proponer el plan de mantenimiento integral vial, para reducir los costos de mantenimiento vial.

#### 6.5. FUNDAMENTACIÓN TEORICA

#### 6.5.1. PLAN DE CONSERVACION VIAL

Los Administradores viales, son los encargados de realizar un plan de conservación, para intervenir con las acciones necesarias para contrarrestar los desgastes que sufre la vía, para ello se tiene que definir los siguientes aspectos.

- Las tareas que se deberán ejecutar.
- El periodo oportuno para su intervención.
- Determinar los sitios donde se ejecutaran las actividades.
- Determinar la cantidad de trabajo a realizar.
- La priorización de las actividades.

Para la ejecución del plan de conservación podemos basarnos en el programa de Conservación Ordinaria y Ayuda a la Vialidad denominado COVI, el cual tiene como finalidad:

- Facilitar la circulación de los vehículos en la infraestructura existente en las condiciones adecuadas de seguridad y de fluidez.
- Retrasar todo lo posible el proceso de degradación de las características funcionales o
  estructurales de los elementos de la carretera.

- Promover la prestación de servicios complementarios de calidad que faciliten el buen funcionamiento de la circulación y mejoren la comodidad del usuario.
- Obtener datos e información rápida y fiable sobre el uso y funcionamiento de la red.

#### 6.5.2. SISTEMAS DE GESTION

Dentro de todos los aspectos de la vialidad, esta se divide en los siguientes sistemas de gestión:

- Sistema de Gestión de las actividades de conservación ordinaria y ayuda a la vialidad.
- Sistema de Gestión de Firmes y Pavimentos.
- Sistema de Gestión de Puentes.
- Sistema de Gestión de la Seguridad Vial.

En nuestra investigación nos interesa el Sistema de Gestión de las actividades de conservación ordinaria y ayuda a la vialidad, también denominado, Gestión Sistemática del Mantenimiento GSM, cuyo objetivo es la programación anual y operativa de las actividades de conservación, la organización de su seguimiento y supervisión y el análisis de resultados obtenidos.

## 6.5.3. NIVELES DE INTERVENCION EN LA CONSERVACION VIAL

Se denominan niveles de intervención a las diversas acciones relacionadas con la vía, clasificadas de acuerdo a la magnitud de los trabajos, desde una intervención sencilla pero permanente (mantenimiento rutinario), hasta una intervención más costosa y complicada (reconstrucción o rehabilitación).

#### 6.5.3.1. MANTENIMIENTO RUTINARIO

Consiste en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en la nivelación de la misma y de los espaldones; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje, de los taludes laterales y otros elementos la vía; en el control del polvo y de la vegetación; la limpieza de las zonas de descanso y de los dispositivos de señalización.

Se aplica con regularidad una o más veces al año, dependiendo de las condiciones específicas de la vía.

Las actividades, en general, consideradas como mantenimiento rutinario son las siguientes:

- Limpieza de calzada y pequeños derrumbes.
- Reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura.
- Mantenimiento de los sistemas de drenaje. (Cunetas, alcantarillas).
- Control de la vegetación y mantenimiento de señalización.

#### 6.5.3.2. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Se aplica generalmente al tratamiento y renovación de la superficie de la vía, se orienta a restablecer algunas características de la superficie de rodadura, sin constituirse en un refuerzo estructural.

Entre sus características está la de preservar en buena forma la textura de la superficie de rodadura, de manera que asegure la integridad estructural del camino por un tiempo más prolongado y evite su destrucción, también en la reparación de obras de arte y del sistema de drenaje.

Las actividades contenidas dentro de los trabajos de mantenimiento periódico pueden ser agrupadas de la siguiente manera:

- Restablecimiento de las características de la superficie de rodadura.
- Reparación de obras de arte.
- Reparación del sistema de drenaje.

#### 6.5.3.3. REHABILITACION

Consiste en la reparación selectiva y de refuerzo estructural, previa demolición parcial de la estructura existente.

La rehabilitación procede cuando el camino se encuentra demasiado deteriorado como para poder resistir una mayor cantidad de tránsito en el futuro, pudiendo incluir algunos mejoramientos en los sistemas de drenaje y de contención.

La rehabilitación tiene como propósito restablecer la capacidad estructural y la calidad de la superficie de rodadura.

Las actividades contenidas dentro de los trabajos de rehabilitación pueden ser agrupadas de la siguiente manera:

- Restablecer la capacidad estructural y la calidad de la superficie de rodadura.
- Mejorar el sistema de drenaje.
- Sistema de señalización.

#### 6.5.3.4. MEJORAMIENTO

Se refiere a la introducción de mejoras en los caminos, relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente longitudinal, incluidos los trabajos relacionados a la renovación de la superficie y la rehabilitación.

El objetivo de estas labores es incrementar la capacidad del camino y la velocidad de circulación, así como la seguridad de los vehículos que por él transitan. En sentido estricto, estos trabajos no son considerados como actividades de conservación, excepto la renovación de superficie.

#### 6.5.3.5. REPARACIONES DE EMERGENCIA

Son aquellas que se realizan cuando el camino está en mal estado o incluso intransitable, como consecuencia del descuido prolongado o de un desastre natural.

Mediante una reparación de emergencia no se remedian las fallas estructurales, pero se hace posible un flujo vehicular regular por un tiempo limitado. Generalmente, las reparaciones de emergencia dejan el camino en estado regular.

#### 6.5.4. COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL

Son los costos realizados durante la vida útil del pavimento para su conservación, y son asumidos directamente por los Administradores viales, se clasifican en mantenimiento periódico y rutinario.

Para proyectar un mantenimiento, es necesario conocer cómo se deteriora la red vial y cuál es el momento en que se debe aplicar los correctivos necesarios.

# 6.6. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

# 6.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

CONCEPTUALIZACION	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM	TECNICAS E INSTRUMENTOS
PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL: Es un grupo de acciones y actividades que desarrolla una entidad vial, con el objetivo de mantener las vías en buen estado en el aspecto funcional, para lo cual se planificaran actividades, visitas de observación y análisis de resultados del mantenimiento vial de cada jurisdicción.	Registro Vial	Tipo de vía. Longitud. Sección Típica. Drenaje. Señalización. Obras de Arte.	¿Cuál es el orden de la vía? ¿Cuál es la longitud de la vía? ¿Cuál es la sección típica? ¿Cuál es el sistema de drenaje que existe en la vía? ¿Cuál es la señalizaron existente? ¿Cuáles son las obras de arte con que cuenta la vía?	Observaciones de campo Fichas de registros Libreta de apuntes Mapas viales geo-referenciados. Cámara de fotos Cartas Topográficas
	Evaluación Funcional	Tráfico Carpeta de rodadura	¿Qué trafico posee la vía? ¿Cuál es el estado del pavimento?	Observaciones de campo Fichas de registros Libreta de apuntes Cartas Topográficas Normas de diseño de vías. Modelo de evaluación Paver.
	Niveles de Mantenimiento	Mantenimiento Ocasional Mantenimiento Periódico Mejoras y Ampliaciones	¿Cuáles son las actividades que se realizan en el mantenimiento ocasional? ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el mantenimiento periódico? ¿Cuáles son las actividades que se realizan para mejores y ampliaciones?	Observaciones de campo Fichas de registros Libreta de apuntes Modelo checklist
	Ejecución de Mantenimiento	Mantenimiento por parte del estado. Empresas Contratadas mediante ofertas. Concesiones.	¿Cuál es la forma de mantenimiento por parte del Estado? ¿Cuál es la forma de mantenimiento mediante contratos? ¿Cuál es la forma de mantenimiento mediante concesiones?	Fichas de registros Libreta de apuntes

# 6.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE

CONCEPTUALIZACION	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEM	TECNICAS E INSTRUMENTOS
COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL: Son todos aquellos gastos que se generan mediante la realización de actividades preventivas y/o correctivas, para mantener un vía en condiciones óptimas de servicio.	Mantenimiento Preventivo	Equipo, Maquinaria Materiales Mano de Obra	¿Cuál es el equipo que se necesita? ¿Cuál es la maquinaria que se necesita? ¿Cuál es el material que se necesita? ¿Cuál es la mano de obra que se necesita?	Observaciones de campo Fichas de registros Libreta de apuntes Modelo checklist Ficha de rubros y rendimientos
	Mantenimiento Correctivo	Equipo, Maquinaria Materiales Mano de Obra	¿Cuál es el equipo que se necesita? ¿Cuál es la maquinaria que se necesita? ¿Cuál es el material que se necesita? ¿Cuál es la mano de obra que se necesita?	Observaciones de campo Fichas de registros Libreta de apuntes Modelo checklist Ficha de rubros y rendimientos

# 6.7. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

El plan de mantenimiento vial dará la apertura a todas las instituciones dedicadas a la administración vial para poder realizar y ampliar inventarios viales, evaluaciones funcionales de las carreteras, utilizando las herramientas y técnicas adecuadas a fin de disponer de datos reales y mediante estos poder ejecutar un proceso de mantenimiento.

# 6.8. APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS INVENTARIADAS EN FUNCIÓN AL TIPO DE FALLAS EXISTENTES

#### 6.8.1. CONDICIONES ACTUALES DE LAS VIAS

Cuadro 281 Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Quito

Tipo de Falla	Descripción	Severidad
5	Corrugación	Media
7	Fisuramiento de Borde	Media
10	Fisuramiento Long. y/o Transv.	Media

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 282 Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Guayaquil

Tipo de Falla	Descripción	Severidad
1	Piel de Cocodrilo	Media
2	Exudación	Media
7	Fisuramiento de Borde	Media
10	Fisuramiento Long. y/o Transv.	Media

Cuadro 283 Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – San Luis

Tipo de Falla	Descripción	Severidad
6	Depresión	Media
7	Fisuramiento de Borde	Media
10	Fisuramiento Long. y/o Transv.	Media
13	Baches	Media

Cuadro 284 Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Chambo

Tipo de Falla	Descripción	Severidad
1	Piel de Cocodrilo	Media
7	Fisuramiento de Borde	Media
10	Fisuramiento Long. y/o Transv.	Media
11	Parche	Media
13	Baches	Baja

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

Cuadro 285 Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Penipe

Tipo de Falla	Descripción	Severidad
1	Piel de Cocodrilo	Baja
7	Fisuramiento de Borde	Media
10	Fisuramiento Long. y/o Transv.	Alta
13	Baches	Baja

Cuadro 286 Resumen Tipos de falla Vía Riobamba – Guano

Tipo de Falla	Descripción	Severidad
1	Piel de Cocodrilo	Baja
7	Fisuramiento de Borde	Media
10	Fisuramiento Long. y/o Transv.	Media
11	Parche	Media
13	Baches	Media

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

## 6.8.2. REPARACIONES PARA LAS DIFERENTES FALLAS EXISTENTES EN LAS SEIS VIAS DE INGRESO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA

## Reparación de Fallas "Piel de Cocodrilo"

## Reparación permanente:

Para realizar este trabajo se procede de la siguiente manera:

- 1. Se remueve la superficie del pavimento y la base hasta la profundidad que sea necesaria para alcanzar un apoyo firme, fuera del área fisurada. Esto significa que parte del material de la subrasante tendría también que ser removido.
  - Se hará un corte en forma rectangular o cuadrada. Un par de las caras debe formar ángulo recto con la dirección del tránsito. Una sierra para pavimento puede hacer un corte rápido y limpio, formando caras rectas y verticales.
- 2. Se debe aplicar un riego de liga en todas las caras verticales y en el fondo de la zona a reparar.
- 3. Se rellena el bache con concreto asfáltico densamente graduado., el cual debe extenderse cuidadosamente para evitar segregación d la mezcla.
- 4. En caso que el bache tenga más de 15 cm de profundidad es necesario compactar en capas. La compactación debe realizarse con un compactador vibrante plano para parches pequeños, y con rodillo para áreas más grandes.
- 5. Con una regla se verifica que tengan igual cota, la superficie del pavimento con la del parche.

#### Reparación temporal:

Esta reparación se realiza para fisuras con más de 3mm de ancho.

Para realizar esta reparación se procede de la siguiente manera:

- 1. Se abre una zanja poco profunda alrededor del área que se va a reparar, de tal forma que los bordes de las caras sean verticales.
- 2. Se limpia el área fisurada, ya sea barriéndola o con aire comprimido.
- 3. Se usa un escobillón para extender el concreto asfáltico de graduación fina sobre las fisuras.
- 4. Se compacta con un compactador vibrante plano o con rodillo.
- 5. Se coloca un parche delgado de concreto asfáltico. Antes de compactar debe verificarse que los bordes estén limpios.
- 6. Se compacta el parche con un compactador vibrante o con rodillo.

#### Reparación de Fallas "Exudación"

En la mayoría de las veces, puede solucionarse este problema esparciendo arena caliente sobre la superficie. Cuando el exceso de asfalto es ligero, basta con un tratamiento superficial usando agregado absorbente.

## Reparación con Agregado Caliente:

Se procede de la siguiente manera:

- Se esparce arena o gravilla cuyo tamaño no debe sobrepasar 1 cm, sobre el área afectada. Este agregado debe ser calentado al menos a 150°C y extendido sobre la superficie del pavimento.
- 2. Inmediatamente después de extendido el agregado, se apisona con un rodillo de ruedas de goma.
- 3. Cuando el agregado se ha enfriado se barren las partículas gruesas.
- 4. Si es necesario se repite el proceso.

#### Reparación de Fallas "Corrugación"

- 1. Se escarifica y se rompe la superficie con una cortadora rotativa.
- 2. Se limpia con escobillón y aire comprimido el área a reparar.
- 3. Se aplica el riego de liga o imprimación, dependiendo si se está trabajando en la base granular o en la capa de rodadura.
- 4. Se rellena el bache con concreto asfáltico, hasta el nivel del pavimento circundante.
- 5. Se compacta la zona reparada con un rodillo o un compactador vibrante.

#### Reparación de Fallas "Depresión"

Las depresiones deben llenarse con concreto asfáltico y posteriormente compactarse hasta quedar parejo con el pavimento circundante.

Para realizar este trabajo se procede de la siguiente manera:

- 1. Se delimitan los bordes de la zona hundida con una regla, marcando la superficie del pavimento.
- 2. Se limpia perfectamente toda el área, abarcando al menos unos 30 cm más allá de los límites marcados, esta limpieza se realiza con aire comprimido.
- 3. Sobre la superficie limpia, se aplica un riego de liga.
- 4. Se extiende sobre la depresión suficientemente concreto asfáltico, hasta alcanzar, cuando se compacte el nivel original.
- 5. Se verifica el nivel del parche con una regla.
- 6. Se debe compactar el parche perfectamente con un compactador vibrante plano.

#### Reparación de Fallas "Fisuramiento de Borde"

Se rellenan las fisuras con concreto asfáltico, pero el agregado debe ser arena, si el borde del pavimento se ha asentado, se debe llevar a su nivel utilizando concreto asfáltico de graduación densa.

Para realizar este tipo de reparación de fisuras, debemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Se limpia el pavimento y las fisuras con escobillón y aire comprimido.
- 2. se rellenan las fisuras con concreto asfáltico de graduación fina.

- 3. Se aplica riego de liga en la sección que se va a reparar.
- 4. Se nivelan los bordes asentados, extendiendo concreto asfáltico. Se comprueba la nivelación con una regla. Posteriormente se compacta con un compactador vibrante plano. Los bordes del parche deben quedar limpios y rectos.
- 5. Se remueve todo tipo de vegetación que se encuentre cercana al pavimento.

## Reparación de Fallas "Fisuramiento Longitudinal y/o Transversal"

Si el agua es la que produce los daños, lo primero que se necesita hacer es evacuar las aguas y eliminar la causa del estancamiento de ellas.

Las fisuras se deben llenar con cemento asfáltico de graduación fina. Para realizar este trabajo se procede de la siguiente manera:

- 1. Se limpia la fisura con un escobillón de cerdas duras o aire comprimido.
- 2. Utilizando el escobillón, se rellena la fisura con concreto asfáltico de graduación fina.
- 3. Se recubre con arena seca la superficie de la fisura sellada, para evitar que el tránsito levante el material.

#### Reparación de Fallas "Baches"

#### Reparación Permanente:


- 1. Se corta alrededor del bache, dejando las caras verticales de éste, se remueve la superficie y la base hasta la profundidad que sea necesaria para alcanzar un apoyo firme.
- Se rellena con material de sub-base o base, dependiendo hasta donde se encuentra afectada la estructura del pavimento. Se hidrata y compacta la misma con un vibro apisonador.
- 3. A las caras verticales y al fondo del bache se le aplica un riego de liga
- 4. Se rellena el bache con concreto asfáltico densamente graduado.
- 5. Se compacta la superficie del parche con un compactador vibrante plano o con rodillo

## Reparación de Fallas "Parches"

- 1. Se corta alrededor del parche, dejando las caras verticales de éste, se remueve la superficie y la base hasta la profundidad que sea necesaria para alcanzar un apoyo firme.
- Se rellena con material de sub-base o base, dependiendo hasta donde se encuentra afectada la estructura del pavimento. Se hidrata y compacta la misma con un vibro apisonador.
- 3. A las caras verticales y al fondo del parche a corregir se le aplica un riego de liga.
- 4. Se rellena el lugar donde se encontraba el parche con concreto asfáltico densamente graduado.
- 5. Se compacta la superficie del parche con un compactador vibrante plano o con rodillo liso.

## **6.9. PLAN DE MANTENIMIENTO (MODELO OPERATIVO)**

Nosotros planteamos un modelo operativo aplicable, que se lo deberá realizar antes de cualquier intervención en las vías que se encuentren a cargo de los diferentes organismos dedicadas al mantenimiento vial.

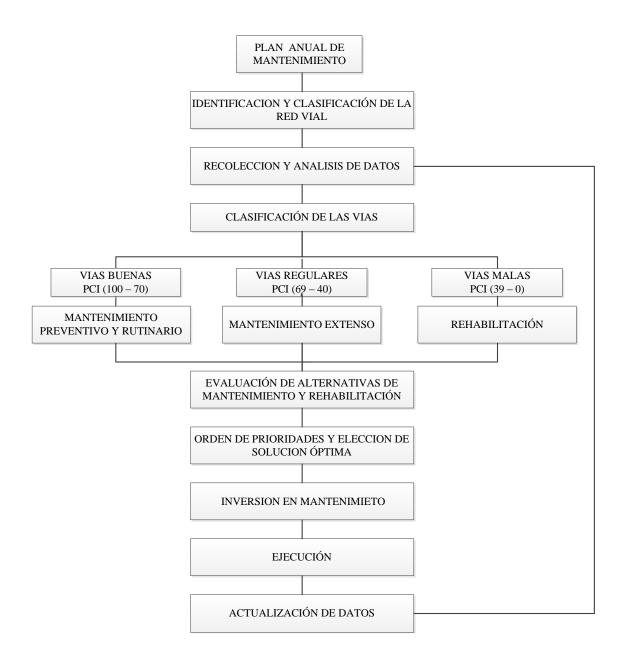


## 6.10. COSTOS DE MANTENIMIENTO

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las inspecciones de los seis accesos a la ciudad de Riobamba, a continuación presentamos un presupuesto referencial para cada una de ellas en función a su estado actual y su respectivo mantenimiento a realizar.

## 6.10.1. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – QUITO (4.5 KM)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

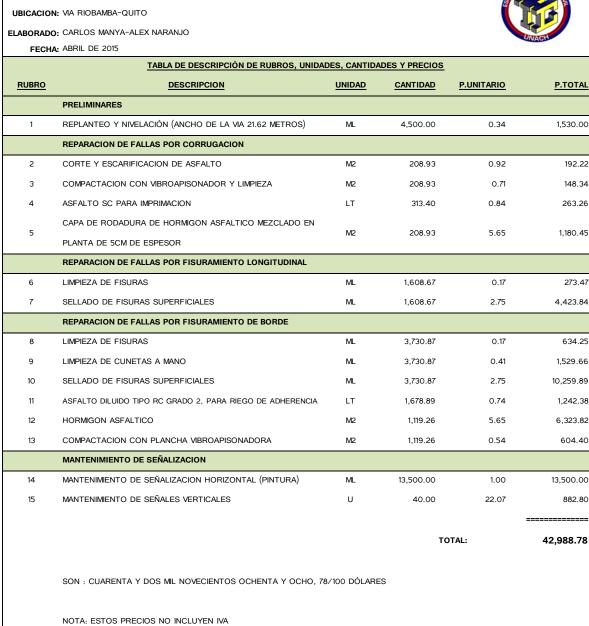

# 6.10.1.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA – QUITO (4.5KM)



#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**





PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 21.62 METROS)

UNIDAD: ML

ITEM: 1

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
		0.000			-	
EQUIPO TOPOGRAFICO		1.00	5.00	5.00	0.050	0.25
						=======
SUBTOTAL A						0.25
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.003	0.02
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	3.57	3.57	0.003	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.28
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.06
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.34
			VALOR UNITAR	10		0.34

SON: TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA

RUBRO: CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO

UNIDAD: M2 ITEM: 2

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RETROEXCAVADORA		1.00	33.60	33.60	0.015	0.50
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00
						=======
SUBTOTAL A						0.57
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OPERADOR RETROEXCAVADORA	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.015	0.05
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.015	0.10
PEON	EO E2	1.00	3.18	3.18	0.015	0.05
						=======
SUBTOTAL B						0.20
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.77
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.15
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.92		
			VALOR UNITAR	10		0.92

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA

UNIDAD: M2

ITEM: 3

FECHA: ABRIL DE 2015

LOTIVE ABILIE DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR VIBROAPISONADOR		1.00	6.25	6.25	0.045	0.28
SUBTOTAL A						0.29
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	12.72	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES	l.		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
						=======
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.59
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.71
			VALOR UNITAR	10		0.71
•						

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: ASFALTO SC PARA IMPRIMACION

UNIDAD: LT ITEM: 4

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
DIESEL PARA MEZCLA			LT	0.300	0.27	0.08
SUBTOTAL C						0.55
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.70
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.14
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.84
			VALOR UNITAR	Ю		0.84

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES SON: OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5CM DE ESPESOR

UNIDAD: M2

ITEM: 5

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROPULS	3	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TON		1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFALTI	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO ASF	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-20			KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFALT	0		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто
SUBTOTAL D						0.00
OGDIOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	4.71
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.94
		OTROS INDIRECTOS(%)				
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			OTROS INDIRE	` '		0.00 5.65

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM: 6

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.17
			VALOR UNITAR	Ю		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM: 7

FECHA: ABRIL DE 2015

	CANTIDAD				
	SANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
	1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
	1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
					=======
					0.95
reg. C	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
					=======
					1.29
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
		LT	0.100	0.45	0.05
					0.05
		UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто
					=======
					0.00
					0.00
	-	TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	D)	2.29
		INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46
		OTROS INDIREC	CTOS(%)		0.00
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.75
		VALOR UNITARI	2.75		
	D2	1.00  FEG. CANTIDAD  D2 1.00  E2 5.00	1.00 0.15    TEG.   CANTIDAD   JORNAL/HR	1.00	1.00

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM: 8

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.17
			VALOR UNITAR	Ю		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO







#### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO

UNIDAD: ML ITEM: 9

FECHA: ABRIL DE 2015

ESTAL / ISINE DE 2019								
	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO			
					0.02			
					=======			
					0.02			
CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто			
EO E2	1.00	3.18	6.36	0.100	0.32			
					0.32			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто			
					=======			
					0.00			
		UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто			
					=======			
					0.00			
		TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.34			
		INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.07			
		OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00			
		COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.41			
		VALOR UNITAR	10		0.41			
		CATEG. CANTIDAD EO E2 1.00	CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR EO E2 1.00 3.18  UNIDAD  TOTAL COSTO INDIRECTOS Y OTROS INDIRECTOS Y OTROS INDIRECTOS Y	CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA EO E2 1.00 3.18 6.36  UNIDAD CANTIDAD  UNIDAD CANTIDAD	CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA RENDIMIENTO EO E2 1.00 3.18 6.36 0.100  UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.  TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D) INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 20.00 OTROS INDIRECTOS(%) COSTO TOTAL DEL RUBRO			

OBSERVACIONES: INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL

SON: CUARENTA Y UNO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM: 10

FECHA: ABRIL DE 2015

I EOTIVI, ABITIL DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES	•		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	2.29
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL		2.75	
			VALOR UNITAR	10		2.75
		l.				

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE ADHERENCIA

UNIDAD: LT ITEM: 11

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
SUBTOTAL C						0.47
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.62
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL DEL RUBRO			0.74
			VALOR UNITAR	Ю		0.74

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: HORMIGON ASFALTICO

UNIDAD: M2 ITEM: 12

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROPULS	3	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TON		1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
						=======
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFALTI	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO ASF	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-20			KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFALT	0		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
						=======
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	4.71
			INDIRECTOS Y	0.94		
			OTROS INDIRE	0.00		
						5.65
			VALOR UNITARIO			

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO







#### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA

UNIDAD: M2

ITEM: 13

FECHA: ABRIL DE 2015

LOTTE, ABITAL BE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR TIPO PLANCHA		1.00	3.06	3.06	0.045	0.14
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	12.72	0.045	0.29
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.45
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.09
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.54
			VALOR UNITAR	Ю		0.54

SON: CATORCE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO

RUBRO: MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)

UNIDAD: ML ITEM: 14

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	costo
CAMIONETA		1.00	4.00	4.00	0.003	0.01
FRANJADORA		1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
ESCOBA MECANICA AUTOPROPULSAD	PΑ	1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
						=======
SUBTOTAL A						0.13
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
OP. FRANJADORA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO D1	1.00	4.67	4.67	0.003	0.01
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.003	0.03
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO C3	2.00	3.27	6.54	0.003	0.02
PINTOR	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.003	0.01
SUBTOTAL B						0.09
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA T			GL	0.014	29.90	0.42
MICROESFERAS DE VIDRIO			KG	0.009	17.80	0.16
DILUYENTE PARA PINTURA DE TRAN			GL	0.002	13.95	0.03
						=======
SUBTOTAL C						0.61
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.83
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.17
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	1.00		
			VALOR UNITARIO			1.00

SON: UN DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO







#### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-QUITO RUBRO: MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES

UNIDAD: U ITEM: 15

FECHA: ABRIL DE 2015

I CONT. ABINE DE 2013						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	1.000	0.15
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
TEC. ELECTROMECANICO DE CONST.	EO C1	1.00	3.22	3.22	1.000	3.22
PEON	EO E2	1.00	3.18	9.54	1.000	3.18
						=======
SUBTOTAL B						6.40
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
ADHESIVO VINIL REFLECTIVO			M2	0.560	15.00	8.40
REMACHES			U	2.000	0.50	1.00
HORMIGON PARA ELEM. VERTICALES			M3	0.020	121.93	2.44
						=======
SUBTOTAL C						11.84
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	18.39
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	3.68
			OTROS INDIRECTOS(%)			0.00
			COSTO TOTAL	22.07		
			VALOR UNITAR	10		22.07
1						

SON: VEINTE Y DOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

# 6.10.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – GUAYAQUIL (4.5 KM)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

UBICACION: VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

ELABORADO: CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

FECHA: ABRIL DE 2015



	TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDA	DES, CANTIDA	DES Y PRECIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
	PRELIMINARES				
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 15.20 METROS)	ML	4,500.00	0.34	1,530.00
	REPARACION DE FALLAS POR PIEL DE COCODRILO				
2	CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO	M2	5,511.23	0.92	5,070.33
3	COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA	M2	5,511.23	0.71	3,912.97
4	ASFALTO SC PARA IMPRIMACION	LT	8,266.84	0.84	6,944.15
5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN	M2	5,511.23	5.65	31,138.45
5	PLANTA DE 5CM DE ESPESOR	IVI∠	5,511.23	5.05	31,130.43
	REPARACION DE FALLAS POR FISURAMIENTO LONGITUDINAL				
6	LIMPIEZA DE FISURAS	ML	501.25	0.17	85.21
7	SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES	ML	501.25	2.75	1,378.44
	REPARACION DE FALLAS POR FISURAMIENTO DE BORDE				
8	LIMPIEZA DE FISURAS	ML	1,334.25	0.17	226.82
9	LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO	ML	1,334.25	0.41	547.04
10	SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES	ML	1,334.25	2.75	3,669.19
11	ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE	LT	600.41	0.74	444.30
"	ADHERENCIA	LI	000.41	0.74	444.30
12	HORMIGON ASFALTICO	M2	400.28	5.65	2,261.58
13	COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA	M2	400.28	0.54	216.15
	REPARACION DE FALLAS POR EXUDACION				
14	TENDIDO DE ARENA CALIENTE (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	3.00	27.40	82.20
15	COMPACTACION CON RODILLO NEUMATICO	M2	300.00	4.20	1,260.00
16	BARRIDO A MAQUINA	M2	300.00	2.03	609.00
	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION				
17	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)	ML	13,500.00	1.00	13,500.00
18	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	U	40.00	22.07	882.80
					========
				TOTAL:	73,758.63
	SON : SETENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO,	63/100 DÓLA	RES		
	NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA				

## 6.10.2.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA – GUAYAQUIL (4.5KM)



## **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 15.20 METROS)

UNIDAD: ML ITEM : 1

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
EQUIPO TOPOGRAFICO		1.00	5.00	5.00	0.050	0.25
						=======
SUBTOTAL A						0.25
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.003	0.02
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	3.57	3.57	0.003	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.28
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.06
			OTROS INDIRE	0.00		
	COSTO TOTAL	0.34				
			VALOR UNITAR	Ю		0.34

SON: TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL RUBRO : CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO

UNIDAD: M2 ITEM : 2

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RETROEXCAVADORA		1.00	33.60	33.60	0.015	0.50
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00
SUBTOTAL A						0.57
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
OPERADOR RETROEXCAVADORA	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.015	0.05
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.015	0.10
PEON	EO E2	1.00	3.18	3.18	0.015	0.05
						=======
SUBTOTAL B						0.20
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.77
			INDIRECTOS Y	20.00	0.15	
			OTROS INDIRE	0.00		
	COSTO TOTAL	0.92				
			VALOR UNITAR	0.92		
1			l			

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL RUBRO : COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA

UNIDAD: M2 ITEM : 3

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

. 20121 1 01 22 7 25 112 22 20 10						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.					0.01	
COMPACTADOR VIBROAPISONADO	R	1.00	6.25	6.25	0.045	0.28
						=======
SUBTOTAL A						0.29
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	12.72	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
						=======
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.59
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
	OTROS INDIRE		0.00			
			COSTO TOTAL	0.71		
			VALOR UNITAR	0.71		
1			L			

SON: SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : ASFALTO SC PARA IMPRIMACION

UNIDAD: LT ITEM : 4

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1.00	42.01	42.01	0.002	0.08	
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
DIESEL PARA MEZCLA			LT	0.300	0.27	0.08
						=======
SUBTOTAL C						0.55
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.70
		INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.14	
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	0.84		
			VALOR UNITAR	0.84		

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

SON: OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5CM DE ESPESOR

UNIDAD: M2 ITEM : 5

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROP	PULS	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TO	7	1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFAL	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO A	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-	-20		KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFA	ALTO		MЗ	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
						=======
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	-D)	4.71	
			INDIRECTOS Y	20.00	0.94	
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL		5.65	
			VALOR UNITAR		5.65	

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM : 6

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO CAI		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM 1.			14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	0.14		
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.17		
			VALOR UNITAR	10		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL RUBRO : SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM : 7

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

PEGINY : OF BE ABINE BE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES		1	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	2.29
	INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46		
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	2.75		
			VALOR UNITAR		2.75	
			l			

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM : 8

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.17
			VALOR UNITAR	10		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO

UNIDAD: ML ITEM : 9

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

LOUNT . OF BE ABILLE BE 2019						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.02
						=======
SUBTOTAL A						0.02
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	1.00	3.18	6.36	0.100	0.32
						=======
SUBTOTAL B						0.32
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.34
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.07
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.41		
	VALOR UNITAR	0.41				

OBSERVACIONES: INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL

SON: CUARENTA Y UNO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL RUBRO : SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM : 10

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA C	ATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL E	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	2.29
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	2.75		
			VALOR UNITAR	2.75		

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE ADHERENCIA

UNIDAD: LT ITEM : 11

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO	UNIVERSI	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
SUBTOTAL C						0.47
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.62
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	0.74		
			VALOR UNITAR	10		0.74
1						

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : HORMIGON ASFALTICO

UNIDAD: M2 ITEM : 12

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

LOUNT : OT BE ABILLE BE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROF	PULS	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TOI	N	1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFAL	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO A	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES		•	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-20			KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFA	ALTO		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто
SUBTOTAL D				0.00		
	TOTAL COSTO	4.71				
	INDIRECTOS Y	0.94				
	OTROS INDIRE	0.00				
	COSTO TOTAL	5.65				
	VALOR UNITAR	5.65				
1						

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA

UNIDAD: M2 ITEM : 13

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

. 2011/1 1 01 02 / 121112 02 2010						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR TIPO PLANCHA		1.00	3.06	3.06	0.045	0.14
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	12.72	0.045	0.29
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
						=======
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.45
			INDIRECTOS Y	0.09		
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.54
			VALOR UNITAR	10		0.54
I			L			

SON: CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : TENDIDO DE ARENA CALIENTE (INCLUYE TRANSPORTE)

UNIDAD: M3 ITEM : 14

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

. 20: ::						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
VOLQUETA 6M3		1.00	20.00	20.00	0.041	0.82
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.041	0.04
						=======
SUBTOTAL A						0.86
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
CHOFER VOLQUETA 6M3	EO C1	1.00	4.67	4.67	0.041	0.19
PEON	EO E2	6.00	3.18	19.08	0.041	0.78
						=======
SUBTOTAL B						0.97
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ARENA TAMIZADA CALIENTE A 150	0		M3	1.000	21.00	21.00
						=======
SUBTOTAL C						21.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	22.83
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	4.57
			OTROS INDIRE	0.00		
	COSTO TOTAL	27.40				
	VALOR UNITAR	27.40				

OBSERVACIONES: INCLUYE CARGADO Y TRANSPORTE DEL MATERIAL

SON: VEINTE Y SIETE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL RUBRO : COMPACTACION CON RODILLO NEUMATICO

UNIDAD: M2 ITEM : 15

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.07
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.050	2.03
SUBTOTAL A						2.10
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.104	0.35
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO	EO E2	1.00	3.18	3.18	0.104	0.33
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.104	0.66
						=======
SUBTOTAL B						1.34
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
						=======
SUBTOTAL C						0.06
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	3.50
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.70
	OTROS INDIRE	0.00				
			COSTO TOTAL	4.20		
			VALOR UNITAR	10		4.20

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: CUATRO DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : BARRIDO A MAQUINA

UNIDAD: M2 ITEM : 16

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто			
					0.02			
	1.00	20.00	20.00	0.063	1.26			
					=======			
					1.28			
CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто			
EO C2	1.00	3.39	3.39	0.063	0.21			
EO E2	1.00	3.18	3.18	0.063	0.20			
					0.41			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто			
					=======			
					0.00			
		UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто			
					=======			
					0.00			
		TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	1.69			
		INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.34			
		OTROS INDIRE	0.00					
				COSTO TOTAL DEL RUBRO				
				VALOR UNITARIO				
	EO C2	1.00  CATEG. CANTIDAD  EO C2 1.00  EO E2 1.00	1.00 20.00  CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR EO C2 1.00 3.39 EO E2 1.00 3.18  UNIDAD  TOTAL COSTO INDIRECTOS Y OTROS INDIRE	1.00	1.00   20.00   20.00   0.063			

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL EQUIPO

SON: DOS DÓLARES CON TRES CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL

RUBRO : MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)

UNIDAD: ML ITEM : 17

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CAMIONETA		1.00	4.00	4.00	0.003	0.01
FRANJADORA		1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
ESCOBA MECANICA AUTOPROPULS	SADA	1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
SUBTOTAL A						0.13
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
OP. FRANJADORA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO D1	1.00	4.67	4.67	0.003	0.01
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.003	0.03
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO C3	2.00	3.27	6.54	0.003	0.02
PINTOR	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.003	0.01
SUBTOTAL B						0.09
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA	Т		GL	0.014	29.90	0.42
MICROESFERAS DE VIDRIO			KG	0.009	17.80	0.16
DILUYENTE PARA PINTURA DE TRA	AN		GL	0.002	13.95	0.03
SUBTOTAL C						0.61
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.83
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.17
			OTROS INDIRE	0.00		
	COSTO TOTAL	1.00				
			VALOR UNITAR	1.00		
2011 1111 261 42						

SON: UN DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUAYAQUIL RUBRO : MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES

UNIDAD: U ITEM : 18

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	1.000	0.15
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
TEC. ELECTROMECANICO DE CON	EO C1	1.00	3.22	3.22	1.000	3.22
PEON	EO E2	1.00	3.18	9.54	1.000	3.18
						=======
SUBTOTAL B						6.40
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
ADHESIVO VINIL REFLECTIVO			M2	0.560	15.00	8.40
REMACHES			U	2.000	0.50	1.00
HORMIGON PARA ELEM. VERTICAL	ES		M3	0.020	121.93	2.44
						=======
SUBTOTAL C						11.84
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	18.39
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	3.68
			OTROS INDIRE		0.00	
	COSTO TOTAL	22.07				
			VALOR UNITAR	10		22.07
i	L					

SON: VEINTE Y DOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

# 6.10.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – SAN LUIS (2.51 KM)

INSTITUCION: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

UBICACION: VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

ELABORADO: CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

FECHA: ABRIL DE 2015



	TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDA	DES, CANTIDA	DES Y PRECIOS		
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
	PRELIMINARES				
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 14.20 METROS)	ML	2,510.00	0.34	853.40
	REPARACION DE FALLAS POR PIEL DE COCODRILO				
2	CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO	M2	25.10	0.92	23.09
3	COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA	M2	25.10	0.71	17.82
4	ASFALTO SC PARA IMPRIMACION	LT	37.65	0.84	31.60
5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN	M2	25.10	5.65	141.82
3	PLANTA DE 5CM DE ESPESOR	IVIZ	23.10	5.05	141.02
	REPARACION DE FALLAS POR FISURAMIENTO LONGITUDINAL				
6	LIMPIEZA DE FISURAS	ML	117.38	0.17	19.95
7	SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES	ML	117.38	2.75	322.80
	REPARACION DE FALLAS POR FISURAMIENTO DE BORDE				
8	LIMPIEZA DE FISURAS	ML	869.88	0.17	147.88
9	LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO	ML	869.88	0.41	356.65
10	SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES	ML	869.88	2.75	2,392.1
11	ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE	1.7	201.44	0.74	200.0
11	ADHERENCIA	LT	391.44	0.74	289.6
12	HORMIGON ASFALTICO	M2	260.97	5.65	1,474.48
13	COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA	M2	260.97	0.54	140.92
	REPARACION DE FALLAS POR BACHE				
14	BACHEO ASFALTICO	M2	77.93	12.65	985.8
	REPARACION DE FALLAS POR DEPRESION				
15	REPARACION POR DEPRESION	M2	102.71	15.74	1,616.66
	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION				
16	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)	ML	7,530.00	1.00	7,530.00
17	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	U	20.00	22.07	441.40
					=========
				TOTAL:	16,786.15
	SON : DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS, 15/100 DÓLA	RES			
	NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA				

# 6.10.3.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA – SAN LUIS (2.51KM)



#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**





PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 14.20 METROS)

UNIDAD: ML ITEM: 1

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
EQUIPO TOPOGRAFICO		1.00	5.00	5.00	0.050	0.25
						=======
SUBTOTAL A						0.25
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.003	0.02
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	3.57	3.57	0.003	0.01
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.28
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.06
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.34		
			VALOR UNITAR	10		0.34

SON: TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO

UNIDAD: M2

ITEM: 2

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RETROEXCAVADORA		1.00	33.60	33.60	0.015	0.50
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00
SUBTOTAL A						0.57
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OPERADOR RETROEXCAVADORA	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.015	0.05
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.015	0.10
PEON	EO E2	1.00	3.18	3.18	0.015	0.05
SUBTOTAL B						0.20
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.77
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.15
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	0.92		
			VALOR UNITAR	0.92		

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA

UNIDAD: M2

ITEM: 3 FECHA: ABRIL DE 2015

I ECHA: ADME DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR VIBROAPISONADOR		1.00	6.25	6.25	0.045	0.28
SUBTOTAL A						0.29
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.59
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.71		
			VALOR UNITAR	10		0.71

SON: SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: ASFALTO SC PARA IMPRIMACION

UNIDAD: LT

ITEM: 4

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
DIESEL PARA MEZCLA			LT	0.300	0.27	0.08
						=======
SUBTOTAL C						0.55
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.70
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.14
			OTROS INDIRECTOS(%)			0.00
			COSTO TOTAL DEL RUBRO			0.84
			VALOR UNITAR	ю		0.84
1						

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES SON: OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO; CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5CM DE ESPESOR

UNIDAD: M2

ITEM: 5

FECHA: ABRIL DE 2015

. 20						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROPULS		1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TON		1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFALTI	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO ASF	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-20			KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFALTO	)		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
CODIOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	4.71
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.94
	OTROS INDIRE	0.00				
			COSTO TOTAL	5.65		
			VALOR UNITAR	10		5.65

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM: 6

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.17
			VALOR UNITAR	Ю		0.17
1						

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM: 7

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C-	+D)	2.29
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	2.75		
			VALOR UNITAR	2.75		
l .						

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM: 8

FECHA: ABRIL DE 2015

2011/11/12/112 22 2010						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.17		
			VALOR UNITAR	10		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



#### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO

UNIDAD: ML ITEM: 9

FECHA: ABRIL DE 2015

FOLUDO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
EQUIPO		CANTIDAD	IARIFA	COSTO HORA	KENDIMIENTO	COSTO
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.02
						=======
SUBTOTAL A						0.02
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
PEON	EO E2	1.00	3.18	6.36	0.100	0.32
						=======
SUBTOTAL B						0.32
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.34
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.07
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.41		
			VALOR UNITAR	ю		0.41

OBSERVACIONES: INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL

SON: CUARENTA Y UNO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM: 10

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	2.29
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.75
			VALOR UNITAR	10		2.75

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE ADHERENCIA

UNIDAD: LT

ITEM: 11

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
			LINUDAD	CANTIDAD	PRECIO LINIT	
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD		соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
						=======
SUBTOTAL C						0.47
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.62
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL DEL RUBRO			0.74
			VALOR UNITAR		0.74	
						<b>3</b> 17 1

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: HORMIGON ASFALTICO

UNIDAD: M2 ITEM: 12

FECHA: ABRIL DE 2015

. 20						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROPULS		1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TON		1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFALTI	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO ASF	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-20			KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFALTO	)		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
CODIOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	4.71
			INDIRECTOS Y	0.94		
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	5.65		
			VALOR UNITAR	5.65		

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA

UNIDAD: M2 ITEM: 13

FECHA: ABRIL DE 2015

FOURD		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
EQUIPO		CANTIDAD	IARIFA	COSTO HORA	KENDIMIENTO	
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR TIPO PLANCHA		1.00	3.06	3.06	0.045	0.14
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.45
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.09
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL DEL RUBRO			0.54
			VALOR UNITAR	0.54		

SON: CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: BACHEO ASFALTICO

UNIDAD: M2 ITEM: 14

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто		
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07		
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.015	0.60		
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.015	0.61		
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00		
VOLQUETA 6M3		1.00	20.00	20.00	0.015	0.30		
						=======		
SUBTOTAL A						1.58		
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто		
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.015	0.10		
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.015	0.10		
PEON	EO E2	6.00	3.18	19.08	0.015	0.29		
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO C1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07		
						=======		
SUBTOTAL B						0.56		
MATERIALES	*		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто		
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.650	0.45	0.29		
MEZCLA ASFALTICA			M2	1.000	6.00	6.00		
BASE CLASE 4			M3	0.150	14.00	2.10		
AGUA			LT	0.100	0.06	0.01		
						=======		
SUBTOTAL C						8.40		
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	COSTO		
SUBTOTAL D						0.00		
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C-	+D)	10.54		
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	2.11		
				OTROS INDIRECTOS(%)				
			COSTO TOTAL		12.65			
			VALOR UNITAR		12.65			
1								

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: DOCE DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: REPARACION POR DEPRESION

UNIDAD: M2 ITEM: 15

FECHA: ABRIL DE 2015

. 20.0.0.0						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.015	0.60
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.015	0.61
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00
VOLQUETA 6M3		1.00	20.00	20.00	0.015	0.30
TANQUERO		1.00	25.00	25.00	0.015	0.38
						=======
SUBTOTAL A						1.96
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.015	0.10
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.015	0.14
PEON	EO E2	6.00	3.18	19.08	0.015	0.29
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO C1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07
CHOFER TANQUERO	EOC1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07
SUBTOTAL B						0.67
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.650	0.45	0.29
MEZCLA ASFALTICA			M2	1.000	6.00	6.00
BASE CLASE 4			M3	0.150	14.00	2.10
SUBBASE CLASE 3			M3	0.150	14.00	2.10
AGUA			LT	0.020	0.06	0.00
SUBTOTAL C						10.49
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	13.12
			INDIRECTOS Y	2.62		
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		15.74
			VALOR UNITAR	15.74		
		ļ				

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: QUINCE DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)

UNIDAD: ML

ITEM: 16

FECHA: ABRIL DE 2015

	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто		
	1.00	4.00	4.00	0.003	0.01		
FRANJADORA		20.00	20.00	0.003	0.06		
Ą	1.00	20.00	20.00	0.003	0.06		
					=======		
					0.13		
CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто		
EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01		
EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01		
EO D1	1.00	4.67	4.67	0.003	0.01		
EO E2	3.00	3.18	9.54	0.003	0.03		
EO C3	2.00	3.27	6.54	0.003	0.02		
EO D2	1.00	3.22	3.22	0.003	0.01		
					=======		
					0.09		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто		
		GL	0.014	29.90	0.42		
		KG	0.009	17.80	0.16		
		GL	0.002	13.95	0.03		
					0.61		
		UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто		
					=======		
					0.00		
					0.00		
		TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.83		
			INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 20.00				
				OTROS INDIRECTOS(%)			
			CTOS(%)		0.00		
					0.00		
	EO C2 EO C2 EO D1 EO E2 EO C3	CATEG.   CANTIDAD     EO C2	1.00	1.00	1.00		

SON: UN DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO





#### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-SAN LUIS

RUBRO: MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES

UNIDAD: U

ITEM: 15

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	1.000	0.15
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
TEC. ELECTROMECANICO DE CONST.	EO C1	1.00	3.22	3.22	1.000	3.22
PEON	EO E2	1.00	3.18	9.54	1.000	3.18
SUBTOTAL B						6.40
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	COSTO
ADHESIVO VINIL REFLECTIVO			M2	0.560	15.00	8.40
REMACHES			U	2.000	0.50	1.00
HORMIGON PARA ELEM. VERTICALES	HORMIGON PARA ELEM. VERTICALES		M3	0.020	121.93	2.44
						=======
SUBTOTAL C						11.84
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	18.39
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	3.68
			OTROS INDIRE		0.00	
	COSTO TOTAL	22.07				
			VALOR UNITAR	10		22.07

SON: VEINTE Y DOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

# 6.10.4. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – CHAMBO (2.79 KM)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA MA RIOBAMBA-CHAMBO

UBICACION: RIOBAMBA-CHAMBO

ELABORADO: CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

FECHA: abr-15



TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS										
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL					
	PRELIMINARES									
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 11.00 METROS)	ML	2,790.00	0.34	948.60					
	REPARACION DE FALLAS POR PIEL DE COCODRILO									
2	CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO	M2	729.16	0.92	670.83					
3	COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA	M2	729.16	0.71	517.70					
4	ASFALTO SC PARA IMPRIMACION	LT	1,093.73	0.84	918.73					
5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN	M2	729.16	5.65	4,119.75					
3	PLANTA DE 5CM DE ESPESOR	IVIZ	729.10	5.65	4,119.73					
	REPARACION DE FALLAS POR FISURAMIENTO LONGITUDINAL									
6	LIMPIEZA DE FISURAS	ML	1,508.75	0.17	256.49					
7	SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES	ML	1,508.75	2.75	4,149.06					
	REPARACION DE FALLAS POR FISURAMIENTO DE BORDE									
8	LIMPIEZA DE FISURAS	ML	1,256.21	0.17	213.56					
9	LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO	ML	1,256.21	0.41	515.05					
10	SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES	ML	1,256.21	2.75	3,454.58					
11	ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE	LT	565.30	0.74	418.32					
"	ADHERENCIA	LI	303.30	0.74	410.32					
12	HORMIGON ASFALTICO	M2	376.86	5.65	2,129.26					
13	COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA	M2	376.86	0.54	203.50					
	REPARACION DE FALLAS POR BACHE									
14	BACHEO ASFALTICO	M2	1.00	15.74	15.74					
	REPARACION DE FALLAS POR PARCHE									
15	CORRECCION DE PARCHE	M2	610.98	11.23	6,861.3					
	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION									
16	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)	ML	8,370.00	1.00	8,370.00					
17	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	U	20.00	22.07	441.40					
					=========					
				TOTAL:	34,203.88					
	SON : TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES, 88/100 DÓLAR	ES								
	NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA									

# 6.10.4.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA – CHAMBO (2.79 KM)



#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 11.00 METROS)

UNIDAD: ML ITEM : 1

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
EQUIPO TOPOGRAFICO		1.00	5.00	5.00	0.050	0.25
						=======
SUBTOTAL A						0.25
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.003	0.02
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	3.57	3.57	0.003	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	COSTO
TRANSPORTE SUBTOTAL D			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	
				CANTIDAD  DIRECTO (A+B+C+		
			TOTAL COSTO			0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+ UTILIDADES(%)	-D)	0.00 0.28 0.06
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+ UTILIDADES(%) CTOS(%)	-D)	<b>0.00</b>

SON: TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO RUBRO : CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO

UNIDAD: M2 ITEM : 2

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

I LCHA : OF DE ABRIE DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RETROEXCAVADORA		1.00	33.60	33.60	0.015	0.50
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00
						=======
SUBTOTAL A						0.57
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
OPERADOR RETROEXCAVADORA	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.015	0.05
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.015	0.10
PEON	EO E2	1.00	3.18	3.18	0.015	0.05
						=======
SUBTOTAL B						0.20
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.77
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.15
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.92
			VALOR UNITAR	IO		0.92

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA

UNIDAD: M2 ITEM : 3

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2013						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR VIBROAPISONADOR	₹	1.00	6.25	6.25	0.045	0.28
SUBTOTAL A						0.29
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	12.72	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.0
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.59
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.71		
			VALOR UNITARI	0.71		

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : ASFALTO SC PARA IMPRIMACION

UNIDAD: LT ITEM : 4

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
DIESEL PARA MEZCLA			LT	0.300	0.27	0.08
						=======
SUBTOTAL C						0.55
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.70
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.14
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.84		
			VALOR UNITAR	Ю		0.84

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

SON: OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5CM DE ESPESOR

UNIDAD: M2 ITEM : 5

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

I ECHA : OF BE ABITIE BE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROP	ULS	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TO	4	1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFAL	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO A	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-	20		KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFA	ALTO		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	4.71
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.94
			OTROS INDIRE		0.00	
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		5.65
			VALOR UNITAR	ю		5.65
1						

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM : 6

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	costo
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.17
			VALOR UNITAR	Ю		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

# ACCOMAL OF CHARMS ACCOUNTS

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO RUBRO : SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM : 7

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
SUBTOTAL D			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	D)	
SUBTOTAL D				DIRECTO (A+B+C+ UTILIDADES(%)	<b>D)</b> 20.00	0.00
SUBTOTAL D				UTILIDADES(%)		0.00
SUBTOTAL D			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)		0.00 2.29 0.46

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM : 8

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто	
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	COSTO
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.17
			VALOR UNITAR	10		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO

UNIDAD: ML ITEM : 9

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

. 20						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.02
						=======
SUBTOTAL A						0.02
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	1.00	3.18	6.36	0.100	0.32
						=======
SUBTOTAL B						0.32
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.34
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.07
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.41
			VALOR UNITAR	10		0.41

OBSERVACIONES: INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL

SON: CUARENTA Y UNO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO RUBRO : SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM : 10

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	2.29
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	2.75		
			VALOR UNITAR	10		2.75

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE ADHERENCIA

UNIDAD: LT ITEM : 11

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

. 2011/1 . 0. 52 / 15.112 52 20.0						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
						=======
SUBTOTAL C						0.47
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.62
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.74		
			VALOR UNITAR	10		0.74
1			l			

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : HORMIGON ASFALTICO

UNIDAD: M2

ITEM : 12 FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

. 20.07 . 01 B2 7 B1 112 B2 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROP	PULS	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TOI	N	1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFAL	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO A	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-	-20		KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFA	ALTO		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	4.71
			INDIRECTOS Y	20.00	0.94	
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL		5.65	
			VALOR UNITAR	ю		5.65

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA

UNIDAD: M2 ITEM : 13

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

. 20137 . 0. 22 7 25 112 22 2010						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR TIPO PLANCHA		1.00	3.06	3.06	0.045	0.14
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	12.72	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто		
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
						=======
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.45
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.09
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.54
			VALOR UNITAR	10		0.54
1						

SON: CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO WA RIOBAMBA-CHAMBO RUBRO : BACHEO ASFALTICO

UNIDAD: M2 ITEM : 14

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.015	0.60
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.015	0.61
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00
VOLQUETA 6M3		1.00	20.00	20.00	0.015	0.30
TANQUERO		1.00	25.00	25.00	0.015	0.38
SUBTOTAL A						1.96
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.015	0.10
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.015	0.14
PEON	EO E2	6.00	3.18	19.08	0.015	0.29
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO C1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07
CHOFER TANQUERO	EOC1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07
SUBTOTAL B						0.67
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.650	0.45	0.29
MEZCLA ASFALTICA			M2	1.000	6.00	6.00
BASE CLASE 4			M3	0.150	14.00	2.10
SUBBASE CLASE 3			M3	0.150	14.00	2.10
AGUA			LT	0.020	0.06	0.00
SUBTOTAL C						10.49
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	13.12
			INDIRECTOS Y	20.00	2.62	
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	15.74		
		ı			<del></del>	

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: QUINCE DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO

RUBRO : CORRECCION DE PARCHE

UNIDAD: M2

ITEM : 15 FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

FECHA : UI DE ABRIL DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.03
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RETROEXCAVADORA		1.00	33.60	33.60	0.015	0.50
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.015	0.60
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.015	0.61
TANQUERO		1.00	25.00	25.00	0.015	0.38
VOLQUETA 6M3		1.00	20.00	20.00	0.015	0.30
SUBTOTAL A						2.49
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO	EO E2	6.00	3.18	19.08	0.015	0.29
CHOFER TANQUERO	EOC1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.015	0.10
OPERADOR RETROEXCAVADORA	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.015	0.05
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO C1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07
SUBTOTAL B						0.58
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.020	0.06	0.00
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.650	0.45	0.29
MEZCLA ASFALTICA			M2	1.000	6.00	6.00
SUBTOTAL C						6.29
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	9.36
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	1.87
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	11.23		
			VALOR UNITAR	ю		11.23
1						

SON: ONCE DÓLARES CON VEINTE Y TRES CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO RUBRO : MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)

UNIDAD: ML : 16 ITEM

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

TEGINT : OT BE ABITIE BE 2019						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CAMIONETA		1.00	4.00	4.00	0.003	0.01
FRANJADORA		1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
ESCOBA MECANICA AUTOPROPULS	SADA	1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
						=======
SUBTOTAL A						0.13
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
OP. FRANJADORA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO D1	1.00	4.67	4.67	0.003	0.01
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.003	0.03
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO C3	2.00	3.27	6.54	0.003	0.02
PINTOR	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.003	0.01
SUBTOTAL B						0.09
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA	т		GL	0.014	29.90	0.42
MICROESFERAS DE VIDRIO			KG	0.009	17.80	0.16
DILUYENTE PARA PINTURA DE TRA	AN		GL	0.002	13.95	0.03
						=======
SUBTOTAL C						0.61
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.83
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.17
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	1.00		
			VALOR UNITAR		1.00	

SON: UN DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-CHAMBO RUBRO : MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES

UNIDAD: U ITEM : 17

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	1.000	0.15
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
TEC. ELECTROMECANICO DE CON	EO C1	1.00	3.22	3.22	1.000	3.22
PEON	EO E2	1.00	3.18	9.54	1.000	3.18
						=======
SUBTOTAL B						6.40
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ADHESIVO VINIL REFLECTIVO			M2	0.560	15.00	8.40
REMACHES			U	2.000	0.50	1.00
HORMIGON PARA ELEM. VERTICAL	ES		M3	0.020	121.93	2.44
						=======
SUBTOTAL C						11.84
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	18.39
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	3.68
			OTROS INDIRE		0.00	
			COSTO TOTAL	22.07		
			VALOR UNITAR	10		22.07
1						

SON: VEINTE Y DOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO


# 6.10.5. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – PENIPE (4.50 KM)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

UBICACION: VIA RIOBAMBA-PENIPE

ELABORADO: CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

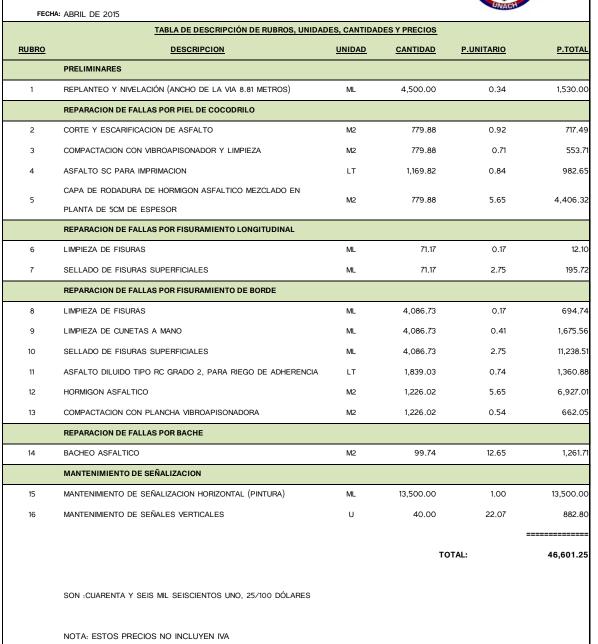

# 6.10.5.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA – PENIPE (4.50 KM)



# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 8.81 METROS)

UNIDAD: ML ITEM: 1

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
EQUIPO TOPOGRAFICO		1.00	5.00	5.00	0.050	0.25
						=======
SUBTOTAL A						0.25
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.003	0.02
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	3.57	3.57	0.003	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.28
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.06
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.34
			VALOR UNITAR	Ю		0.34
					ļ	

SON: TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO

UNIDAD: M2 ITEM: 2

FECHA:ABRIL DE 2015

PECHA:ABRIL DE 2013						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RETROEXCAVADORA		1.00	33.60	33.60	0.015	0.50
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00
						=======
SUBTOTAL A						0.57
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OPERADOR RETROEXCAVADORA	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.015	0.05
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.015	0.10
PEON	EO E2	1.00	3.18	3.18	0.015	0.05
SUBTOTAL B						0.20
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.77
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.15
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.92
			VALOR UNITAR	Ю		0.92

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA

UNIDAD: M2

ITEM: 3

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR VIBROAPISONADOR		1.00	6.25	6.25	0.045	0.28
						=======
SUBTOTAL A						0.29
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
						=======
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.59
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.12
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.71
			VALOR UNITAR	10		0.71

SON: SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: ASFALTO SC PARA IMPRIMACION

UNIDAD: LT ITEM : 4

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
DIESEL PARA MEZCLA			LT	0.300	0.27	0.08
						=======
SUBTOTAL C						0.55
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.70
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.14
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL		0.84	
			VALOR UNITAR	10		0.84

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

SON: OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5CM DE ESPESOR

UNIDAD: M2

ITEM: 5

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROPULS	3	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TON		1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
						=======
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFALTI	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO ASF	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-20			KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFALT	0		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
						=======
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	4.71
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.94
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
				` '		0.00 5.65

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM: 6

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.17
			VALOR UNITAR	10		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM: 7

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
OGBIOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	2.29
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		2.75
			VALOR UNITAR	10		2.75
			L			

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM: 8

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	0.17		
			VALOR UNITAR	0.17		

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



#### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO

UNIDAD: ML ITEM: 9

FECHA: ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.02
						=======
SUBTOTAL A						0.02
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	1.00	3.18	6.36	0.100	0.32
						=======
SUBTOTAL B						0.32
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COOTS	DIDECTO (A.B.O.	D)	0.24
				DIRECTO (A+B+C+	•	0.34
			INDIRECTOS Y	20.00	0.07	
			OTROS INDIRE	• ,		0.00
			COSTO TOTAL	0.41		
			VALOR UNITAR	10		0.41

OBSERVACIONES: INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL

SON: CUARENTA Y UNO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM: 10

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	2.29
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.46
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	2.75		
			VALOR UNITAR	Ю		2.75
SUBTOTAL D			INDIRECTOS Y OTROS INDIRE COSTO TOTAL	UTILIDADES(%) CTOS(%) DEL RUBRO	•	

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE ADHERENCIA

UNIDAD: LT ITEM: 11

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
SUBTOTAL C						0.47
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.62
			INDIRECTOS Y	20.00	0.12	
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	0.74		
			VALOR UNITAR	Ю		0.74

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: HORMIGON ASFALTICO

UNIDAD: M2 ITEM: 12

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROPULS	3	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TON		1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
						=======
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFALTI	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO ASF	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-20			KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFALT	0		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
						=======
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	4.71
			INDIRECTOS Y	0.94		
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
				` '		0.00 5.65

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA

UNIDAD: M2 ITEM: 13

FECHA:ABRIL DE 2015

. 20.11.11.15.11.2 52 20.10						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR TIPO PLANCHA			3.06	3.06	0.045	0.14
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.45
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.09
			OTROS INDIRE		0.00	
			COSTO TOTAL	0.54		
			VALOR UNITAR	0.54		

SON: CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: BACHEO ASFALTICO

UNIDAD: M2 ITEM: 14

FECHA:ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто		
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07		
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.015	0.60		
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.015	0.61		
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00		
VOLQUETA 6M3		1.00	20.00	20.00	0.015	0.30		
						=======		
SUBTOTAL A						1.58		
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто		
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.015	0.10		
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.015	0.10		
PEON	EO E2	6.00	3.18	19.08	0.015	0.29		
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO C1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07		
SUBTOTAL B						0.56		
MATERIALES	•		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто		
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.650	0.45	0.29		
MEZCLA ASFALTICA			M2	1.000	6.00	6.00		
BASE CLASE 4			M3	0.150	14.00	2.10		
AGUA			LT	0.100	0.06	0.01		
						=======		
SUBTOTAL C						8.40		
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто		
SUBTOTAL D						0.00		
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C-	+D)	10.54		
				INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 20.00				
				OTROS INDIRECTOS(%)				
			COSTO TOTAL		12.65			
			VALOR UNITAR		12.65			
I .								

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO SON: DOCE DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE

RUBRO: MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)

UNIDAD: ML ITEM: 15

FECHA:ABRIL DE 2015

I LOTIV. ABITIL BE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	costo
CAMIONETA		1.00	4.00	4.00	0.003	0.01
FRANJADORA		1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
ESCOBA MECANICA AUTOPROPULSAD	PΑ	1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
						=======
SUBTOTAL A						0.13
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSADA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
OP. FRANJADORA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO D1	1.00	4.67	4.67	0.003	0.01
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.003	0.03
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO C3	2.00	3.27	6.54	0.003	0.02
PINTOR	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.003	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.09
MATERIALES	•	•	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA T			GL	0.014	29.90	0.42
MICROESFERAS DE VIDRIO			KG	0.009	17.80	0.16
DILUYENTE PARA PINTURA DE TRAN			GL	0.002	13.95	0.03
						=======
SUBTOTAL C						0.61
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	0.83
			INDIRECTOS Y	20.00	0.17	
	OTROS INDIRE	0.00				
			COSTO TOTAL	1.00		
			VALOR UNITAR		1.00	

SON: UN DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-PENIPE RUBRO: MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES

UNIDAD: U ITEM: 16

FECHA: ABRIL DE 2015

LOTTE, ABITIE DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	1.000	0.15
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	COSTO
TEC. ELECTROMECANICO DE CONST.	EO C1	1.00	3.22	3.22	1.000	3.22
PEON	EO E2	1.00	3.18	9.54	1.000	3.18
SUBTOTAL B						6.40
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	COSTO
ADHESIVO VINIL REFLECTIVO			M2	0.560	15.00	8.40
REMACHES			U	2.000	0.50	1.00
HORMIGON PARA ELEM. VERTICALES			M3	0.020	121.93	2.44
						=======
SUBTOTAL C						11.84
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	18.39
			INDIRECTOS Y	3.68		
	OTROS INDIRE	0.00				
			COSTO TOTAL	22.07		
			VALOR UNITAR		22.07	

SON: VEINTE Y DOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

# 6.10.6. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA VIA RIOBAMBA – GUANO (4.50 KM)

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

UBICACION: VIA RIOBAMBA-GUANO

ELABORADO: CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

FECHA: ABRIL DE 2015



RUBRO	TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDAD  DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
RUBRU	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 9.86 METROS)	ML	4,500.00	0.34	1,530.00
	REPARACION DE FALLAS POR PIEL DE COCODRILO		,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2	CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO	M2	4,346.90	0.92	3,999.15
3	COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA	M2	4,346.90	0.71	3,086.30
4	ASFALTO SC PARA IMPRIMACION	LT	6,520.34	0.84	5,477.09
5	CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5CM DE ESPESOR	M2	4,346.90	5.65	24,559.99
	REPARACION DE FALLAS POR FISURAMIENTO LONGITUDINAL				
6	LIMPIEZA DE FISURAS	ML	1,434.47	0.17	243.86
7	SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES	ML	1,434.47	2.75	3,944.79
	REPARACION DE FALLAS POR FISURAMIENTO DE BORDE				
8	LIMPIEZA DE FISURAS	ML	4,125.00	0.17	701.25
9	LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO	ML	4,125.00	0.41	1,691.25
10	SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES	ML	4,125.00	2.75	11,343.75
11	ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE ADHERENCIA	LT	1,856.25	0.74	1,373.63
12	HORMIGON ASFALTICO	M2	1,237.50	5.65	6,991.88
13	COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA	M2	1,237.50	0.54	668.25
	REPARACION DE FALLAS POR BACHE				
14	BACHEO ASFALTICO	M2	204.86	15.74	3,224.50
	REPARACION DE FALLAS POR PARCHE				
15	CORRECCION DE PARCHE	M2	63.75	11.23	715.9
	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION				
16	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)	ML	1,350.00	1.00	1,350.00
17	MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES	U	40.00	22.07	882.80
					=========
				TOTAL:	71,784.40
	SON : SETENTA Y UN MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, 40	0/100 DÓLAR	ES		
	NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA				

# 6.10.6.1. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA – GUANO (4.50 KM)



#### **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : REPLANTEO Y NIVELACIÓN (ANCHO DE LA VIA 9.86 METROS)

UNIDAD: ML ITEM : 1

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
EQUIPO TOPOGRAFICO		1.00	5.00	5.00	0.050	0.25
						=======
SUBTOTAL A						0.25
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.003	0.02
INSPECTOR DE OBRA	EO B3	1.00	3.57	3.57	0.003	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.28
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.06
	OTROS INDIRE		0.00			
			COSTO TOTAL	0.34		
			VALOR UNITAR	0.34		

SON: TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO RUBRO : CORTE Y ESCARIFICACION DE ASFALTO

UNIDAD: M2 ITEM : 2

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

. 20 0. 52 / 52 20.0						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RETROEXCAVADORA		1.00	33.60	33.60	0.015	0.50
						=======
SUBTOTAL A						0.57
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OPERADOR RETROEXCAVADORA	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.015	0.05
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.015	0.10
PEON	EO E2	1.00	3.18	3.18	0.015	0.05
						=======
SUBTOTAL B						0.20
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.77
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.15
			OTROS INDIRE		0.00	
			COSTO TOTAL	0.92		
			VALOR UNITAR		0.92	

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : COMPACTACION CON VIBROAPISONADOR Y LIMPIEZA

UNIDAD: M2 ITEM : 3

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR VIBROAPISONADOR		1.00	6.25	6.25	0.045	0.28
						=======
SUBTOTAL A						0.29
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	12.72	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
-						
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
						=======
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.59
			INDIRECTOS Y	0.12		
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	0.71		
			VALOR UNITAR	10		0.71

SON: SETENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : ASFALTO SC PARA IMPRIMACION

UNIDAD: LT

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA		1.00	20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1.0			42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
DIESEL PARA MEZCLA			LT	0.300	0.27	0.08
SUBTOTAL C						0.55
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.70
			INDIRECTOS Y	20.00	0.14	
			OTROS INDIRE		0.00	
			COSTO TOTAL	0.84		
			VALOR UNITAR	10		0.84

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

SON: OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : CAPA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MEZCLADO EN PLANTA DE 5CM DE ESPESOR

UNIDAD: M2 ITEM : 5

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

. 2010 1 01 B2 7 B1 112 B2 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROP	PULS	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TOI	N	1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFAL	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO A	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES		•	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-	-20		KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFA	ALTO		M3	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	совто
SUBTOTAL D						0.00
	TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	4.71		
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.94
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		5.65
			VALOR UNITAR		5.65	
1						

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM : 6

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM 1.00			14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.17
			VALOR UNITAR	10		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO RUBRO : SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM : 7

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

LOUNT OF BE ABILLE BE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES		1	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	2.29
			INDIRECTOS Y	20.00	0.46	
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	2.75		
			VALOR UNITAR	10		2.75
1						

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : LIMPIEZA DE FISURAS

UNIDAD: ML ITEM : 8

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

LOUNT . OF DE ABINE DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.00
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.006	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.08
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.006	0.06
						=======
SUBTOTAL B						0.06
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
						=======
SUBTOTAL C						0.00
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.14
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.03
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL	0.17		
			VALOR UNITAR	Ю		0.17

SON: DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : LIMPIEZA DE CUNETAS A MANO

UNIDAD: ML ITEM : 9

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

	CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
					0.02
					0.02
CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
EO E2	1.00	3.18	6.36	0.100	0.32
					=======
					0.32
MATERIALES			CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
					=======
					0.00
		UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
					=======
					0.00
		TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.34
		INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.07
		OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
		COSTO TOTAL	DEL RUBRO		0.41
		VALOR UNITAR	10	_	0.41
		CATEG. CANTIDAD	CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR EO E2 1.00 3.18  UNIDAD  TOTAL COSTO INDIRECTOS Y OTROS INDIRE COSTO TOTAL	CATEG. CANTIDAD JORNAL/HR COSTO HORA EO E2 1.00 3.18 6.36  UNIDAD CANTIDAD  UNIDAD CANTIDAD	CATEG.         CANTIDAD         JORNAL/HR         COSTO HORA         RENDIMIENTO           EO E2         1.00         3.18         6.36         0.100           UNIDAD         CANTIDAD         PRECIO UNIT.           UNIDAD         CANTIDAD         PREC.TRANSP.           INDIRECTOS Y UTILIDADES(%)         20.00           OTROS INDIRECTOS(%)           COSTO TOTAL DEL RUBRO

OBSERVACIONES: INCLUYE DESALOJO DEL MATERIAL

SON: CUARENTA Y UNO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO RUBRO : SELLADO DE FISURAS SUPERFICIALES

UNIDAD: ML ITEM : 10

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

LOUNT . OF DE ABINE DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
COMPRESOR 2700 ICFM		1.00	14.00	14.00	0.067	0.94
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	0.067	0.01
						=======
SUBTOTAL A						0.95
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ALBAÑIL	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.067	0.22
PEON	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.067	1.07
						=======
SUBTOTAL B						1.29
MATERIALES	1		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.100	0.45	0.05
						=======
SUBTOTAL C						0.05
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	2.29
			INDIRECTOS Y	20.00	0.46	
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00
			COSTO TOTAL	2.75		
			VALOR UNITAR	10		2.75

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: DOS DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : ASFALTO DILUIDO TIPO RC GRADO 2, PARA RIEGO DE ADHERENCIA

UNIDAD: LT ITEM : 1

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

I ECHA : OF DE ABINE DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
ESCOBA MEC. AUTOPROPULSADA 1.00			20.00	20.00	0.002	0.04
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1.00	42.01	42.01	0.002	0.08
						=======
SUBTOTAL A						0.12
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. DISTRIBUIDOR ASFALTO	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	2.00	3.18	6.36	0.002	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.03
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	1.050	0.45	0.47
						=======
SUBTOTAL C						0.47
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	·D)	0.62
			INDIRECTOS Y	20.00	0.12	
			OTROS INDIRE		0.00	
			COSTO TOTAL	0.74		
			VALOR UNITAR	Ю		0.74

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : HORMIGON ASFALTICO

UNIDAD: M2 ITEM : 12

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.002	0.08
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.002	0.08
HERRAMIENTA MENOR		6.00	0.15	0.90	0.002	0.00
PAVIMENTADORA MEC. AUTOPROP	PULS	1.00	67.00	67.00	0.002	0.13
PLANTA PROCE. ASFALTO 120 TO	7	1.00	112.00	112.00	0.002	0.22
CARGADORA FRONTAL		1.00	44.80	44.80	0.002	0.09
SUBTOTAL A						0.60
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.002	0.01
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	5.00	3.18	15.90	0.002	0.03
PEON	EO E2	12.00	3.18	38.16	0.002	0.08
OP. CARGADORA FRONTAL	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.002	0.01
OP. RESPONSABLE PLANTA ASFAL	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
OP. ACABADORA DE PAVIMENTO A	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.002	0.01
SUBTOTAL B						0.15
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	совто
CEMENTO ASFALTICO GRADO AC-	-20		KG	7.560	0.42	3.18
AGREGADOS PETREOS PARA ASFA	ALTO		MЗ	0.060	12.00	0.72
DIESEL PARA SECADOR Y OTROS			GL	0.060	1.08	0.06
						=======
SUBTOTAL C						3.96
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D				0.00		
	TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	4.71		
			INDIRECTOS Y	UTILIDADES(%)	20.00	0.94
			OTROS INDIRE		0.00	
			COSTO TOTAL	DEL RUBRO		5.65
			VALOR UNITAR	10		5.65

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: CINCO DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



# **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



#### **ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : COMPACTACION CON PLANCHA VIBROAPISONADORA

UNIDAD: M2 ITEM : 13

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

TEOTIX : OT BE ABILIE BE 2019						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.01
COMPACTADOR TIPO PLANCHA	COMPACTADOR TIPO PLANCHA 1.00			3.06	0.045	0.14
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
PEON	EO E2	2.00	3.18	12.72	0.045	0.29
						=======
SUBTOTAL B						0.29
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
AGUA			LT	0.200	0.06	0.01
						=======
SUBTOTAL C						0.01
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	0.45
			INDIRECTOS Y	20.00	0.09	
			OTROS INDIRE		0.00	
			COSTO TOTAL	0.54		
			VALOR UNITAR	10		0.54

SON: CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : BACHEO ASFALTICO

UNIDAD: M2

ITEM : 14 FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

LCHA : OF DE ABINE DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.015	0.60
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.015	0.61
HERRAMIENTA MENOR		2.00	0.15	0.30	0.015	0.00
VOLQUETA 6M3		1.00	20.00	20.00	0.015	0.30
TANQUERO		1.00	25.00	25.00	0.015	0.38
SUBTOTAL A						1.96
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.015	0.10
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO)	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.015	0.14
PEON	EO E2	6.00	3.18	19.08	0.015	0.29
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO C1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07
CHOFER TANQUERO	EOC1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07
SUBTOTAL B						0.67
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250		LT	0.650	0.45	0.29	
MEZCLA ASFALTICA			M2	1.000	6.00	6.00
BASE CLASE 4			M3	0.150	14.00	2.10
SUBBASE CLASE 3			M3	0.150	14.00	2.10
AGUA			LT	0.020	0.06	0.00
SUBTOTAL C						10.49
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	+D)	13.12
			INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 20.00			2.62
			OTROS INDIRECTOS(%)			0.00
			COSTO TOTAL DEL RUBRO			15.74
			VALOR UNITAR	10		15.74
ı						

OBSERVACIONES: INCLUYE TRANSPORTE DEL ASFALTO DILUIDO

SON: QUINCE DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



#### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO RUBRO : CORRECCION DE PARCHE

UNIDAD: M2

FECHA : 01 DE ABRIL DE 2015

EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто	
Herramienta Menor 5% de M.O.						0.03	
CORTADORA DE ASFALTO		1.00	4.90	4.90	0.015	0.07	
RETROEXCAVADORA		1.00	33.60	33.60	0.015	0.50	
RODILLO LISO		1.00	40.00	40.00	0.015	0.60	
RODILLO NEUMATICO		1.00	40.54	40.54	0.015	0.61	
TANQUERO		1.00	25.00	25.00	0.015	0.38	
VOLQUETA 6M3		1.00	20.00	20.00	0.015	0.30	
SUBTOTAL A						2.49	
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто	
AYUDANTE DE MAQUI.(SIN TITULO	EO E2	6.00	3.18	19.08	0.015	0.29	
CHOFER TANQUERO	EOC1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07	
OP. RODILLO AUTOPROPULSADO	EO C2	2.00	3.39	6.78	0.015	0.10	
OPERADOR RETROEXCAVADORA	EO C1	1.00	3.57	3.57	0.015	0.05	
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO C1	1.00	4.67	4.67	0.015	0.07	
SUBTOTAL B						0.58	
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто	
AGUA			LT	0.020	0.06	0.00	
ASFALTO DILUIDO TIPO RC250			LT	0.650	0.45	0.29	
MEZCLA ASFALTICA		M2	1.000	6.00	6.00		
SUBTOTAL C						6.29	
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто	
						=======	
SUBTOTAL D						0.00	
			TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D)			9.36	
			INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 20.00			1.87	
					OTROS INDIRECTOS(%)		
			OTROS INDIRE	CTOS(%)		0.00	
			OTROS INDIRE			0.00 11.23	

SON: ONCE DÓLARES CON VEINTE Y TRES CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



### **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO

RUBRO : MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (PINTURA)

UNIDAD: ML ITEM : 16

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015

LOUIS : OF DE ABINE DE 2015						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
CAMIONETA		1.00	4.00	4.00	0.003	0.01
FRANJADORA		1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
ESCOBA MECANICA AUTOPROPULS	SADA	1.00	20.00	20.00	0.003	0.06
						=======
SUBTOTAL A						0.13
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	соѕто
OP. BARREDORA AUTOPROPULSA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
OP. FRANJADORA	EO C2	1.00	3.39	3.39	0.003	0.01
CHOFER PROF. LIC.TIPO D	EO D1	1.00	4.67	4.67	0.003	0.01
PEON	EO E2	3.00	3.18	9.54	0.003	0.03
AYUDANTE DE MAQUINARIA	EO C3	2.00	3.27	6.54	0.003	0.02
PINTOR	EO D2	1.00	3.22	3.22	0.003	0.01
						=======
SUBTOTAL B						0.09
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA T			GL	0.014	29.90	0.42
MICROESFERAS DE VIDRIO			KG	0.009	17.80	0.16
DILUYENTE PARA PINTURA DE TRAN		GL	0.002	13.95	0.03	
						=======
SUBTOTAL C						0.61
TRANSPORTE			UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	0.83		
			INDIRECTOS Y	0.17		
			OTROS INDIRE	0.00		
			COSTO TOTAL DEL RUBRO			1.00
			VALOR UNITAR	Ю		1.00
CON UN DÓLAD						

SON: UN DÓLAR

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

CARLOS MANYA-ALEX NARANJO



## **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**



**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS** 

PROYECTO: MANTENIMIENTO VIA RIOBAMBA-GUANO RUBRO : MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES

UNIDAD: U ITEM : 17

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2015


TECHA : 01 DE ABRIE DE 2013						
EQUIPO		CANTIDAD	TARIFA	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
HERRAMIENTA MENOR		1.00	0.15	0.15	1.000	0.15
						=======
SUBTOTAL A						0.15
MANO DE OBRA	CATEG.	CANTIDAD	JORNAL/HR	COSTO HORA	RENDIMIENTO	совто
TEC. ELECTROMECANICO DE CON	EO C1	1.00	3.22	3.22	1.000	3.22
PEON	EO E2	1.00	3.18	9.54	1.000	3.18
						=======
SUBTOTAL B						6.40
MATERIALES			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	соѕто
ADHESIVO VINIL REFLECTIVO			M2	0.560	15.00	8.40
REMACHES			U	2.000	0.50	1.00
HORMIGON PARA ELEM. VERTICALES		M3	0.020	121.93	2.44	
						=======
SUBTOTAL C						11.84
TRANSPORTE		UNIDAD	CANTIDAD	PREC.TRANSP.	соѕто	
						=======
SUBTOTAL D						0.00
			TOTAL COSTO	DIRECTO (A+B+C+	-D)	18.39
			INDIRECTOS Y UTILIDADES(%) 20.00			3.68
			OTROS INDIRECTOS(%)			0.00
			COSTO TOTAL DEL RUBRO			22.07
			VALOR UNITARIO			22.07
			VALOR UNITARIO			


SON: VEINTE Y DOS DÓLARES CON SIETE CENTAVOS

NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA


CARLOS MANYA-ALEX NARANJO

# 6.11. CALENDARIO DE MANTENIMIENTO Y EVOLUCION DEL DETERIORO

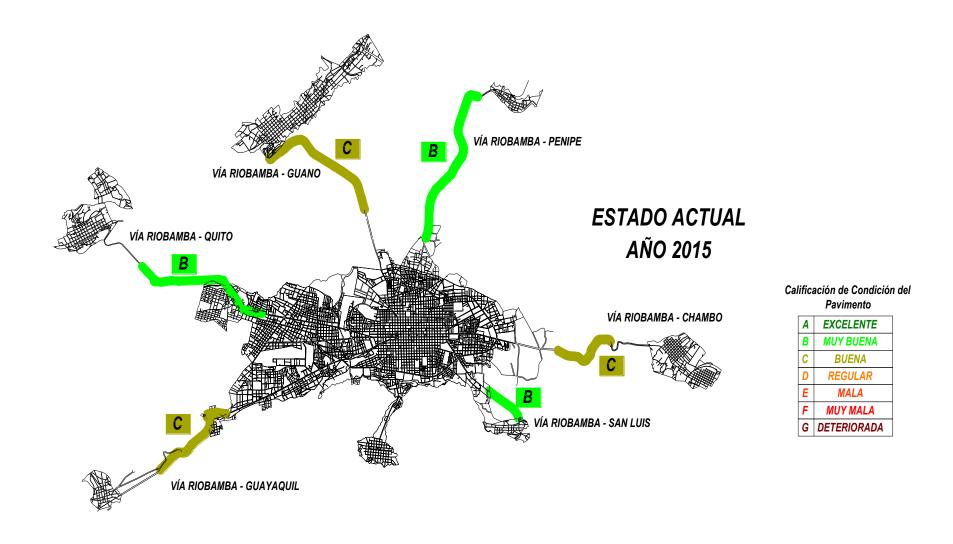


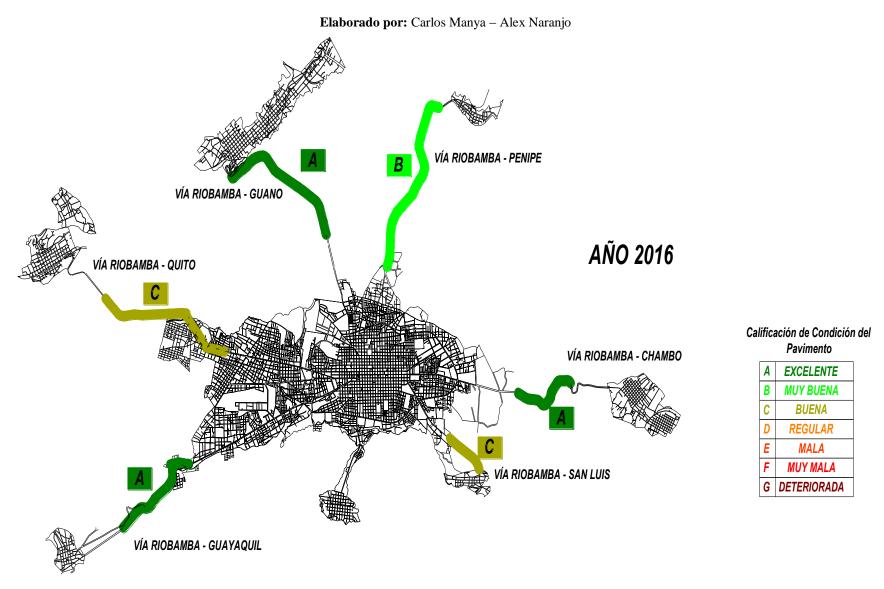

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

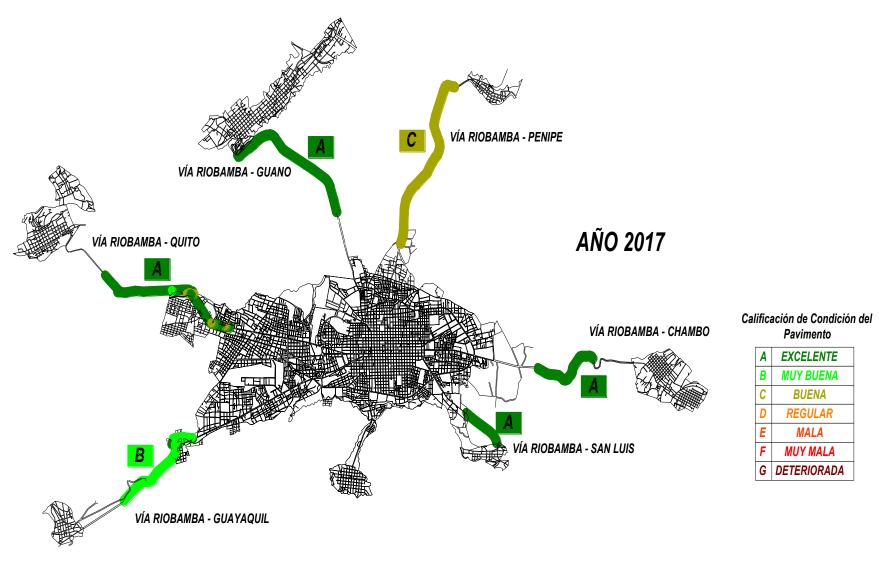

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

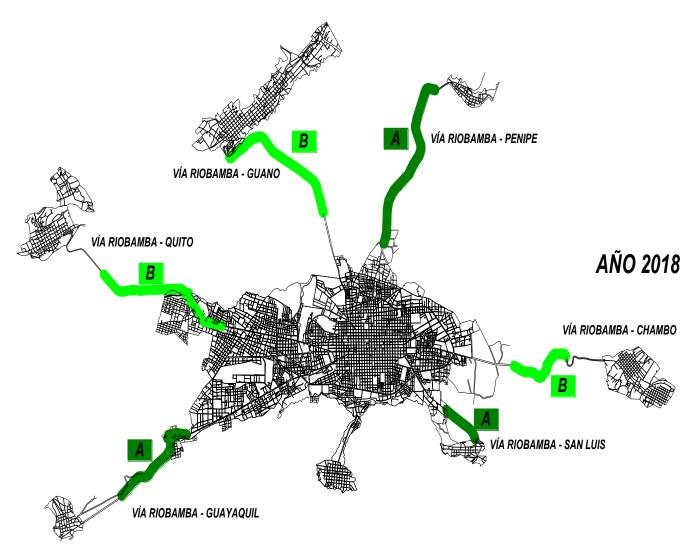

# Calificación de Condición del Pavimento

Α	EXCELENTE
В	MUY BUENA
C	BUENA
D	REGULAR
Ε	MALA
F	MUY MALA
G	DETERIORADA

Elaborado por: Carlos Manya – Alex Naranjo

### 6.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

### 6.12.1. CONCLUSIONES

- Para la rehabilitación de la vía Riobamba Quito se consideró los diferentes tipos de fallas resultado de la evaluación previa, con lo que se planteó una metodología para reparar cada una de ellas, siendo éstas: corrugación, fisuramientos longitudinales y/o transversales y fallas por fisuramiento de borde; a lo cual se complementó con actividades adicionales como: limpieza de cunetas y mantenimiento de señalización horizontal y vertical, lo que nos permite obtener una vía en un estado óptimo de servicialidad lo cual se encuentra ligado directamente a los costos de mantenimiento futuro siendo la inversión para realizar el mantenimiento en la Vía Riobamba Quito de: \$ 42,988.78
- Para la rehabilitación de la vía Riobamba Guayaquil se consideró los diferentes tipos de fallas resultado de la evaluación previa, con lo que se planteó una metodología para reparar cada una de ellas, siendo éstas: piel de cocodrilo, fisuramientos longitudinales y/o transversales, fallas por fisuramiento de borde y exudación; a lo cual se complementó con actividades adicionales como: limpieza de cunetas y mantenimiento de señalización horizontal y vertical, lo que nos permite obtener una vía en un estado óptimo de servicialidad lo cual se encuentra ligado directamente a los costos de mantenimiento futuro siendo la inversión para realizar el mantenimiento en la Vía Riobamba Guayaquil de: \$ 73,758.63
- Para la rehabilitación de la vía Riobamba San Luis se consideró los diferentes tipos de fallas resultado de la evaluación previa, con lo que se planteó una metodología para reparar cada una de ellas, siendo éstas: piel de cocodrilo, fisuramientos longitudinales y/o transversales, fallas por fisuramiento de borde, baches y depresión; a lo cual se complementó con actividades adicionales como: limpieza de cunetas y mantenimiento de señalización horizontal y vertical, lo que nos permite obtener una vía en un estado óptimo de servicialidad lo cual se encuentra ligado directamente a los costos de mantenimiento futuro siendo la inversión para realizar el mantenimiento en la Vía Riobamba San Luis de: \$ 16,786.15
- Para la rehabilitación de la vía Riobamba Chambo se consideró los diferentes tipos de fallas resultado de la evaluación previa, con lo que se planteó una metodología para

reparar cada una de ellas, siendo éstas: piel de cocodrilo, fisuramientos longitudinales y/o transversales, fallas por fisuramiento de borde, baches y parches; a lo cual se complementó con actividades adicionales como: limpieza de cunetas y mantenimiento de señalización horizontal y vertical, lo que nos permite obtener una vía en un estado óptimo de servicialidad lo cual se encuentra ligado directamente a los costos de mantenimiento futuro siendo la inversión para realizar el mantenimiento en la Vía Riobamba – Chambo de: \$ 34,203.88

- Para la rehabilitación de la vía Riobamba Penipe se consideró los diferentes tipos de fallas resultado de la evaluación previa, con lo que se planteó una metodología para reparar cada una de ellas, siendo éstas: piel de cocodrilo, fisuramientos longitudinales y/o transversales, fallas por fisuramiento de borde y baches; a lo cual se complementó con actividades adicionales como: limpieza de cunetas y mantenimiento de señalización horizontal y vertical, lo que nos permite obtener una vía en un estado óptimo de servicialidad lo cual se encuentra ligado directamente a los costos de mantenimiento futuro siendo la inversión para realizar el mantenimiento en la Vía Riobamba Penipe de: \$ 46,601.25
- Para la rehabilitación de la vía Riobamba Guano se consideró los diferentes tipos de fallas resultado de la evaluación previa, con lo que se planteó una metodología para reparar cada una de ellas, siendo éstas: piel de cocodrilo, fisuramientos longitudinales y/o transversales, fallas por fisuramiento de borde, baches y parches; a lo cual se complementó con actividades adicionales como: limpieza de cunetas y mantenimiento de señalización horizontal y vertical, lo que nos permite obtener una vía en un estado óptimo de servicialidad lo cual se encuentra ligado directamente a los costos de mantenimiento futuro siendo la inversión para realizar el mantenimiento en la Vía Riobamba Guano de: \$ 71,784.40
- Para que nuestra propuesta sea aplicable se realizará un mantenimiento en las 3 vías que se encuentran en la categoría C considerada como Buena según la Calificación de Condición de Pavimento de Paver en el primer año de intervención, siendo éstas las vías: Riobamba Guayaquil, Riobamba Chambo y Riobamba Guano.
   En el segundo año se intervendrán 2 vías que se encuentran con un deterioro progresivo en función a su tráfico promedio diario anual (TPDA) como son las vías: Riobamba Quito y Riobamba San Luis.

En el tercer año se intervendrán 2 vías que se encuentran con un deterioro progresivo en función a su tráfico promedio diario anual (TPDA) como son las vías: Riobamba – Guayaquil y Riobamba – Penipe.

- Con las intervenciones mencionadas anteriormente se espera que en el cuarto año nos encontremos con las 6 vías de acceso a la ciudad de Riobamba con calificaciones A y B; Excelente y Muy Buena respectivamente
- Mediante la aplicación de esta propuesta, se disminuye considerablemente los costos de conservación vial de tal manera que realizar una reconstrucción completa nos costaría aproximadamente \$ 2.500.000,00 mientras que con nuestra propuesta con una cantidad aproximada de \$650.000 dólares obtenemos unas vías en un estado y servicialidad óptima para un periodo de 5 años.

#### 6.12.2. RECOMENDACIONES

- Se recomienda llevar a cabo este plan de mantenimiento periódico con todo el aspecto técnico que se requiere para que las vías no tengan una degradación violenta por la falta del mismo, lo que afectaría la movilidad desde la ciudad de Riobamba y viceversa y consecuentemente una afectación económica debido a que la vía que conduce a la ciudad de Guayaquil como la que conduce a la ciudad de Quito poseen un alto flujo comercial siendo éstas dos vías parte de la Vía Panamericana que une al norte y al sur del país.
- Se recomienda a las instituciones estatales encargadas de la vialidad del país regirse a
  este plan de mantenimiento debido a que dicho plan se encuentra desarrollado
  mediante datos reales recogidos in situ y éstos fueron la directriz para plantear el
  mantenimiento adecuado para cada una de las vías analizadas.

### 7. BIBLIOGRAFIA

- 1. MENDEZ, José 2003. Mantenimiento rutinario. Manual técnico. Lima Perú 82p.
- 2. UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. 2009 Gestión Vial. Máximo Ramón Ambato-Ecuador
- 3. MENDEZ, José 2003. Mantenimiento rutinario. Guía Conceptual. Lima Perú 62p.
- 4. MINISTERIO DE TRANSPORTE DE PERU 2008. Manual para la conservación de Carreteras. Lima Perú 341p.
- 5. LUENGAS, Carolina 2001. Costos de construcción y mantenimiento de pavimentos. Bogotá Colombia.
- 6. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ECUADOR. 2002. Especificaciones generales para la construcción de Caminos y Puentes Departamento de Publicaciones Quito Ecuador.
- 7. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ECUADOR. 2002. Normas de Diseño Geométrico Departamento de Publicaciones Quito Ecuador.
- 8. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ECUADOR. 2008. Guía Práctica para el mantenimiento rutinario de los Caminos Vecinales. Departamento de Publicaciones Quito Ecuador.
- 9. CAMARA DE LACONSTRUCCION BOGOTA. 2010. Boletín de mantenimiento vial Bogotá Colombia.
- 10. BULL, Alberto 2003. Mejoramiento de la Gestión vial con Aportes Específicos del sector Público. Santiago de Chile
- 11. CAMINOS, Un nuevo enfoque para la Gestión y Conservación de Redes Viales, Naciones Unidas, CEPAL/GTZ, Santiago de Chile, 1994